


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr kat. 0458-395-0698

WER. 2

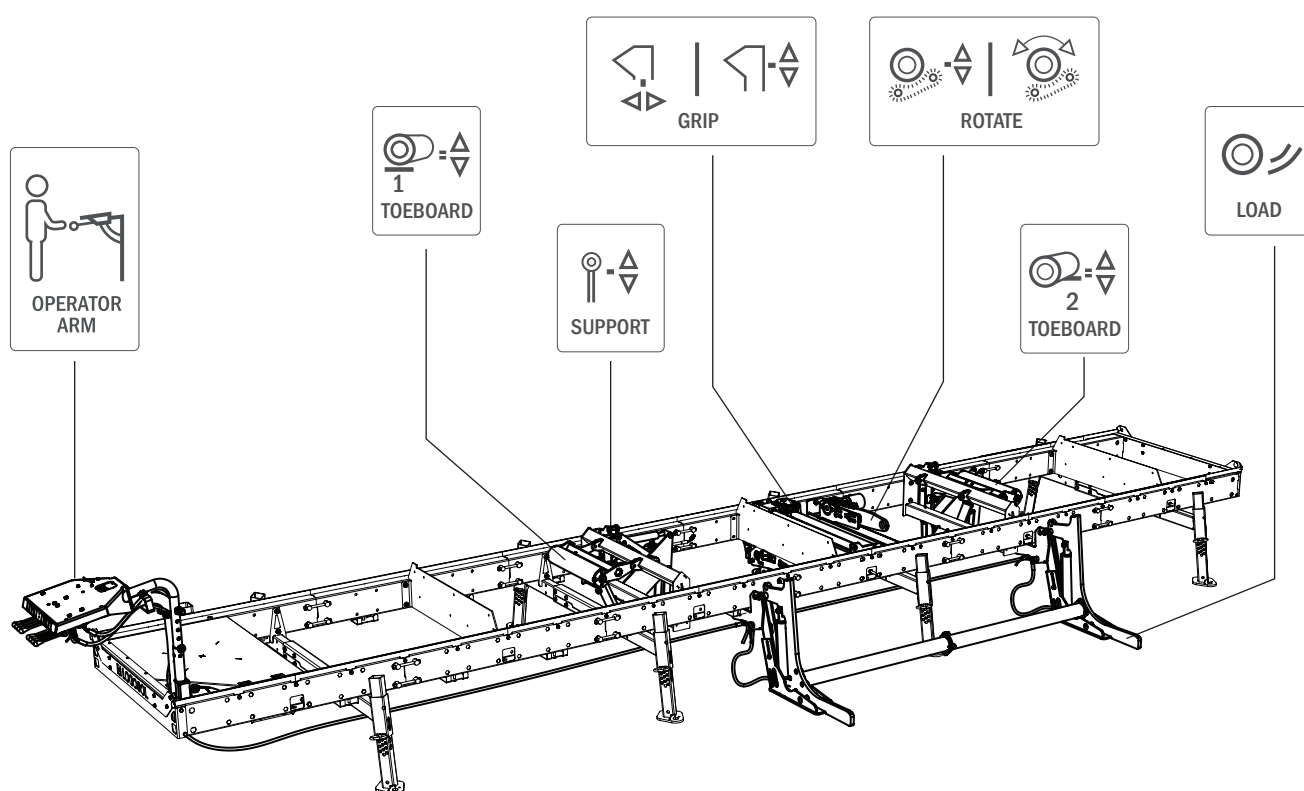

LOGOSOL

B1001 HYDRAULIC

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE MASZINY LOGOSOL!

Cieszymy się, że okazali nam Państwo zaufanie kupując tę maszynę i zrobimy wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania.

Firma LOGOSOL produkuje traki od 1989 roku i od tego czasu dostarczyła około 50 000 maszyn zadowolonym klientom na całym świecie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie, jak również na osiągnięciu jak najlepszych wyników pracy maszyny. Dlatego też zalecamy, aby przed rozpoczęciem użytkowania maszyny poświęcili Państwo trochę czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji. Należy pamiętać, że sama maszyna jest tylko częścią wartości oferowanej wraz z produktem. Dużą wartość ma również wiedza, którą udostępniamy w instrukcji obsługi. Szkoda byłoby jej nie wykorzystać.

Życzymy Państwu wiele zadowolenia z nowej maszyny.

Bengt-Olov Byström

Bengt-Olov Byström

Założyciel

Logosol w Härnösand



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia do cięcia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zrozumieć jego treść.



Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Ostrzeżenie! Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia ciała albo śmierć operatora lub innych osób.


LOGOSOL prowadzi ciągle prace rozwojowe.
Zastrzegamy sobie w związku z tym prawo do zmian
w konstrukcji i wzornictwie naszych produktów.
Dokument: LOGOSOL B1001 Hydraulic Instrukcja obsługi
Instrukcja, nr kat.: 458-395-0690
Tekst: Martin Söderberg, Martin Melin
Ilustracje: Martin Söderberg, Anna Fossane
Ostatnia aktualizacja: Listopad 2022
© 2022 LOGOSOL, Härnösand, Szwecja

SPIS TREŚCI

Opis maszyny	4
Instrukcje bezpieczeństwa	5
Konserwacja	7
Dane techniczne	9
Dostawa: Części składowe	10
Montaż	18
Podłączenie agregatu i podłączenie podwójne zaworu	40
Przewód hydrauliczny	47
Regulacja	49
Przy pierwszym uruchomieniu	50
Użytkowanie	51
Transport	53
Rysunki po rozłożeniu na części	54
Schemat hydrauliczny	65
Diagnostyka usterek	66
Deklaracja zgodności CE	68

OPIS MASZyny

LOGOSOL B1001 HYDRAULIC

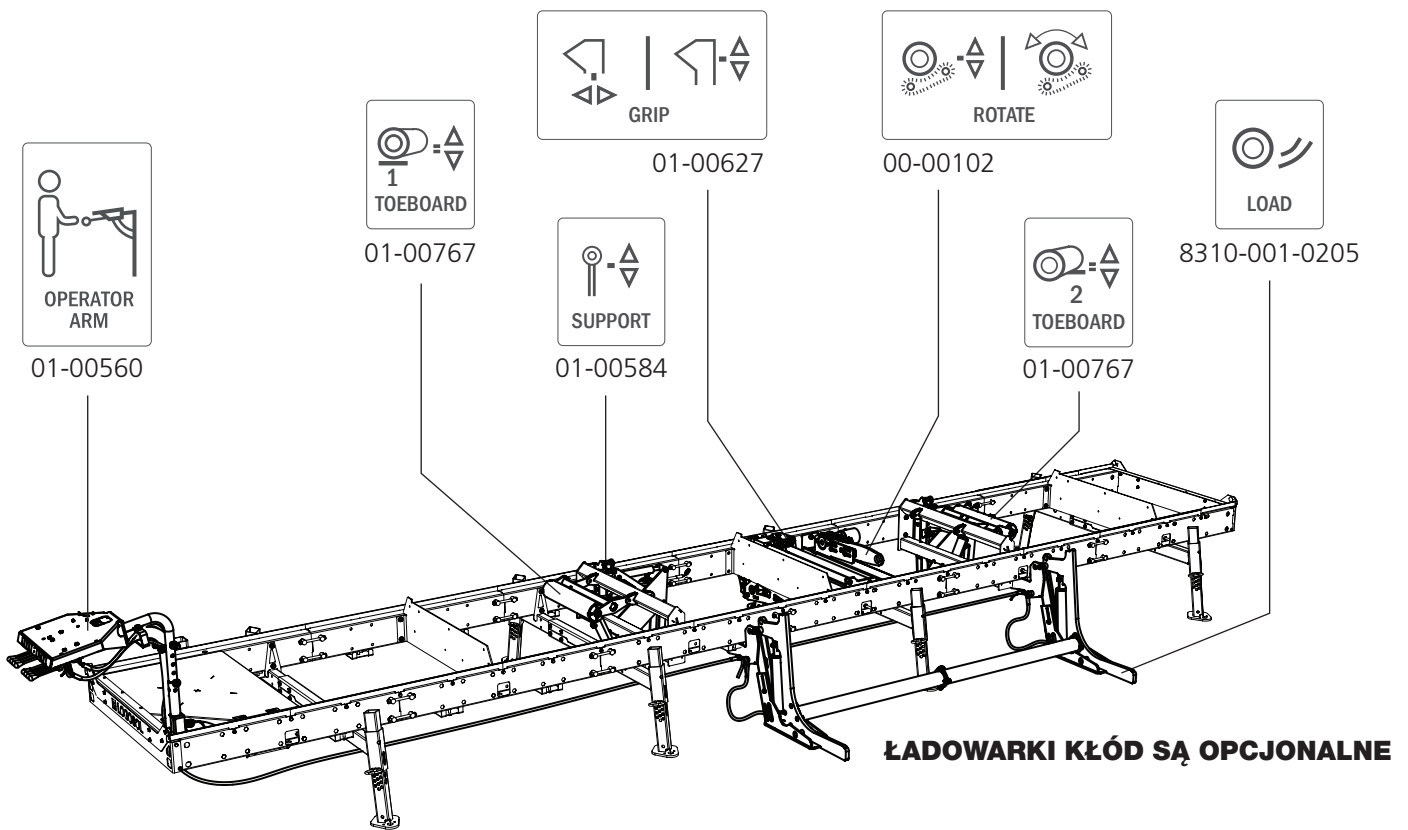

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować zagrożenie życia.
- Upewnij się, że wszystkie osoby pracujące z maszyną są świadome zagrożeń i zapoznały się z instrukcją obsługi. Instrukcja musi być zawsze dostępna dla osób obsługujących maszynę.
- Osoby niepełnoletnie, poniżej 18 roku życia, nie mogą obsługiwać maszyny.
- Dzieci i zwierzęta nie mogą przebywać w pobliżu pracującej maszyny.
- Osoba obsługująca maszynę musi być sprawna, zdrowa i wypoczęta. Należy uwzględnić regularne przerwy w pracy. Nie należy pracować pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą powodować senność lub rozproszenie.
- Praca z maszyną musi być zawsze wykonywana w warunkach dobrej widoczności. Nie należy pracować w ciemności lub przy osłabionym wzroku.
- Należy upewnić się, że w zasięgu głosu są inne osoby, na wypadek gdyby potrzebna była pomoc.
- Przy montażu dodatkowego wyposażenia należy używać wyłącznie produktów wyprodukowanych przez firmę LOGOSOL lub specjalnie zatwierdzonych do tego celu. Inne wyposażenie może powodować ryzyko wypadku i nie wolno go używać. Firma LOGOSOL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody materialne powstałe podczas pracy traka z niezatwierdzonymi elementami dodatkowymi.
- Zawsze należy stosować środki ochrony osobistej: Odpowiednim ubraniem jest na przykład obcisły kombinezon. Nigdy nie należy pracować w luźnym ubraniu, płaszczu itp.
- Należy nosić buty ze stalowymi noskami i podeszwami z odpowiednim bieżnikiem, który zapewni dobrą przyczepność. Nie należy nosić szalików, krawata, biżuterii lub podobnych przedmiotów, które mogą się zaplątać w urządzenie.
- Należy nosić grube rękawice ochronne. Ryzyko ran ciętych podczas obsługi wyposażenia.

WYJAŚNIENIA SYMBOLI



OSTRZEŻENIE! Ten symbol oznacza, że należy zachować szczególną ostrożność i zawsze poprzedza informacje o odpowiednim zagrożeniu.



PRZYPOMNIENIE. Po tym symbolu następuje wezwanie do podjęcia działania. Należy zwrócić szczególną uwagę, gdy ten symbol pojawia się w tekście instrukcji.



Dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób nie należy uruchamiać traka taśmowego lub obsługiwać brzeszczotów taśmowych bez wcześniejszego przeczytania i zrozumienia całej zawartości niniejszego podręcznika użytkownika.



OSTRZEŻENIE! Narzędzia tnące: Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do obrażeń zagrażających życiu. Brzeszczoty taśmowe są niezwykle ostre i niebezpieczne.



Podczas pracy przy traku taśmowym oraz podczas obsługi brzeszczotów taśmowych należy zawsze nosić rękawice ochronne (klasy 1). Ryzyko ran ciętych podczas obsługi brzeszczotów taśmowych. Po zakończeniu cięcia brzeszczoty taśmowe oraz części silnika mogą być gorące.



Zawsze należy nosić zatwierdzone ochronniki słuchu podczas pracy przy maszynie. Słuch może zostać uszkodzony już po krótkim czasie przebywania w hałasie o wysokiej częstotliwości. Podczas pracy przy urządzeniu oraz podczas obsługi brzeszczotów taśmowych należy nosić dobrze przylegające okulary ochronne. W niektórych przypadkach konieczne może być używanie sprzętu chroniącego drogi oddechowe. Najczęściej są to przypadki cięcia suchego drewna lub cięcia w pomieszczeniach.



Podczas pracy przy maszynie lub podczas obsługi brzeszczotów taśmowych należy zawsze nosić zatwierdzone obuwie ochronne z zabezpieczeniem przed przecięciem, stalowymi noskami oraz antypoślizgowymi podeszwami.



Podczas pracy z maszyną lub przy obsłudze brzeszczotów taśmowych należy zawsze nosić długie spodnie ochronne. Nie wolno nosić luźnych ubrań, szalików, łańcuszków na szyję itp., ponieważ mogą one zostać pochwycone przez urządzenie podczas jego pracy. Należy związać rozpuszczone, długie włosy przed rozpoczęciem pracy przy maszynie.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczna odległość



Ostrzeżenie! Ryzyko pożaru. Olej hydrauliczny jest łatwopalny, nie należy wykonywać prac o podwyższonej temperaturze w pobliżu elementów i urządzeń hydraulicznych.



Ostrzeżenie! Nie należy przekraczać maksymalnych ciężarów określonych dla danego urządzenia. Nadmierne obciążenie może prowadzić do nagłych awarii, a w konsekwencji do zagrożenia w miejscu pracy.



Ostrzeżenie! Ryzyko przygniecenia. Nie wolno przebywać w obszarze roboczym, gdy siłowniki hydrauliczne są obciążone.



Ostrzeżenie! Ryzyko ran ciętych. Nigdy nie dotykać przewodów hydraulicznych znajdujących się pod ciśnieniem, olej z przewodu ciśnieniowego może przeniknąć przez skórę i spowodować poważne obrażenia ciała.



Ostrzeżenie! Ryzyko poparzeń. Przed przystąpieniem do pracy z agregatem i przewodami hydraulicznymi należy odczekać, aż sprzęt ostygnie. Podczas pracy z olejem hydraulicznym może dojść do powstania wysokiej temperatury.



Podczas prac montażowych i konserwacyjnych należy ostrożnie obchodzić się z przewodami hydraulicznymi i złączami. Unikaj ostrych zagięć przewodów hydraulicznych. Ostre zagięcia spowodują uszkodzenie przewodów i zwiększą ryzyko wystąpienia awarii.



Nie wolno podnosić ani obsługiwać urządzeń hydraulicznych podłączonych do przewodów lub złączy.



Podczas pracy ze sprzętem należy zawsze używać oleju hydraulicznego zalecanego przez firmę Logosol.



Zawsze wycieraj rozlany olej hydrauliczny z produktu i miejsca pracy. Resztki oleju hydraulicznego stwarzają zagrożenie poślizgnięcia się dla użytkowników.



Podczas pracy z maszyną należy zawsze używać pod sprzętem absorbujących ścierek.

Przed każdą zmianą:

Sprawdź przewody hydrauliczne, złącza i kable pod kątem widocznych uszkodzeń.



Ostrzeżenie! Nie należy przekraczać maksymalnych ciężarów określonych dla sprzętu. Nadmierne obciążenie może prowadzić do nagłych awarii, a w konsekwencji do zagrożenia w miejscu pracy.

Przed uruchomieniem maszyny należy zawsze sprawdzić, czy w zbiorniku znajduje się wymagana ilość oleju hydraulicznego.

Podczas pracy



Trak podczas pracy nie może się przechylać. Ryzyko przewrócenia!

- Miejsce pracy musi być wolne od narzędzi, kawałków drewna, wiórów i innych rzeczy, o które możesz się przewrócić.




W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek usterki, przed usunięciem problemu, należy natychmiast przerwać pracę i wyłączyć maszynę. Zawsze trzeba o tym pamiętać. Większość wypadków z udziałem niebezpiecznych maszyn ma miejsce, gdy coś działa nie tak i operator musi to naprawić w trakcie pracy. Przerwa w eksploatacji rzadko jest widoczna w efekcie końcowym.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczna odległość:

Podczas pracy z maszyną należy upewnić się, czy wszystkie osoby znajdują się w bezpiecznej odległości.

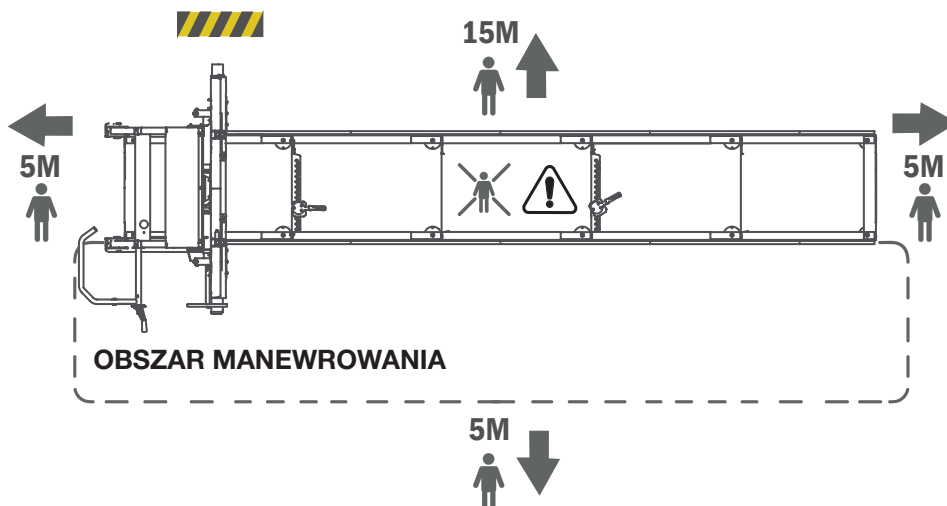

KONSERWACJA

KONSERWACJA

W niniejszym rozdziale opisano regularne czynności konserwacyjne, które powinien wykonywać operator. Należy koniecznie przestrzegać zalecanych okresów przeglądowych, ponieważ wpływa to na prawidłowe działanie maszyny.

! **OSTRZEŻENIE!** Ryzyko odniesienia poważnych obrażeń:

! Przed wykonaniem czynności serwisowych i konserwacyjnych na maszynie należy upewnić się, że maszyna jest wyłączona. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych przy maszynie należy zawsze nosić rękawice robocze (klasa 1).

! **OSTRZEŻENIE!** Ryzyko ran ciętych:

! Na maszynie znajdują się ostre krawędzie, należy zachować ostrożność podczas pracy z maszyną.

! **OSTRZEŻENIE!** Ryzyko pożaru:

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY NA MASZYNIE

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności serwisowych lub regulacyjnych należy zawsze odłączyć przewód zasilający. Sprawdź, czy kabel zasilający, złącza i przełączniki elektryczne są w dobrym stanie i nie są uszkodzone. Wyczyść wszystkie części maszyny za pomocą szczotki i suchych szmat. Przechowuj maszynę w suchym, czystym i nie powodującym korozji miejscu, poza zasięgiem dzieci. Sprawdź, czy wszystkie połączenia śrubowe są dokręcone.

! Nie palić ani nie wykonywać na maszynie żadnych prac (spawanie, ostrzenie brzeszczotów itp.), które mogłyby spowodować powstanie iskry zapłonowej w pobliżu oleju hydraulicznego lub materiałów palnych.

! W przypadku rozlania oleju podczas jego uzupełniania należy natychmiast je wytrzeć. Jeśli olej dostanie się na ubranie, należy je natychmiast zmienić.

! Nie wolno włączać silnika w przypadku wycieku oleju. Przed tankowaniem należy zawsze wyłączyć silnik.

KONSERWACJA

CZYSZCZENIE MASZyny

Trak taśmowy należy czyścić na koniec każdej zmiany. Zamiataj trociny i pył z drewna wokół elementów oraz na i wokół szyn.

PRZY KAŻDYM URUCHOMIENIU

Sprawdź pierścienie zgarniające:

Sprawdź, czy w pierścieniach zgarniających nie gromadzą się zanieczyszczenia i wióry.

Sprawdź, czy nie ma wycieku oleju:

Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieków oleju

Sprawdź poziom oleju:

Przed rozpoczęciem każdej zmiany sprawdzaj poziom oleju w zbiorniku oleju hydraulicznego. Przestrzegaj harmonogramu konserwacji silnika podanego w jego podręczniku.

Sprawdzenie zabezpieczeń:

Przed każdą zmianą sprawdź działanie następujących funkcji bezpieczeństwa: Sprawdź, czy dźwignie zaworu powracają po zwolnieniu uchwytu.

Sprawdź połączenia śrubowe:


Sprawdź, czy na maszynie nie ma obluźwonych połączeń śrubowych.

WYMIANA OLEJU

Pierwszy raz wymień olej po około 30 godzinach pracy. W normalnych warunkach użytkowania, druga zmiana oleju musi być dokonana dopiero po ok. 4-500 godzinach pracy. Olej hydrauliczny: (ISO VG 32).


W przypadku zastosowania agregatu spalinowego, filtr oleju hydraulicznego należy wymienić po 300 godzinach pracy, patrz instrukcja agregatu hydraulicznego.

Agregat prądowórczy

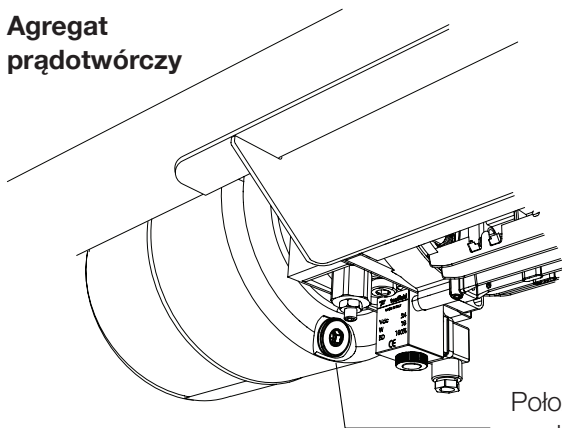

Położenie korka oleju na dolnej stronie agregatu elektrohydraulicznego.

Agregat spalinowy

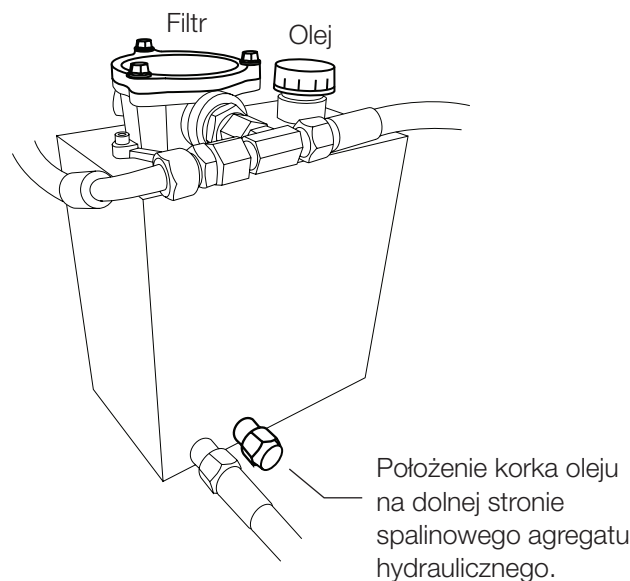

DANE TECHNICZNE

LOGOSOL HYDRAULIC B1001/B751	
01-00684 ŁĄCZNIK POPRZECZNY HD	
Liczba	2 szt.
Funkcja	Wytrzymała konstrukcja rurowa, na której opiera się kłoda, z możliwością połączenia funkcji podpory i wsparcia kłody.
01-00556 WSPORNIK KŁODY (TOE BOARD)	
Długość wspornika	70 mm
Średnica rolki	100 mm
Liczba	2 szt.
Funkcja	Aby zwiększyć średnicę górną niezależnie od tego, jak ukierunkujesz kłodę. Ułatwia przesuwanie kłody w kierunku wzdłużnym, jeśli oba są uruchomione.
01-00627 ZACISK KŁODY	
Podwójne prowadnice poziome, profil 2 x 40 mm	
Długość skoku pionowego	300 mm
Minimalna szerokość mocowania	20 mm
Maksymalna szerokość mocowania	700 mm
Łożysko	Podwójne tuleje i uszczelnienia przeciwpływowe dla wszystkich ruchów liniowych uchwytu kłody.
Manewrowanie	Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania o skoku 300 mm, połączony z drążkiem 40 mm do ruchu pionowego. Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania o skoku 200 mm, połączony z ciągnem do ruchu poziomego.
01-00584 WSPARCIE KŁODY	
Skok pionowy	305 mm
Siłownik	150 mm
Liczba	2 szt.
Średnica wspornika	40 mm
Łożysko	Podwójne zestawy tulei i uszczelnień przeciwpływowych na każdym wsporniku kłody.
Manewrowanie	Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania o skoku 150 mm, połączony z ciągnem.
00-00102 ROTATOR KŁODY	
Manewrowanie	Wytrzymały siłownik hydrauliczny do podnoszenia/opuszczania. Silnik hydrauliczny do napędu łańcucha. Silnik hydrauliczny do napędu łańcucha.
00-00604 ŁADOWARKA DO KŁÓD	
Udźwig	2 000 kg
Maksymalna średnica kłody	1 000 mm
Minimalna długość kłody	2 100 mm
MODUŁ ZASILANIA	
Agregat prądotwórczy	3 kW, 400 V CEE 16A, Zbiornik hydrauliczny 4 l, Maks. ciśnienie 175bar Maks. przepływ 9 l/min. Jest kompatybilny z platformą roboczą 01-00770
Agregat spalinowy	Honda GX200 6 KM, Zbiornik hydrauliczny 5 l, Maks. ciśnienie 175bar Maks. przepływ 12 l/min. Nie jest kompatybilny z platformą roboczą 01-00770
Objętość oleju	Przybliżona ilość oleju w układzie przy włączonych wszystkich funkcjach około 10 litrów.
01-00560 PANEL STEROWANIA	
Zawory sterowane ręcznie	7+1 funkcja (ładowarki kłód są opcją)
Manewrowanie	Można podnosić, opuszczać i obracać dla uzyskania lepszej widoczności. Można zablokować na czas transportu.
	Kompatybilny z Smart Set. Platforma robocza [680 x 950 mm] chroniąca jednostkę napędową.

ŚRUBA/NAKRĘTKA

Definicja elementów mocujących.



DODATKOWE SYMBOLE


Do opisu konstrukcji szczegółów, oprócz powyższych ilustracji, stosuje się następujące symbole.



Symbol opisuje kierunek cięcia i jest wielokrotnie powtarzany podczas montażu.



Gdy ten symbol pojawi się podczas prac montażowych, części muszą zostać nasmarowane przed montażem. Należy nasmarować odpowiednie części smarem uniwersalnym.

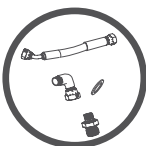


Symbol plus liczba dotyczy opakowań z przewodami i króćcami.

WYMIARY/DŁUGOŚĆ

Wymiary elementów złącznych są podawane jako wymiar średnicy (**M**) ISO 68-1. Następnie w przypadku śrub podawana jest długość, wymiar śruby to ta jej część, która chowa się w materiale, w którym jest montowana.

(Średnica) **(Długość)**
M8 x 20

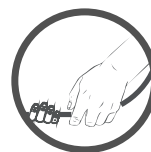

Symbol opisuje zalecany punkt podnoszenia w przypadku podnoszenia ciężkich elementów.



Dokręć połączenie ręką.

DOSTAWA: CZĘŚCI SKŁADOWE

Dostawa układu hydraulicznego podzielona jest na kilka różnych paczek. Elementy poszczególnych funkcji są zapakowane w sposób przedstawiony poniżej. Przed rozpoczęciem montażu należy uporządkować elementy zgodnie z ich funkcjami.



01-00771-neu



99-00771-Box



04-00539



04-00441



00-00102-div



04-00442



04-00440



04-00477



04-00478



01-00766



01-00474



01-00771-skp

01-00584-skp
01-00767-skp
01-00627-skp
00-00102-skp
01-00766-skp



01-00771-div

01-00627-div
01-00584-div
01-00767-div

Moc:




01-00718 Petrol



04-00574



01-00771-1001

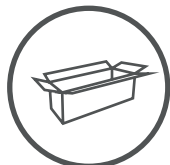

**Optional
8310-001-0205**



8310-302-0205


01-00663-skp
01-00663-div



01-00624-Neu

**230v
01-00702**


**400v
01-00703**

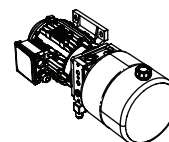


01-00770



**01-00617
Operator-arm**

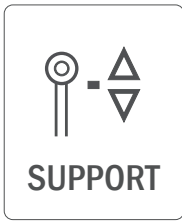


01-00771-neu
01-00584



01-00584-skp

- 2 x – M8x75
- 6x – M10x110
- 2x – M10x130
- 1x – M10x90
- 4 x – M8x16
- 12 x – M8x20
- 8 x – M10x50
- 4 x – M10x20
- 6 x – M12x25
- 2 x – M8
- 17 x – M10
- 12 x – M8
- 8 x – M8



01-00584-div

- 4x – 03-02814
- 3x – 03-02820 (61mm)
- 6x – 03-02822 (83mm)
- 4x – 03-02830
- 4x – 03-02834 (23,5mm)
- 4x – 03-02839
- 4x – 03-02842 (29,5mm)
- 2x – 03-02843 (100mm)
- 1x – 03-02971 (59,5mm)
- 2x – 03-03293
- 4x – (8,5x12x11)

- 02-00445 — 2 x
- 03-02815 — 2 x
- 03-02816 — 2 x
- 03-02838 — 2 x (515mm)
- 04-00488 — 1 x
- 03-03036 — 2 x
- 03-03038 — 3 x

- 04-00538
- 04-00537
- 4x (1/4)
- 4 x (1/4- 1/4)
- 2x (1/4- 1/4)




04-00539











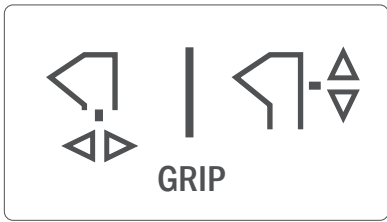


99-00771-Box



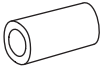

- 01-00769 — 2 x

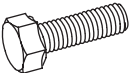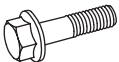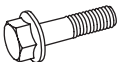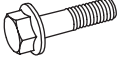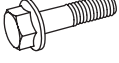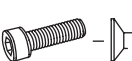


01-00771-neu
01-00627


-  8 x – M12x100
-  1 x – M10x100
-  2 x – M10x110
-  2 x – M10x140
-  1 x – M16x100
-  5 x – M12x30
-  8 x – M12
-  1 x – M16
-  5 x – M10
-  10 x – M12
-  2 x – M8


01-00627-skp

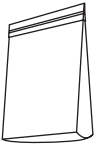
-   2x – 03-02868 (105mm)
-  3x – 03-02878 (77mm)
-  2x – 03-02879 (35mm)


01-00627-div

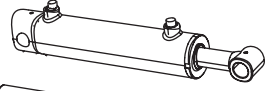




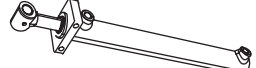
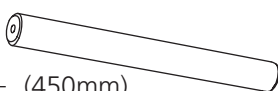
 **01-00771-1001**




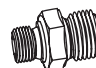


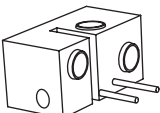

04-00365  _____

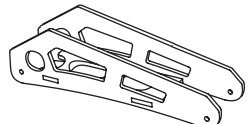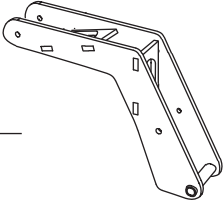




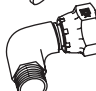
03-02730  2 x _____ (933,5mm)


 **99-00771-Box**

01-00628  _____



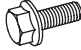




- 02-00468  _____
- 03-02925  _____
- 02-00447  _____
- 02-00448  _____
- 02-00469  _____
- 02-00460  _____
- 03-02871  _____ (450mm)

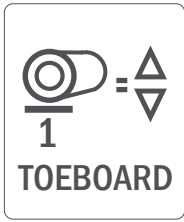

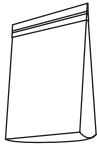

-  **04-00442**
-  1x 04-00535
-  1x 04-00536
-  2x (1/4- 3/8)
-  2x (1/4- 1/4)
-  2x (1/4)
-  2x (3/8)
-  2x (1/4- 1/4)









-  **04-00441**
-  1x 04-00532
-  1x 04-00531
-  4x (1/4- 1/4)
-  4x (1/4)
-  2x (1/4- 1/4)


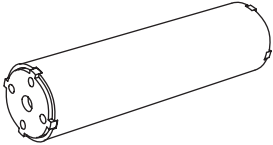
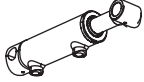
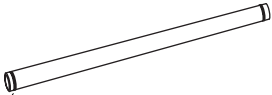
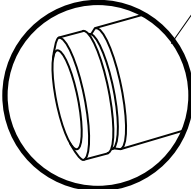









01-00771-neu
01-00767

-  **01-00767-skp**
-  4 x – SGA20
-  4 x – M10x35
-  2 x – M10x70
-  2 x – M10x100
-  4 x – BRB20
-  8 x – M10

-  **01-00767-div**
-  2 x – 03-02898 (46,5mm)
-  2 x – 03-02878 (77mm)
-  4 x – 03-02926 (11,5mm)






-  **04-00440**
-  1x 04-00534
-  1x 04-00533
-  2x (3/8)
-  2x (1/4)
-  2 x (3/8- 3/8)
-  2 x (1/4- 1/4)
-  2x (1/4- 1/4)

-  02-00483 — 2x
 -  02-00485 — 2x
 -  04-00428 — 2x
 -  03-03041 — 2x
- 

-  **04-00478**
-  2x 04-00481
-  2x (3/8)
-  2x (1/4)
-  2 x (3/8- 3/8)
-  2 x (1/4- 1/4)
-  2x (1/4- 1/4)

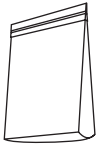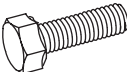

01-00684 B-1001 (2x)

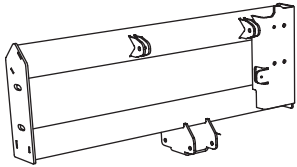-  **01-00684-skp**
-  4x – M12x100
-  4 x – M12
-  4 x – M12
-  02-00461




01-00771-neu
01-00560




OPERATOR
ARM



01-00624-Neu



01-00624-skp
SKP powerpack

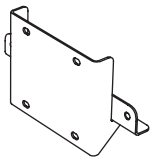

- 4 x - M10x25
 - 4 x - M10
 - 2x - M12x100
 - 4 x - M12
 - 4 x - M4
 - 4 x - M4
- 02-00462

- 2x 04-00530

- 2x (1/4- 1/4)

- 2x (1/4- 3/8)

- 2x (1/4)
- 2x (3/8)



04-00439



01-00718

03-03154

03-03181

04-00547

- 3x - M12x100
- 6 x - M12
- 1 x - M8x20
- 1 x - M8

01-00718-skp



04-00574

- 2x 04-00575
- 4x (1/4- 3/8)
- 2x (3/8)



01-00617

02-00465

02-00487

02-00449

03-02857

04-00521

2x



01-00617-skp
SKP operation arm

- 2 x - M8x20
- 1x - M12x100
- 2 x - M12
- 4 x - M6x16
- 4 x - M6



01-00766

04-00420

03-03106

03-02957

04-00528

04-00591

080-828-021-0070

2 x

2 x

10 x

1 x

2 x

04-00526

8 x

8 x

1 x



04-00444

- 1 x 04-00482
- 1 x 04-00483
- 4 x (1/4- 3/8)
- 4 x (3/8)



01-00766-skp

- 6 x - M8x14
- 6 x - M12
- 2 x - M12x90
- 2 x - M12x25
- 10 x - M10x80
- 10 x - M10




01-00770

02-00458









01-00770-skp

- 1 x
- 4 x - M12x100
- 8 x - M12
- 3 x - M6x12
- 3 x - M6

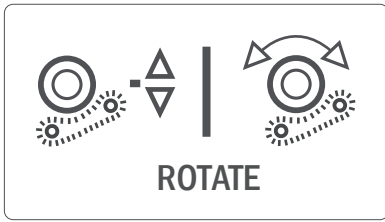

01-00771-neu
00-00102

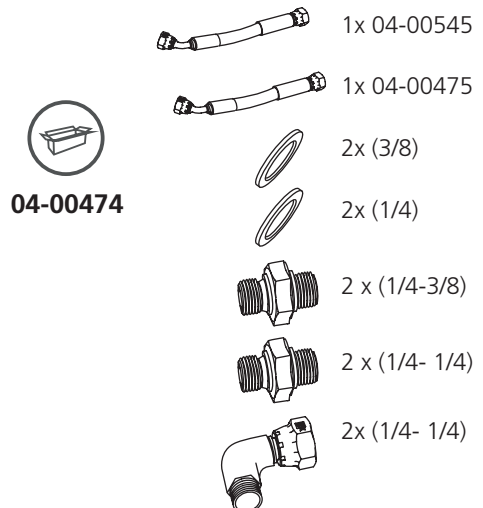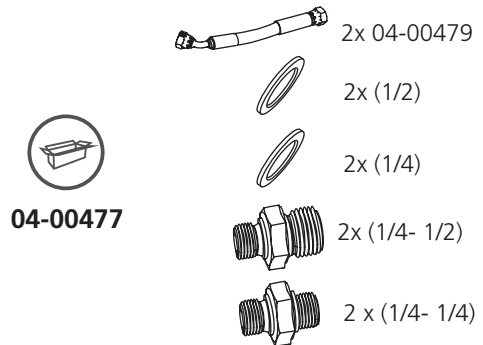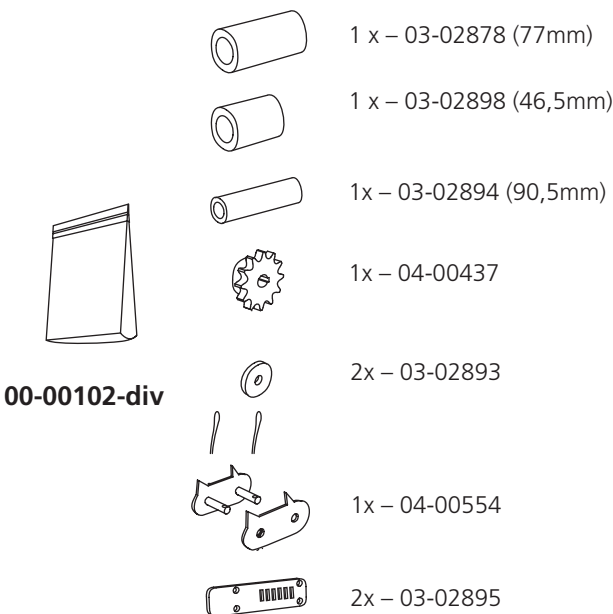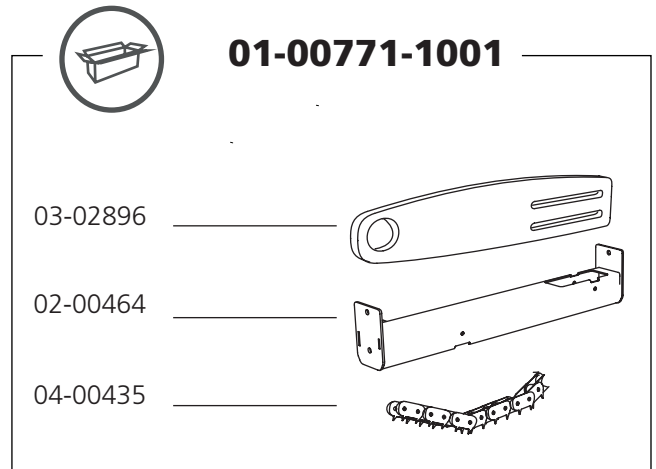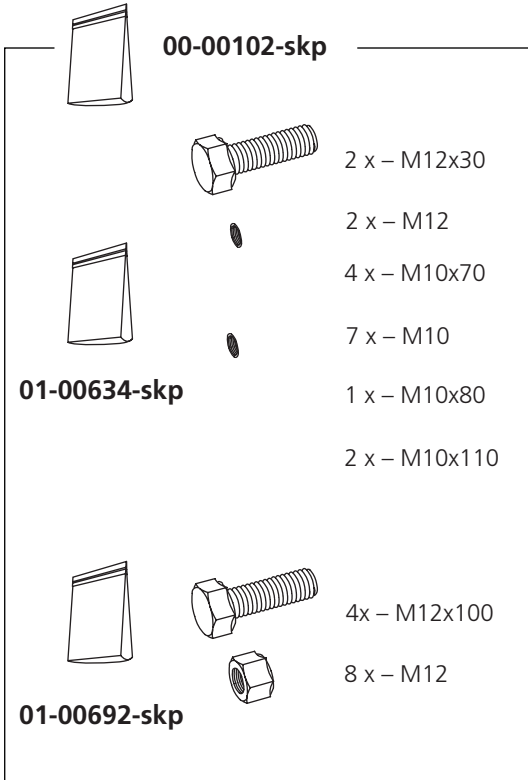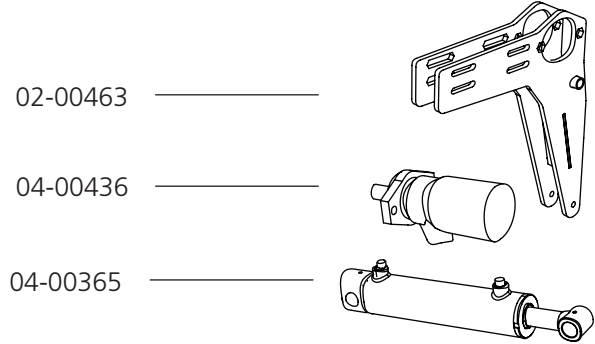




LOAD












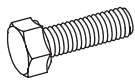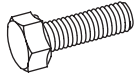


8310-001-0205

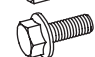

8310-302-0205







01-00663-skp


-  8 x – M10x20
-  4x – M12x100
-  2x – M12x110
-  2x – M12x130
-  4x – M10x25
-  8x – M10x30
-  2x – M12x55
-  4 x – M8x40
-  8 x – M12
-  20 x – M10
-  6 x – M12
-  4 x – M8
-  8 x – BRB10
-  4 x – BRB12

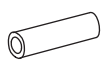


01-00663-div

-  2x – 03-03094 (97mm)
-  2x – 03-03105 (78mm)
-  2x – 03-03102 (21,8mm)
-  4x – 04-00553


03-02902 — 2 x

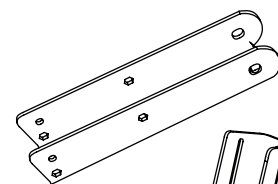


02-00481 — 2 x

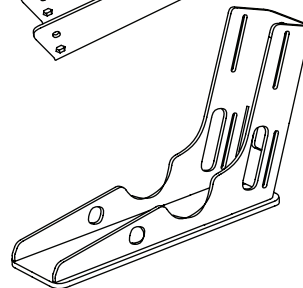


02-00472 — 2 x

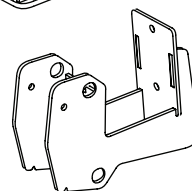


04-00552 — 2 x

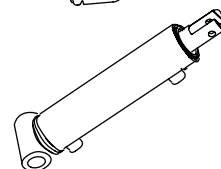


02-00482 — 2 x

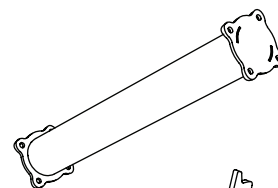


02-00470 — 2 x

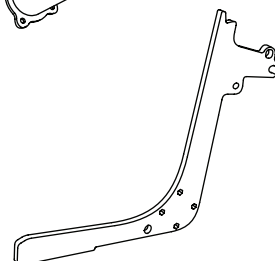


03-03001 — 2 x



04-00468

 2x 04-00592

 16x (1/4)

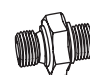 16 x (1/4- 1/4)

 4x 04-00470

 2x 04-00471

 2x 04-00472




Zaczynamy!

Zalecamy ułożenie wszystkich elementów złącznych na podkładce lub podobnym podłożu, aby ułatwić wyszukiwanie śrub.



Symbol: Montaż

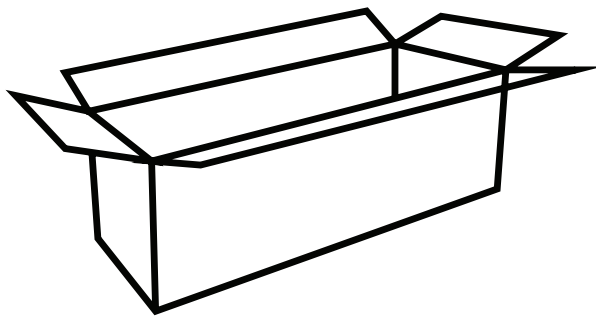

MONTAŻ

Aby zapewnić możliwość zamontowania wszystkich funkcji na szynie, ważne jest ich rozmieszczenie. Zaczynamy od połączeń na rurach szyny, a następnie liczymy otwory z odpowiednich połączeń, aby znaleźć prawidłowe położenie.

Przy montażu zakłada się, że szyny pily mają przedłużenie. Jeżeli montowane jest drugie przedłużenie, należy je zamontować na drugim końcu szyn.



Aby można było zainstalować nowe funkcje w szynie, należy zwolnić istniejące łączniki poprzeczne, aby ułatwić instalację nowych funkcji.



Symbol opisuje kierunek cięcia i jest wielokrotnie powtarzany podczas montażu.




Gdy ten symbol pojawi się podczas prac montażowych, części muszą zostać nasmarowane przed montażem. Należy nasmarować odpowiednie części smarem uniwersalnym.




01-00627

03-01976

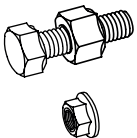


4 x – M12x100 +M12

4 x – M12

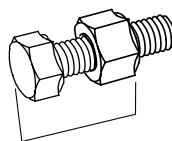

78,5mm

Sugestia dotycząca rozmieszczenia nóg podporowych i standardowych łączników poprzecznych podczas montażu układu hydraulicznego:

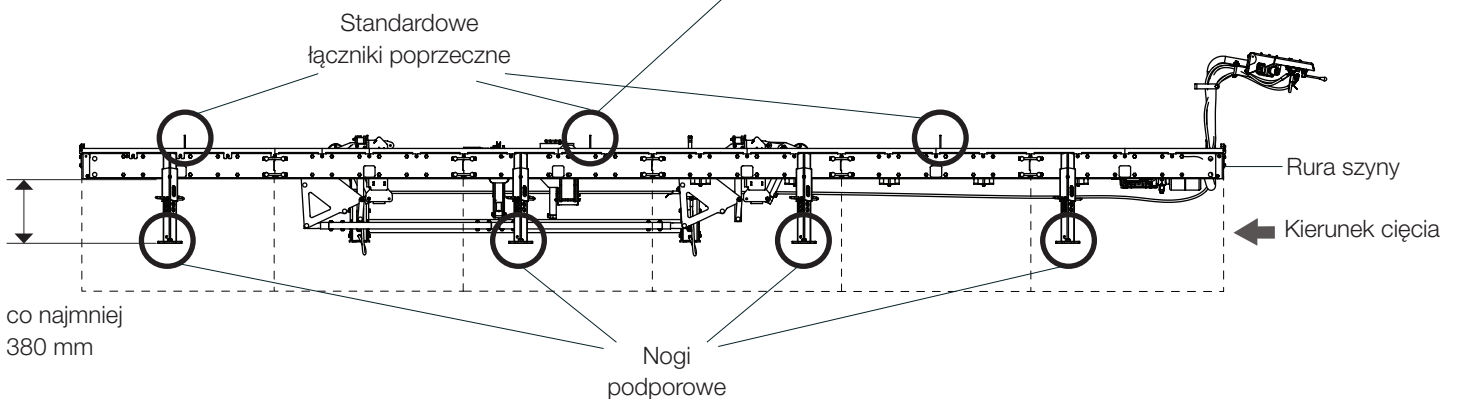



01-00767



ROZMIESZCZENIE


Aby rozpocząć montaż, potrzebne są części z paczki **01-00767**.

Rozmieszczenie 01-00767


Rozmieszczenie łączników poprzecznych należy przeprowadzić na rurach oznaczonych cyframi **3** i **5** patrząc w kierunku cięcia. Łączniki umieszcza się następnie zgodnie układem otworów 3 licząc od połączenia na rurze w kierunku cięcia.

Licząc układy otworów od złącza rur, łączniki poprzeczne powinny być umieszczone na trzecim układzie otworów od każdego połączenia rurowego.

Układ otworów

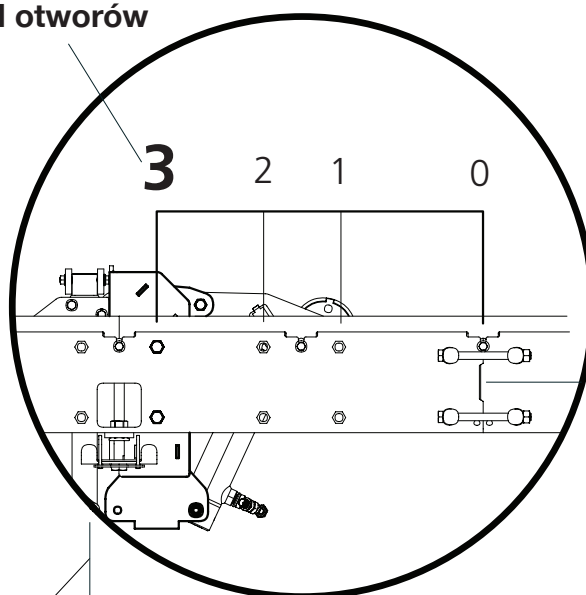

Połączenia rurowe

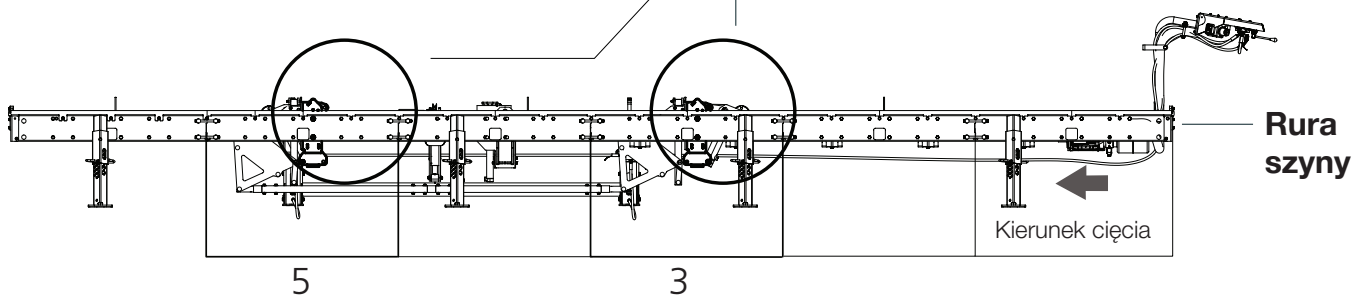

Rura szyny

Kierunek cięcia


5

3




01-00767

1

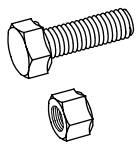


4 x - M12x100

4 x - M12

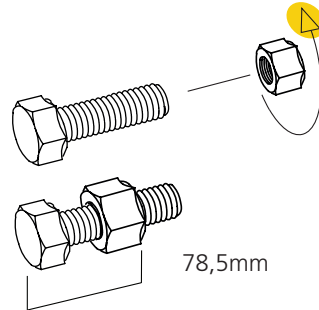


78,5mm

2

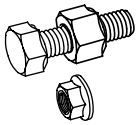


4 x - M12x100 + M12

4 x - M12

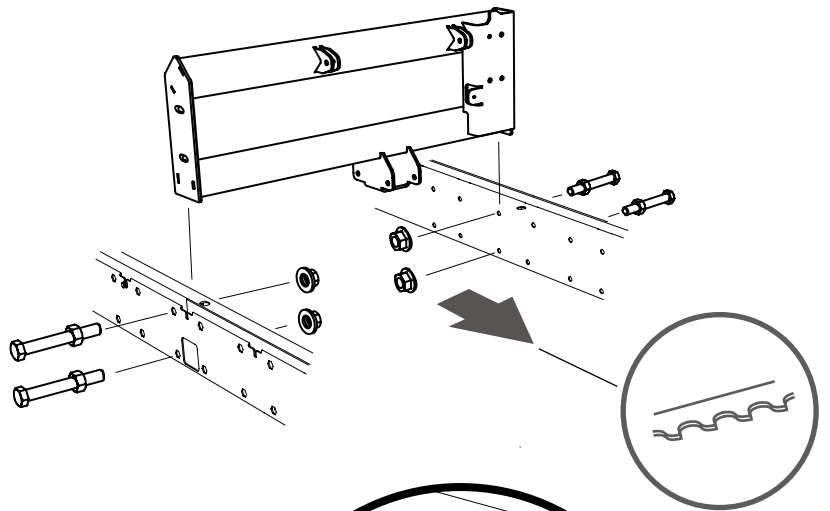


3

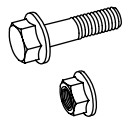


1 x - M10x100

1 x - M10



1 x - 03-02878 (77mm)

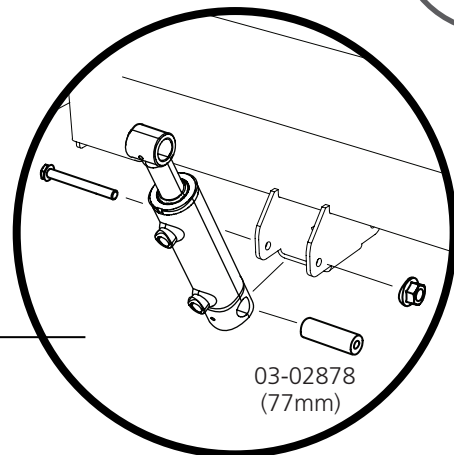

03-02878
(77mm)


4



2 x - BRB20



2 x - SGA20

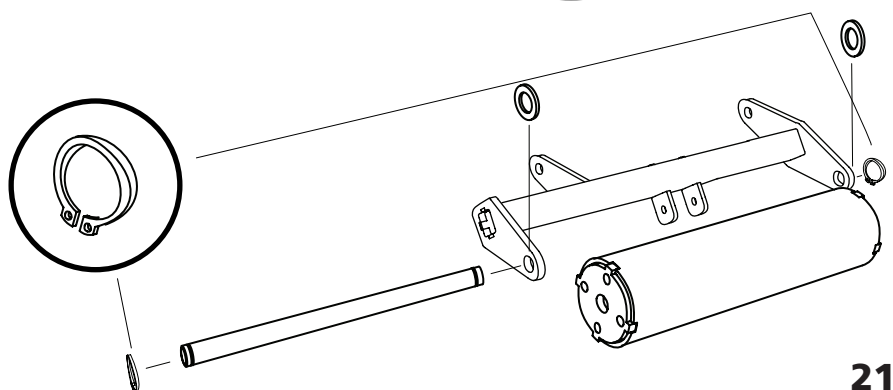









01-00767


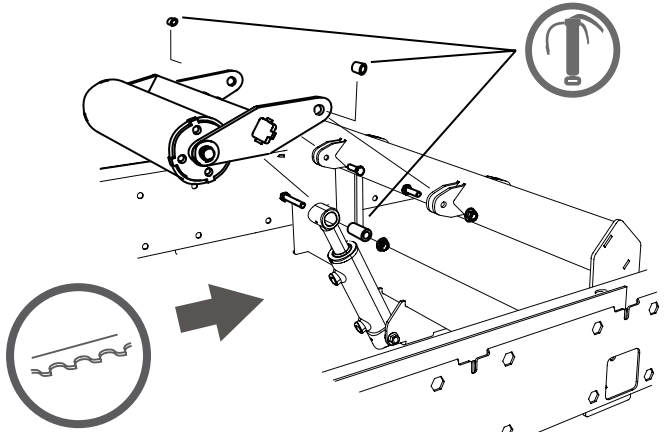


5

Należy pamiętać, że dwa wsporniki kłody powinny być zamontowane po obu stronach odpowiedniego łącznika. Wspornik kłody (1) należy zamontować najbliżej miejsca manewrowania.



-  2x – 03-02926 (11,5mm)
-  2x – M10x35
-  1x – M10x70
-  3x – M10
-  1 x – 03-02898 (46,5mm)

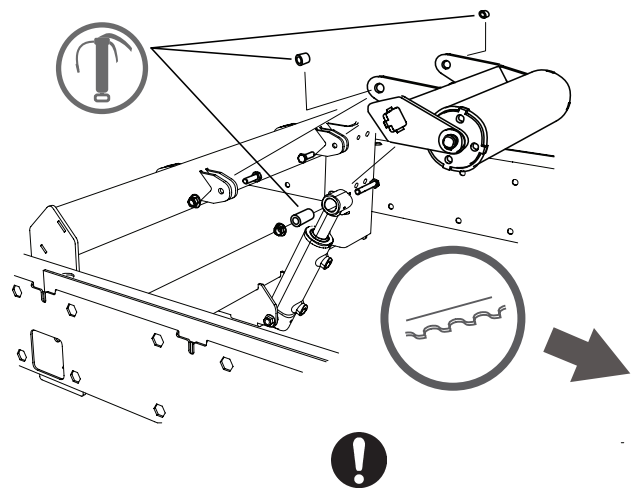


Zalecamy ułożenie wszystkich elementów złącznych na podkładce lub podobnym podłożu, aby ułatwić pracę.

Aby można było zainstalować nowe funkcje w szynie, należy zwolnić istniejące łączniki poprzeczne, aby ułatwić instalację nowych funkcji.





⚠ OSTRZEŻENIE RYZYKO PRZYGNIECENIA! Na tym etapie montażu istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych przygnieceniem, podczas montażu należy zachować ostrożność i nosić rękawice robocze.

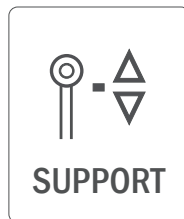


01-00584



1


-  2 x – M8x16
-  4 x – M8x20
-  2 x – M12x25
-  03-02820 (61mm)

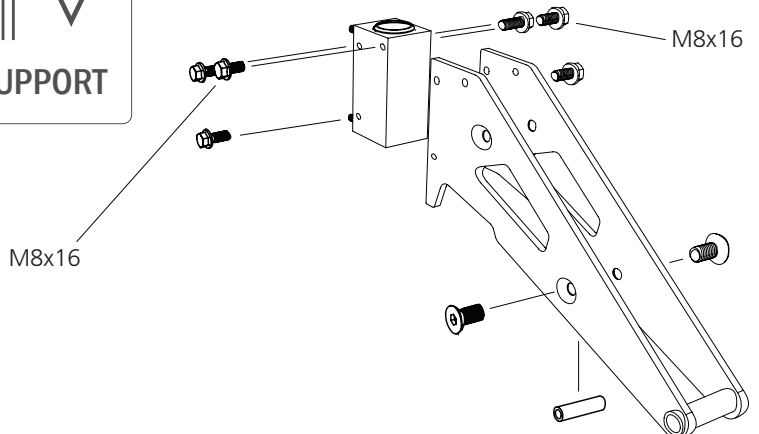




01-00584

2

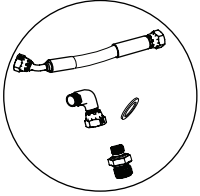

04-00539

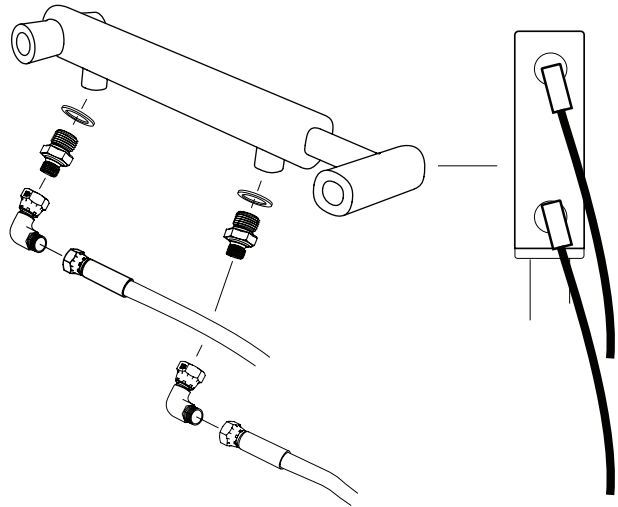


3



2 x - M12x25



1x - 03-02820 (61mm)

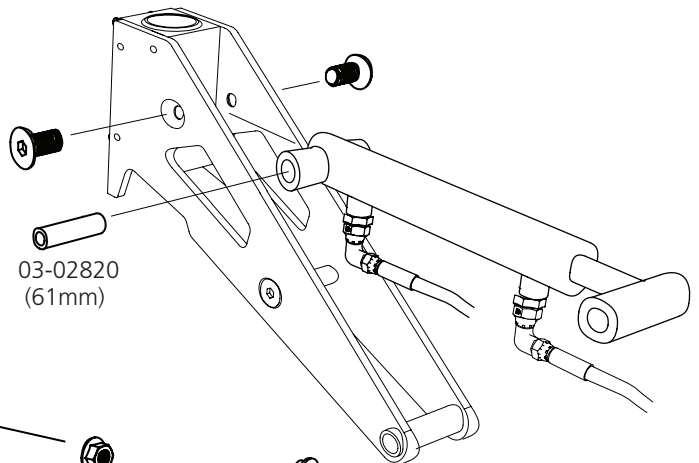

03-02820
(61mm)

4





5 x - M8



1 x - M8




1 x - M8x20

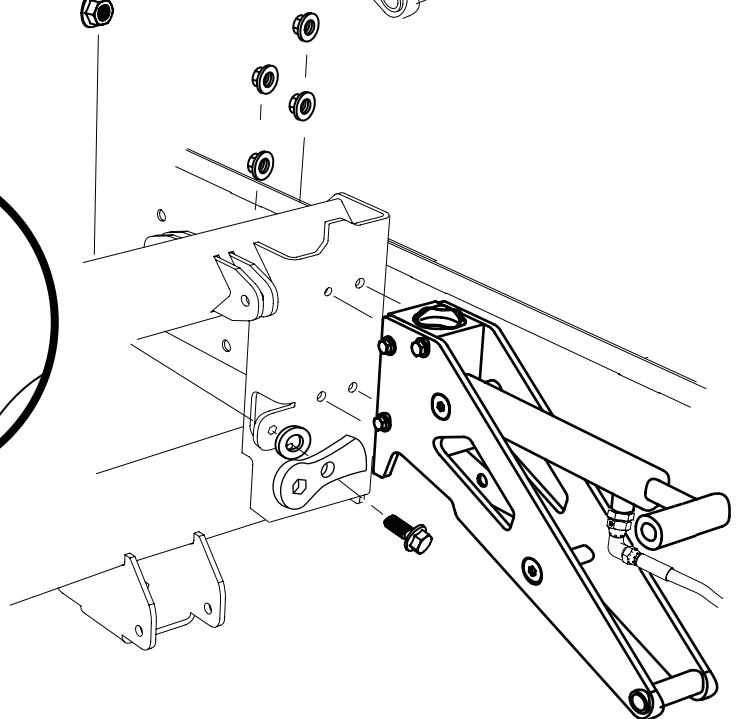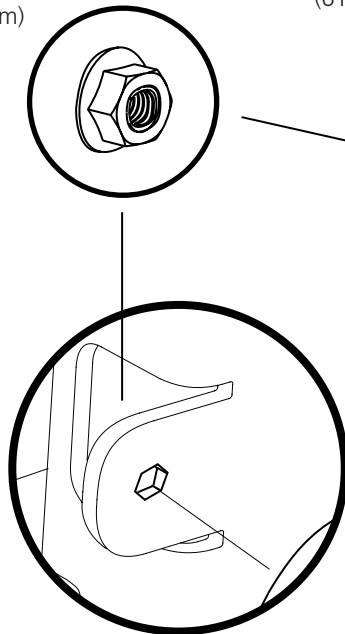



01-00584

5



1 x – M8x75



1 x – M8



2 x – M8



2x – DR-01467




2x – 03-02839

6




2 x – M10x20



1 x – M10x110




1 x – M10



1x – 03-02822 (83mm)




2x – 03-02830




2x – 03-02814

7



1 x – M10x90



1 x – M10x110






2 x – M10



1x – 03-02971 (59,5mm)




1x – 03-02822 (83mm)

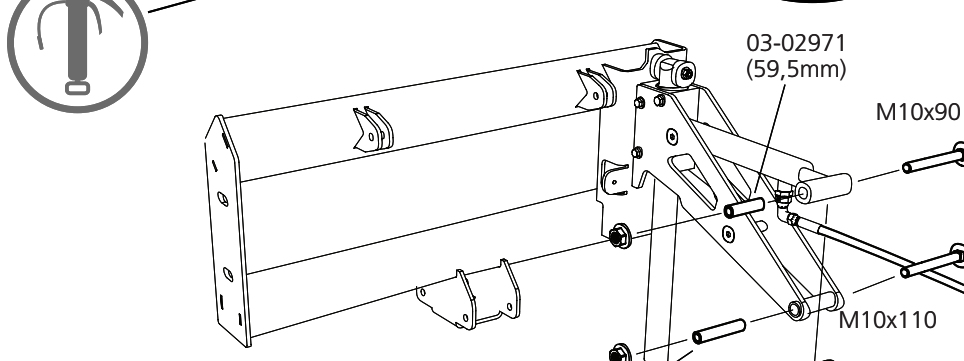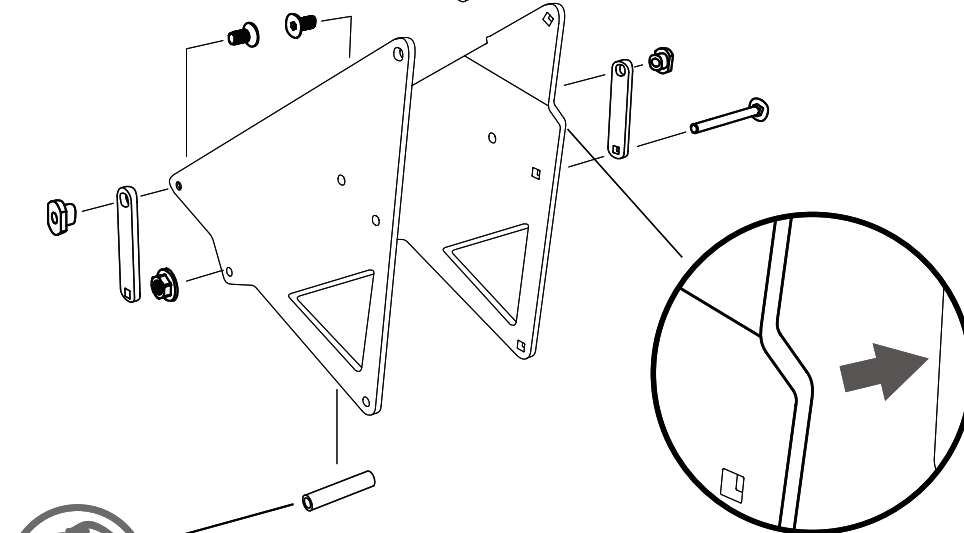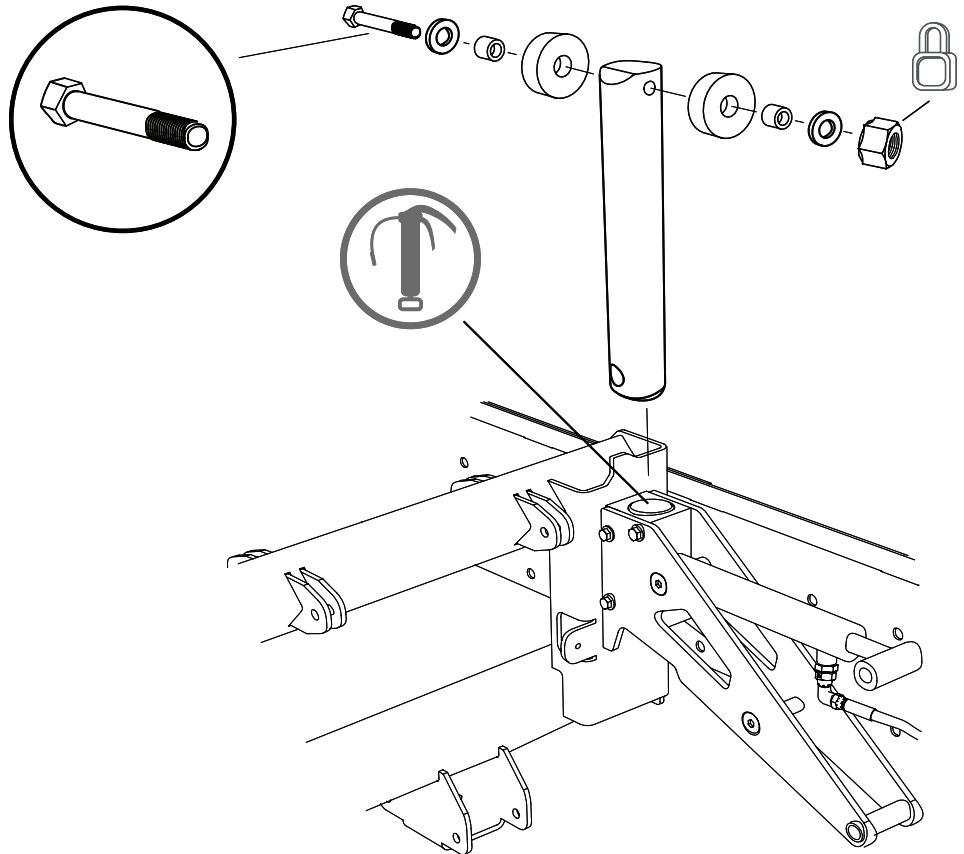



! Podczas montażu, płyty te można zamocować za pomocą zawleczonek, aby uniknąć uszkodzeń podczas przemieszczania (otwór ma 8 mm). Należy ją usunąć przed użytkowaniem.




01-00584


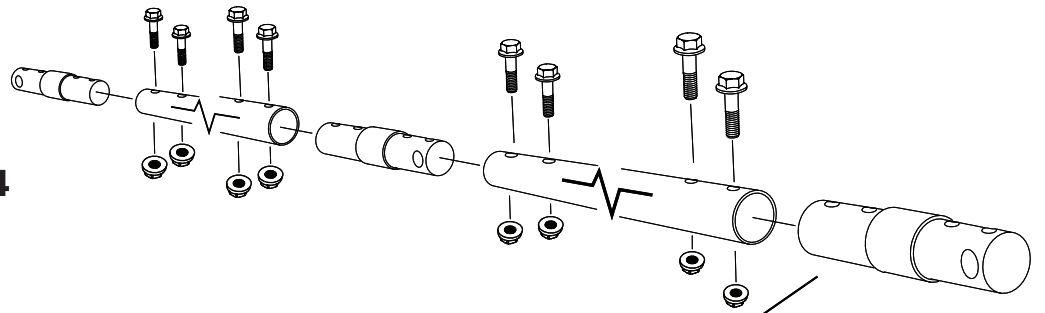

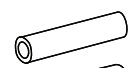


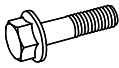


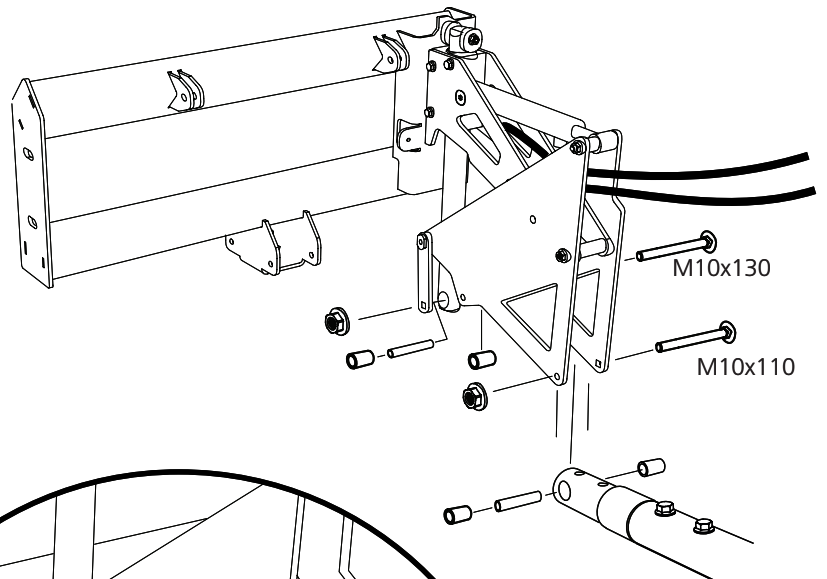
8

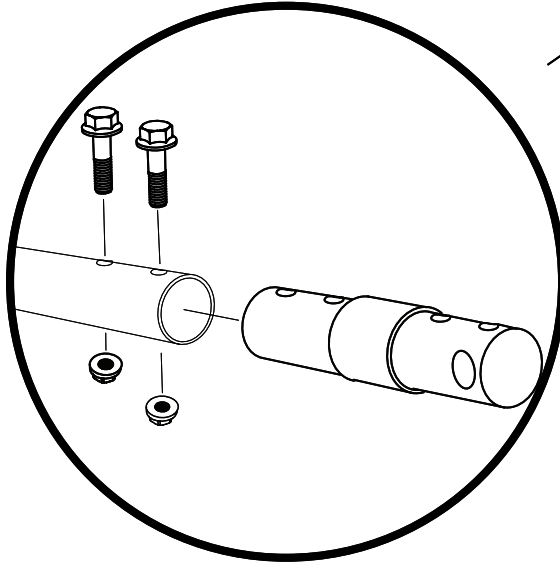-  8 x – M10x50
-  8 x – M10

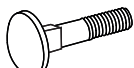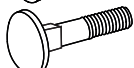

9

-  1 x – M10x130
-  1 x – M10x110
-  2 x – M10
-  1 x – 03-02843 (100mm)
-  2x – 03-02834 (23,5mm)
-  2x – 03-02842 (29,5mm)
-  1x – 03-02822 (83mm)



03-02842 (29,5mm)

03-02843 (100mm)

03-02834 (23,5mm)


03-02822 (83mm)

M10x130

M10x110



01-00627


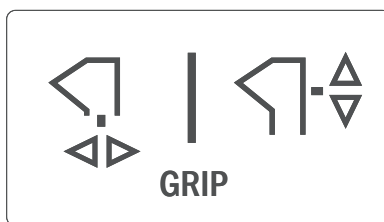


Zalecamy ułożenie wszystkich elementów złącznych na podkładce lub podobnym podłożu, aby ułatwić pracę.

Aby można było zainstalować nowe funkcje w szynie, należy zwolnić istniejące łączniki poprzeczne, aby ułatwić instalację nowych funkcji.

Rozmieszczenie 01-00627

Rozmieszczenie łączników poprzecznych należy przeprowadzić na rurze oznaczonej cyfrą **4** patrząc w kierunku cięcia. Zacisk kłody umieszcza się następnie zgodnie układem otworów **3** i **4** licząc od połączenia na rurze w kierunku cięcia.

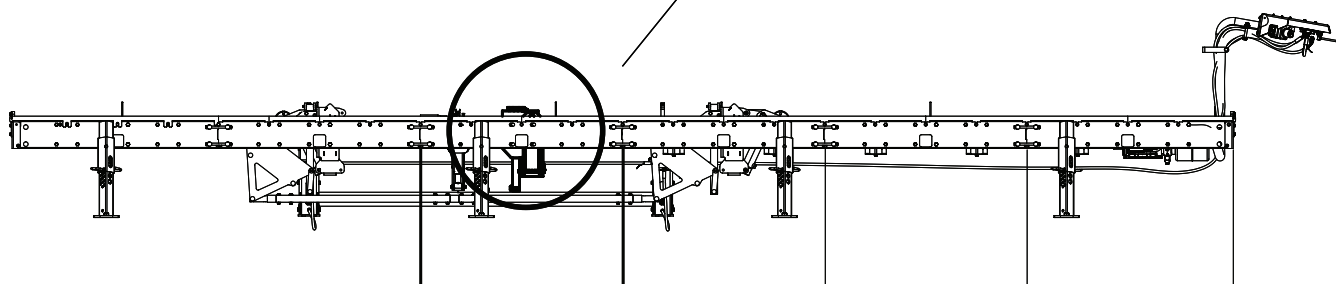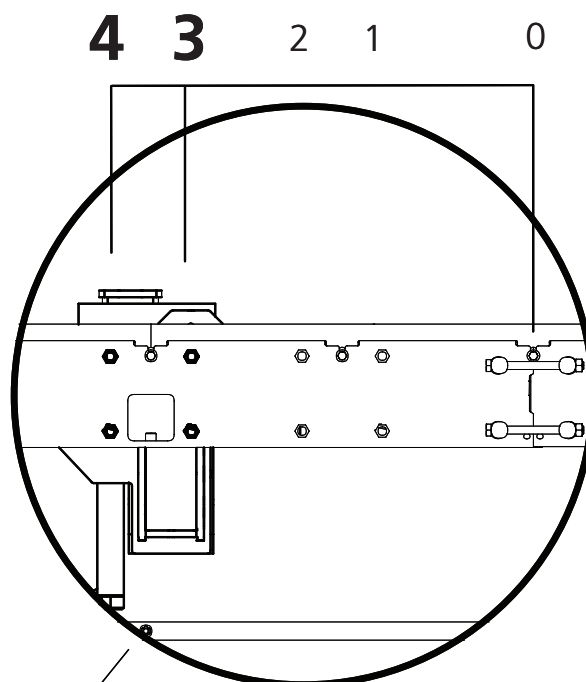


4


Kierunek cięcia

1


2 x - M12x30

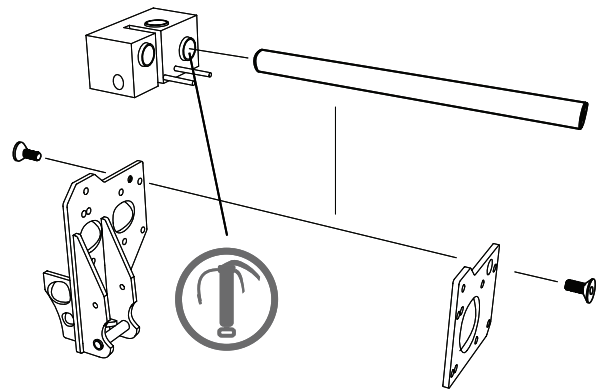


2

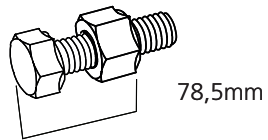

8 x - M12x100 +M12

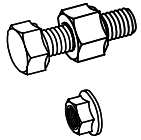


8 x - M12

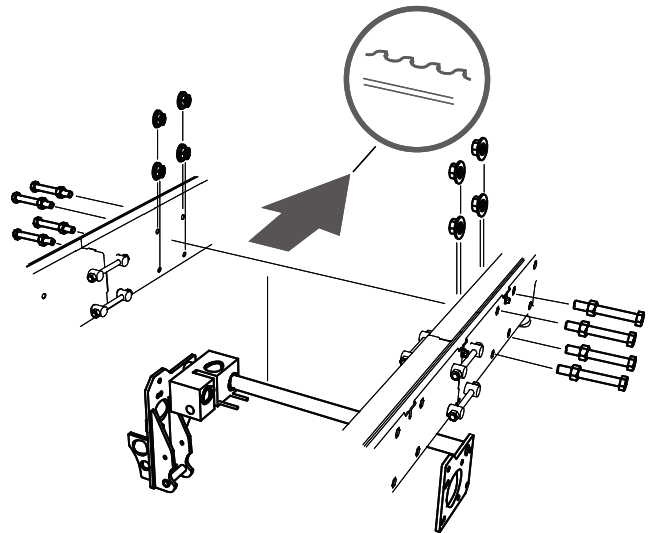

3

2 x - M12x30

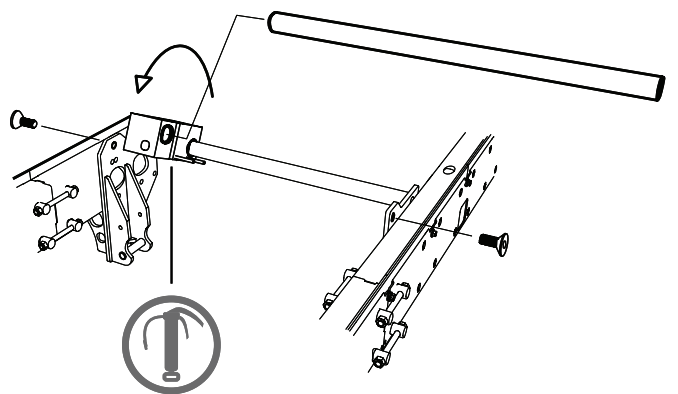




01-00627



4

- 1 x - M10x110
- 1 x - M10x140
- 2 x - M10
- 1 x - 03-02868 (105mm)
- 1 x - 03-02878 (77mm)

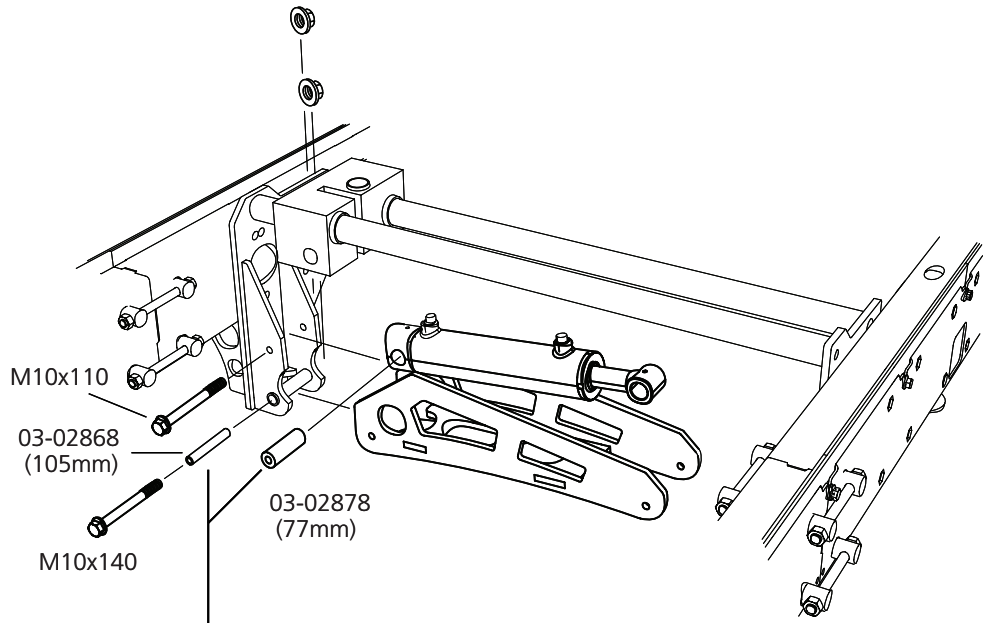

5

- 1 x - M10x100
- 1 x - M10x110
- 1 x - M10x140
- 3 x - M10
- 2x - 03-02878 (77mm)
- 2x - 03-02879 (35mm)
- 1x - 03-02868 (105mm)

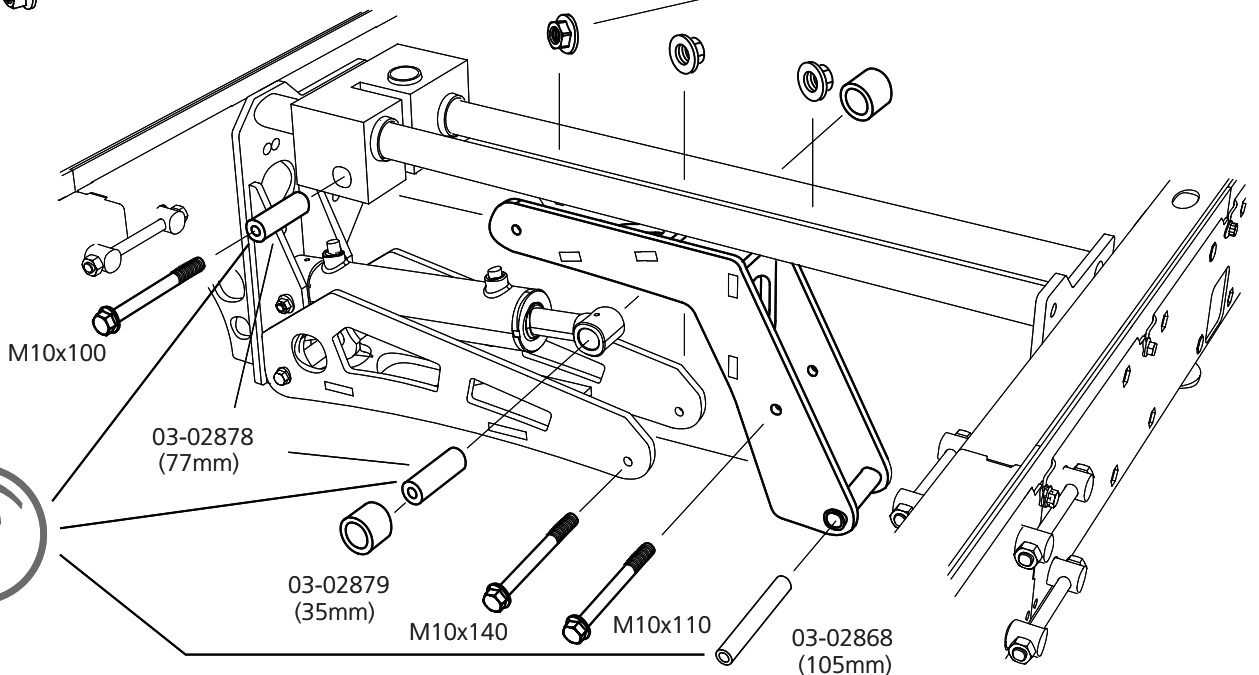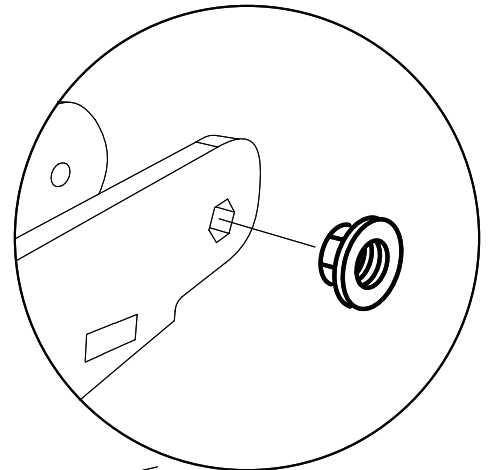




01-00627

6



2 x - M8

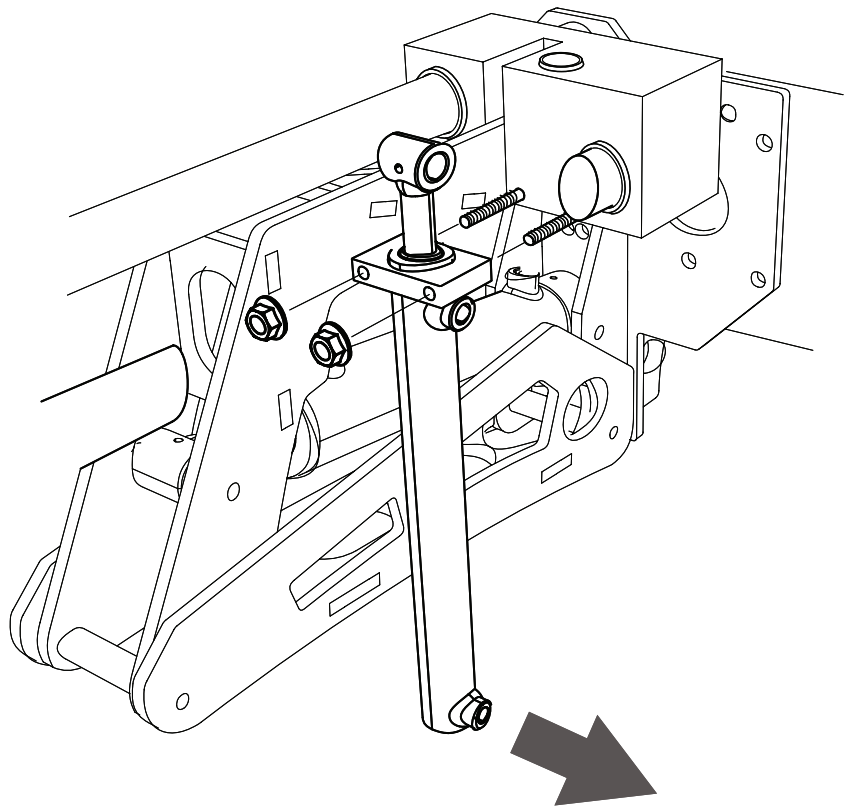


7

1 x - M12x30


1 x - M16x100

1 x - M16

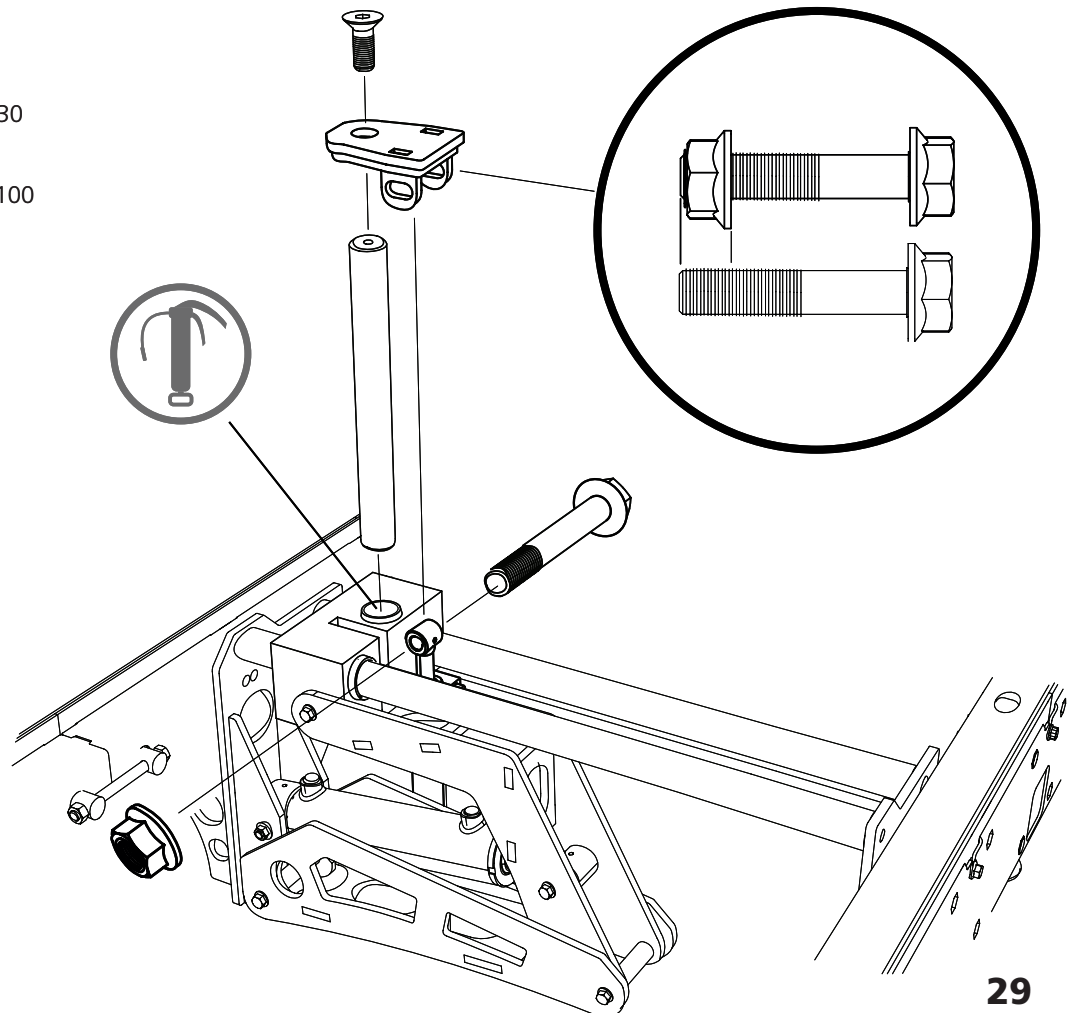



00-00102


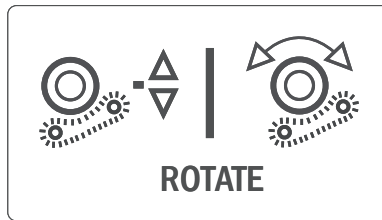


Zalecamy ułożenie wszystkich elementów złącznych na podkładce lub podobnym podłożu, aby ułatwić pracę.

Aby można było zainstalować nowe funkcje w szynie, należy zwolnić istniejące łączniki poprzeczne, aby ułatwić instalację nowych funkcji.


Rozmieszczenie 00-00102

Rozmieszczenie łączników poprzecznych należy przeprowadzić na rurze oznaczonej cyfrą **4** patrząc w kierunku cięcia. Element obracający kłody umieszcza się następnie zgodnie układem otworów **6** licząc od połączenia na rurze w kierunku cięcia.

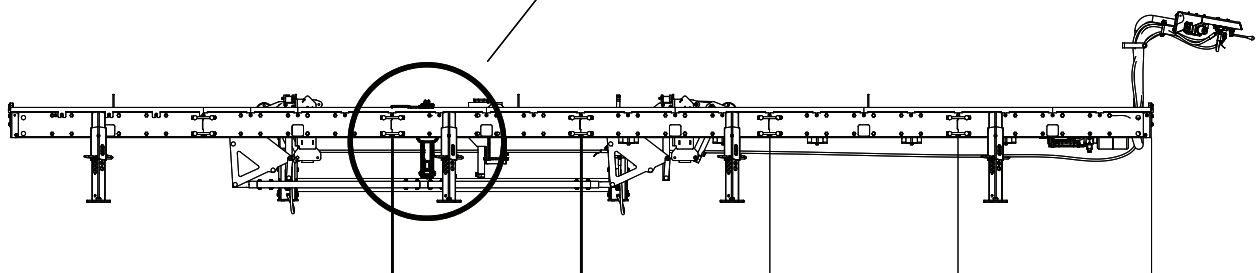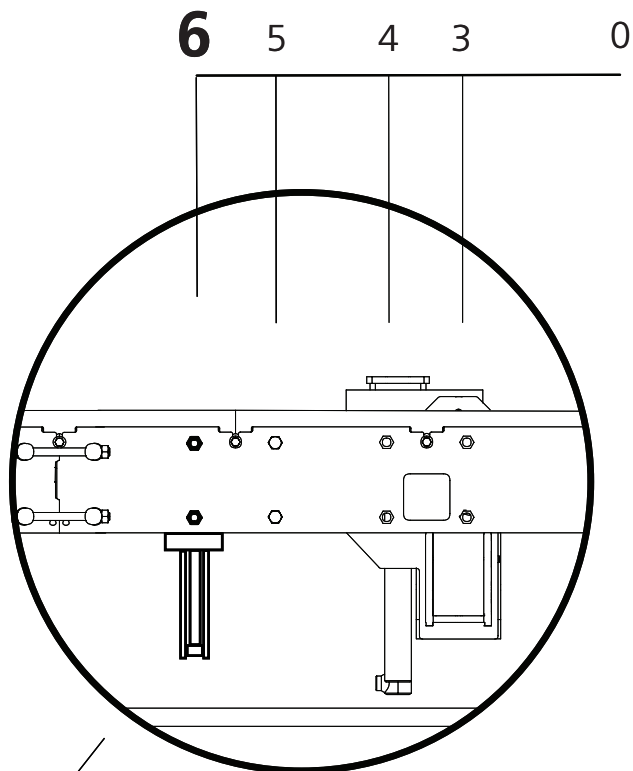





00-00102

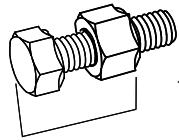

78,5mm

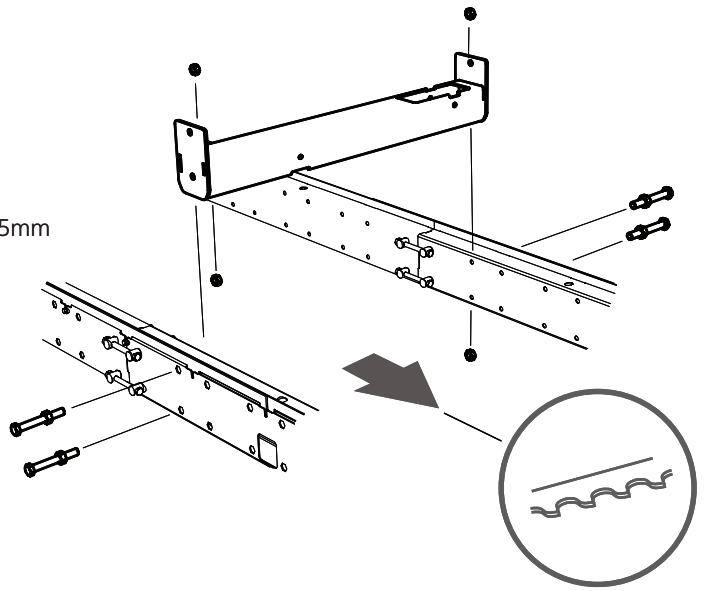

1




4 x - M12x100 +M12



4 x - M12



2




4 x - M10x70



4 x - M10

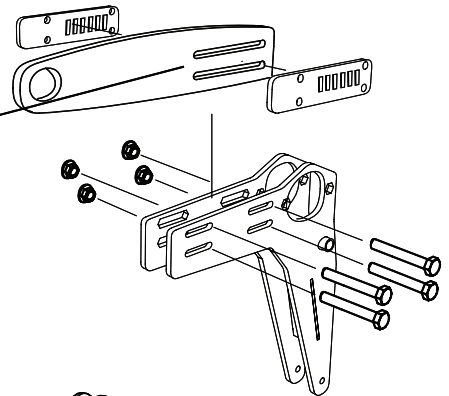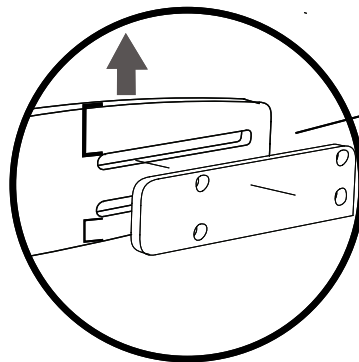


3




1 x - M10x110



1 x - M10




1x - 03-02894 (90,5mm)

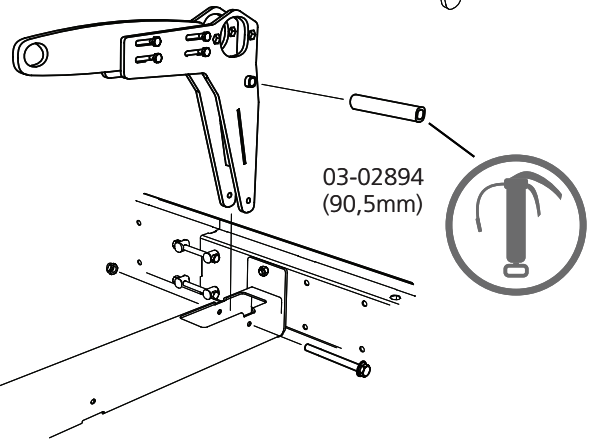


03-02894
(90,5mm)

4



1 x - M10x110



1 x - M10x75



2 x - M10



1x - 03-02878 (77mm)



1x - 03-02898 (46,5mm)




2x - 03-02898



03-02878
(77mm)


03-02898
(46,5mm)

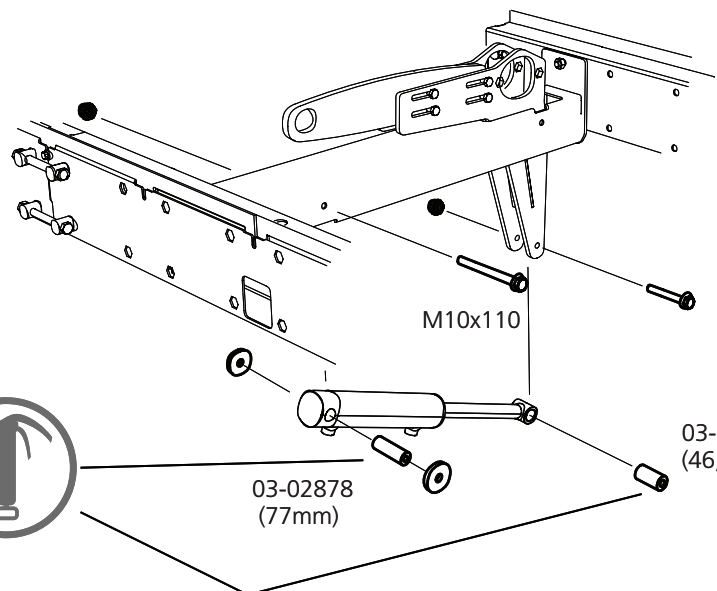

M10x110



00-00102

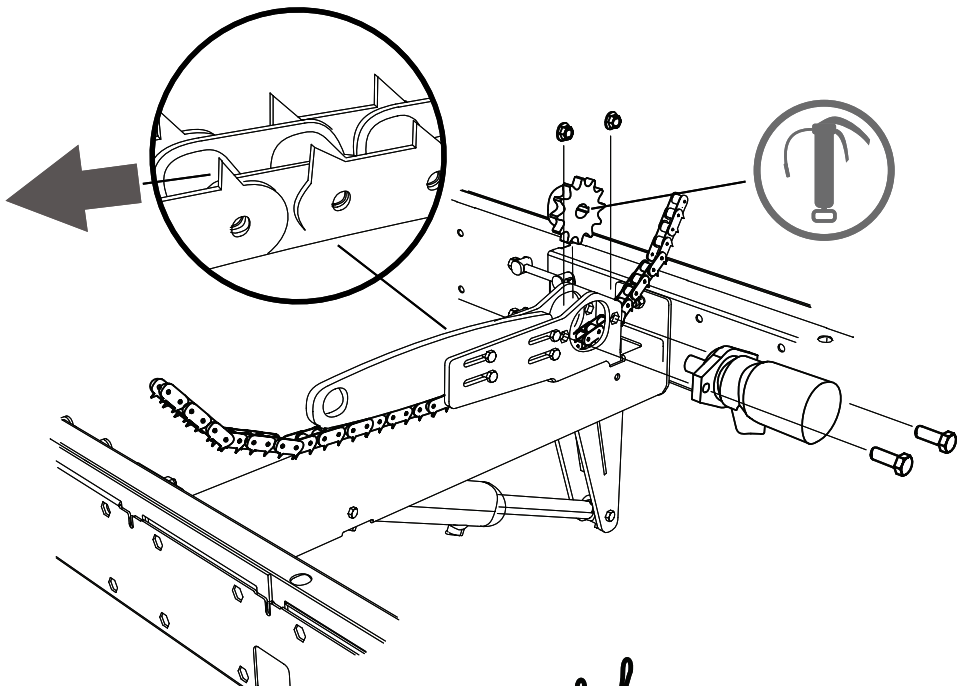

5



2 x – M12x30




2 x – M12




1x – 04-00437




04-00550 B751pro
04-00435

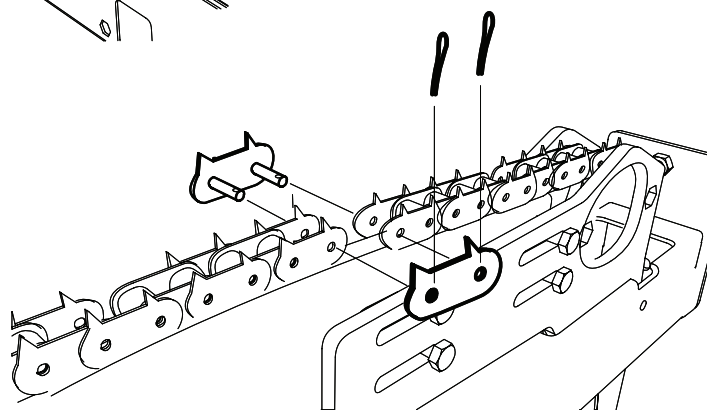

6

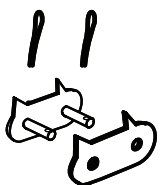


1x - 04-00554

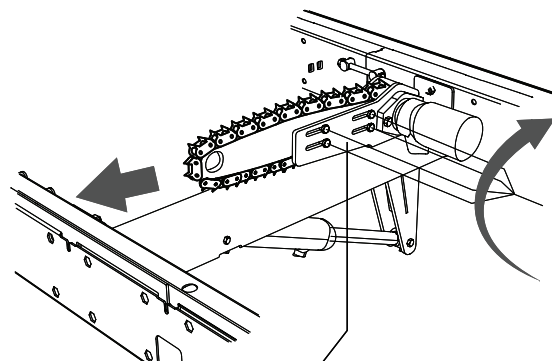

7


Regulacja naciągu łańcucha

Wyreguluj naciąg łańcucha poprzez poluzowanie śrub mocujących prowadnicę, a następnie naciągnij łańcuch za pomocą dłuta lub łomu. Dokręć następnie śruby.

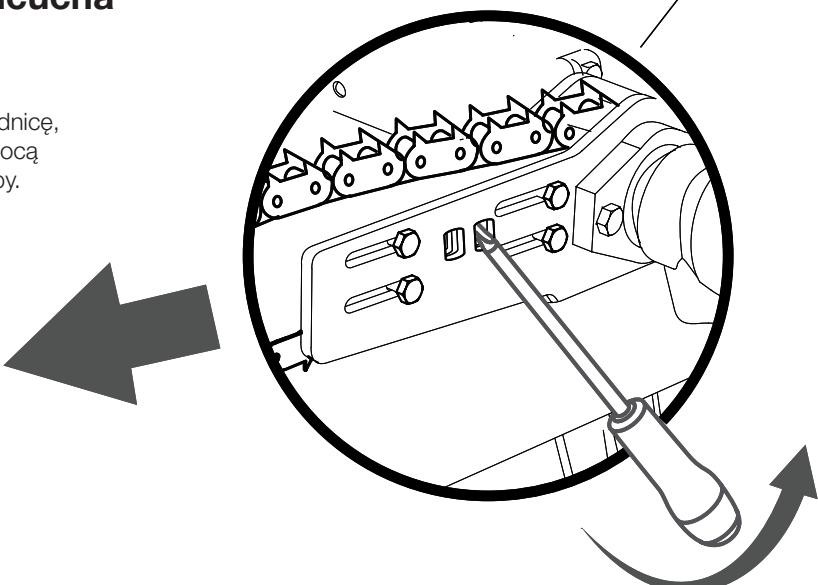



8310-001-0205

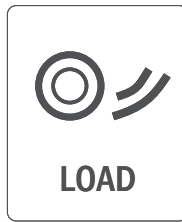

Rozmieszczenie 8310-001-0205


Rozmieszczenie ładowarek kłód należy przeprowadzić na rurach oznaczonych cyframi 3 i 5 patrząc w kierunku cięcia.

Należy liczyć układy otworów od złącza rur.



Zalecamy ułożenie wszystkich elementów złącznych na podkładce lub podobnym podłożu, aby ułatwić pracę.

Aby można było zainstalować nowe funkcje w szynie, należy zwolnić istniejące łączniki poprzeczne, aby ułatwić instalację nowych funkcji.

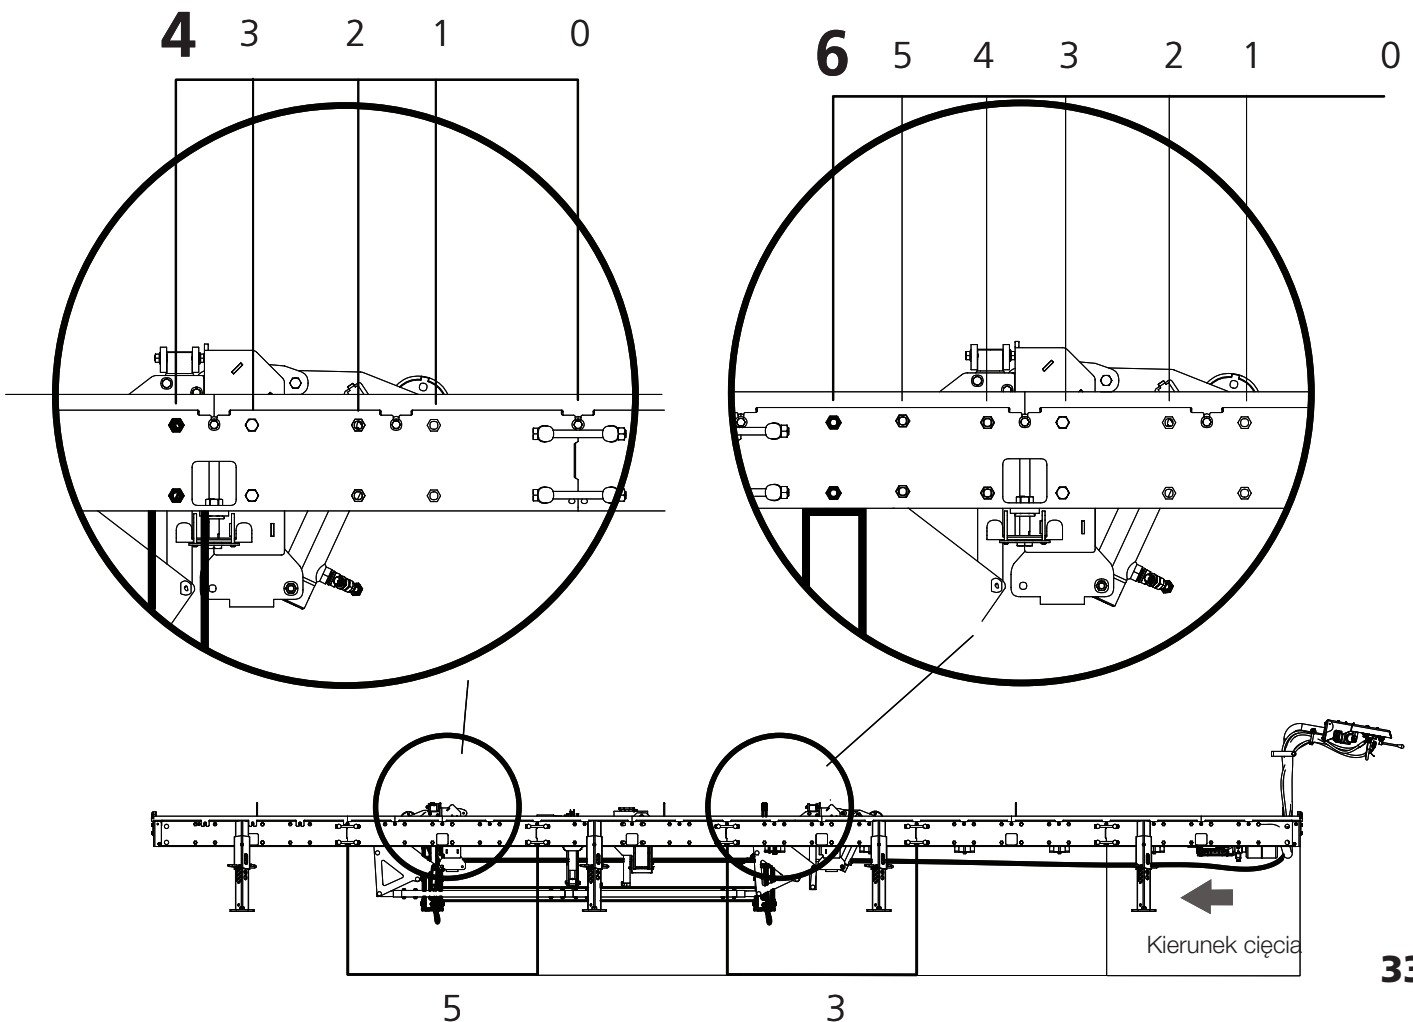



8310-001-0205





4 x - M10x20




4 x - M10



4 x - M10

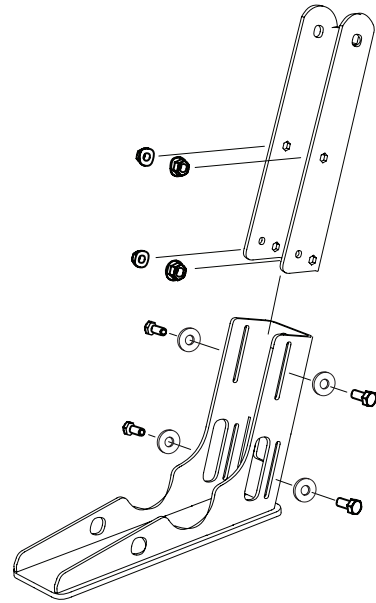


4x - M12x100






2 x - M12x100 +M12



2 x - M12

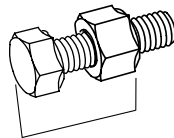

78,5mm

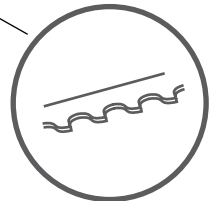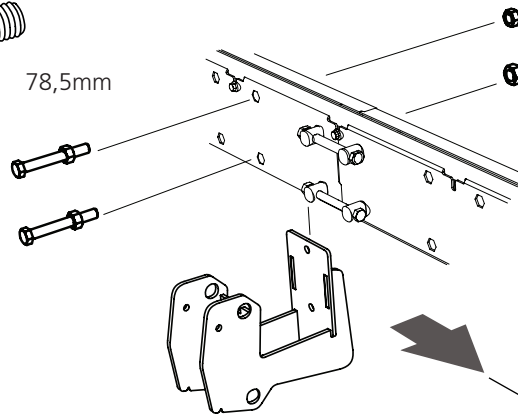

1 x - M12x130





1 x - M12



1 x - M12





1x - 03-03094 (97mm)

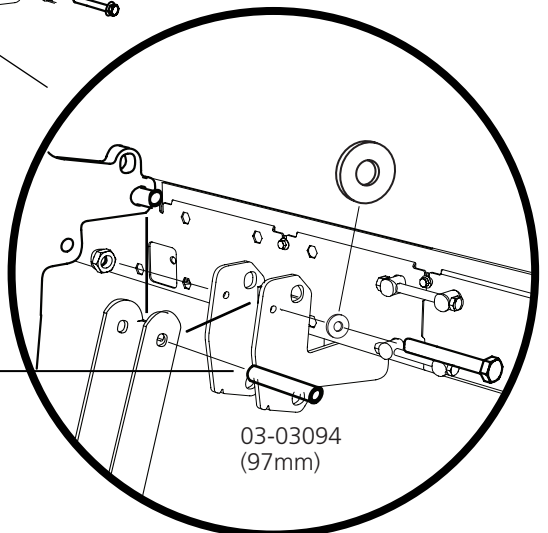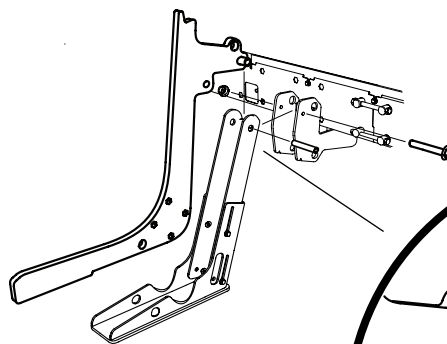


03-03094
(97mm)



8310-001-0205

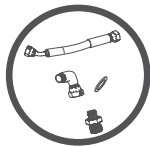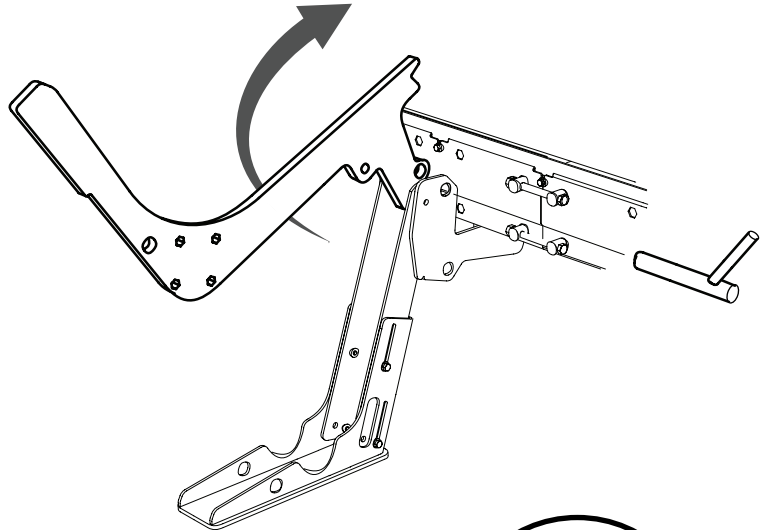

04-00468




1 x - M12x110




1 x - M12



1 x - M12



1x - 03-03105 (78mm)

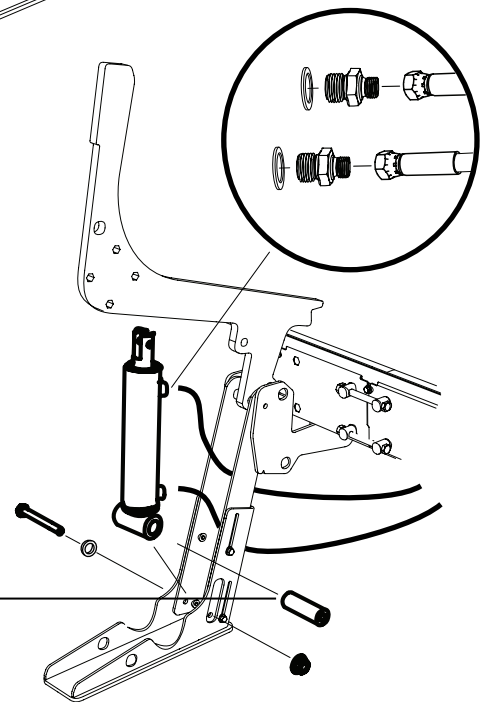


1 x - M12x55



1 x - M12



1x - 03-03102 (21,8mm)

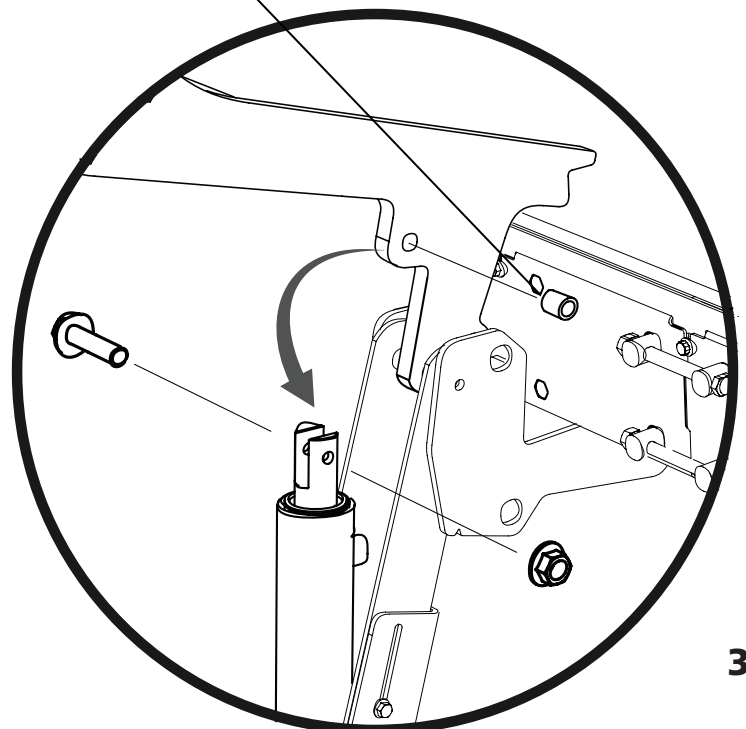



8310-001-0205


7



4 x - M10x25



4 x - M10

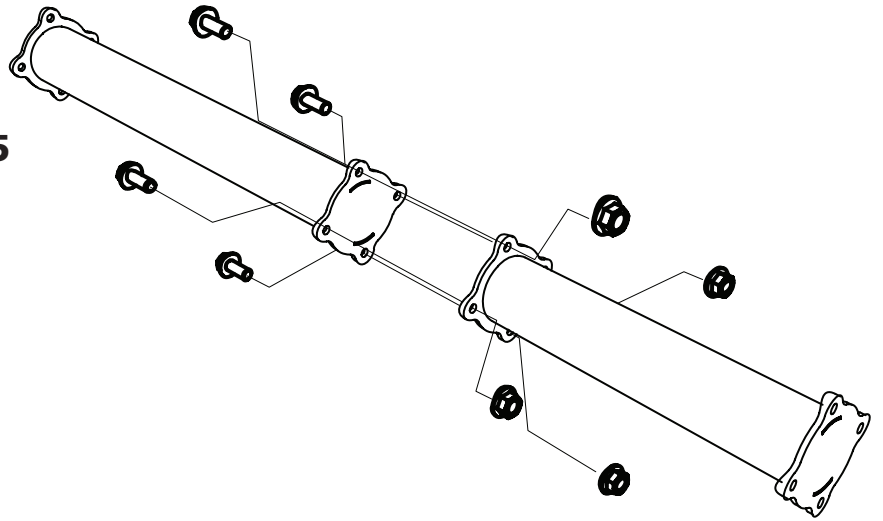


8



4 x - M10x30



4 x - M10

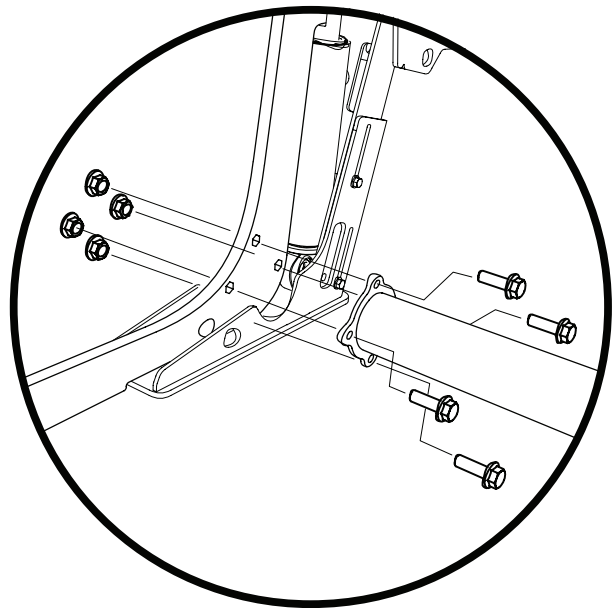


9





4 x - M8x40



4 x - M8



2 x

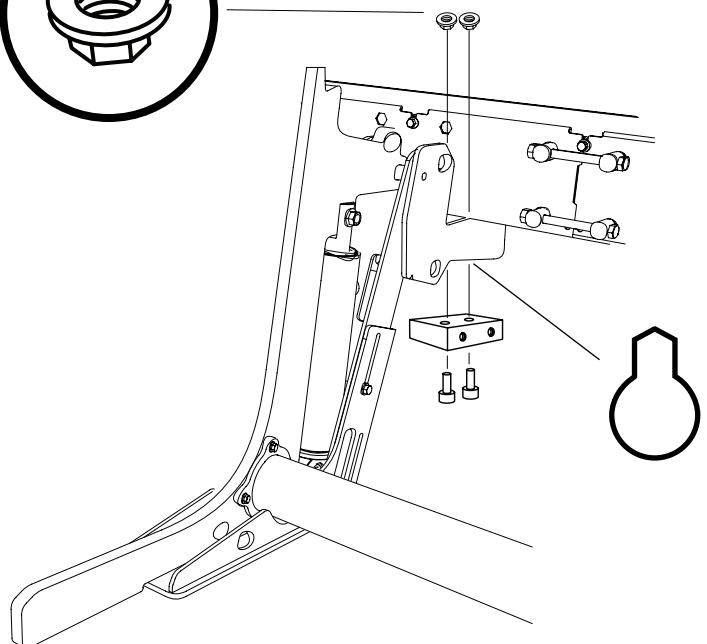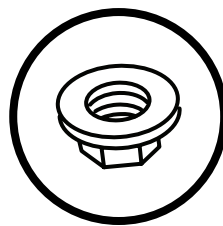



01-00560



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY



Aby rozpocząć następny etap, potrzebne są części z paczek **01-00560**. Zalecamy ułożenie wszystkich elementów złącznych na podkładce lub podobnym podłożu, aby ułatwić wyszukiwanie śrub.

Aby można było zainstalować nowe funkcje w szynie, należy zwolnić istniejące łączniki poprzeczne, aby ułatwić instalację nowych funkcji.

1




4 x – M10x25



4 x – M10


2

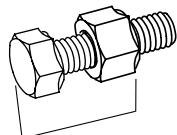

78,5mm



2 x – M8x20




1 x – M12x90 +M12



1 x – M12




3



2 x – M12x90 +M12



2 x – M12

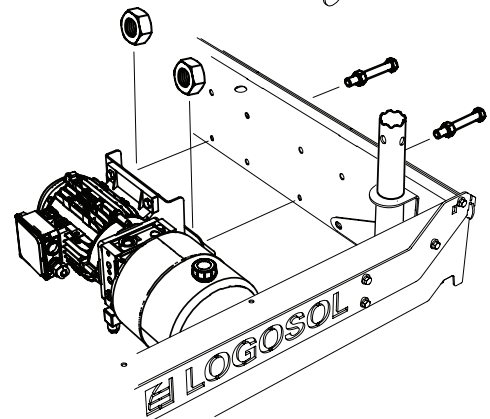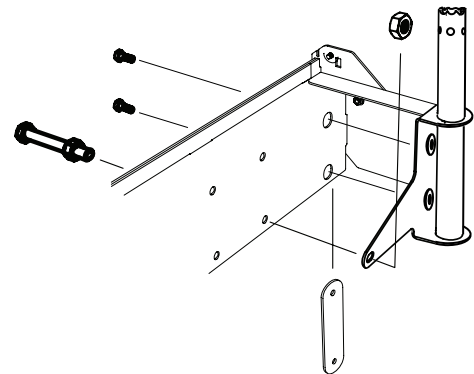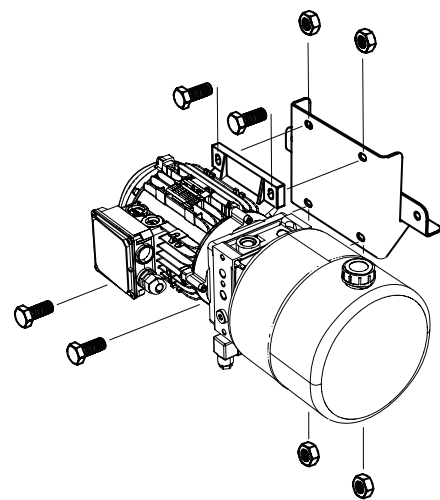





01-00718

AGREGAT SPALINOWY

1

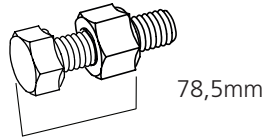


78,5mm

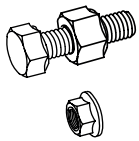


3 x - M12x100 +M12

2 x - M12

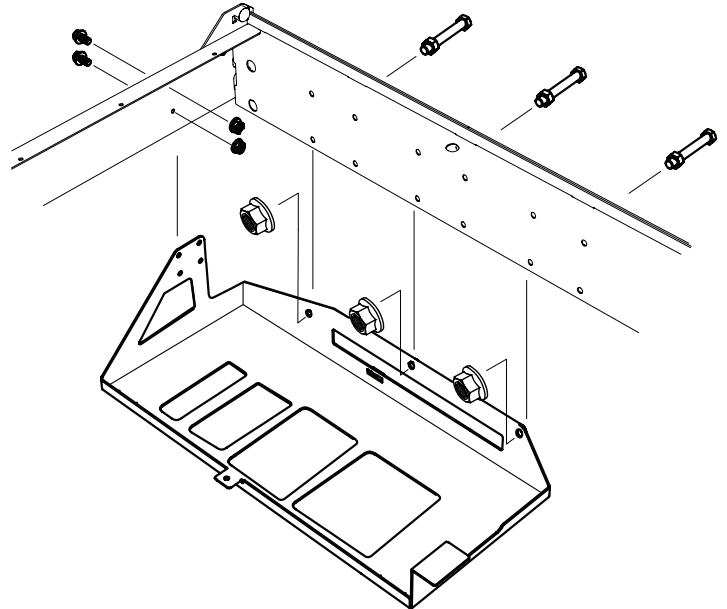


2



1 x - M8x20

1 x - M8

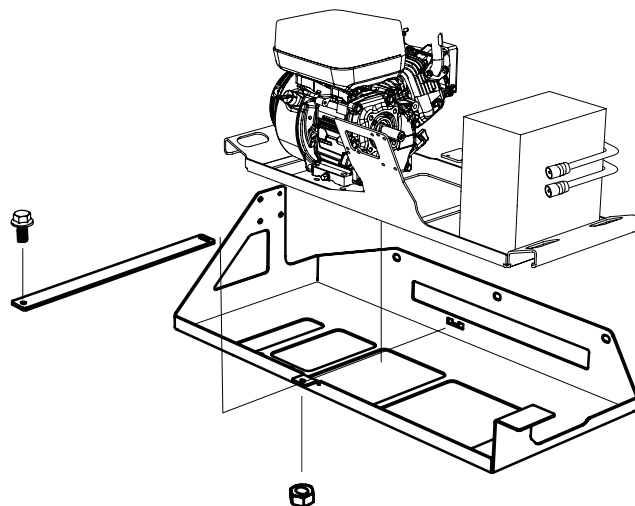




01-00560






PANEL STEROWANIA

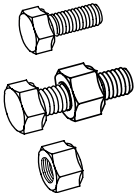

2 x - M8x20


1 x - M12x100 + M12

1 x - M12

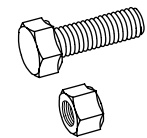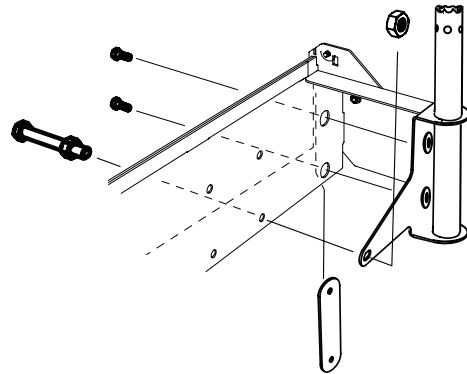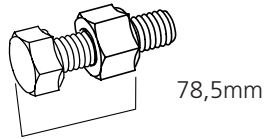

4 x - M6x16

4 x - M6

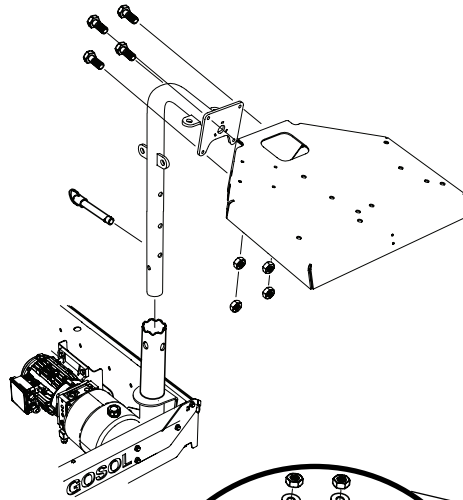



6 x - M8x14



4 x - M4



4 x - M4

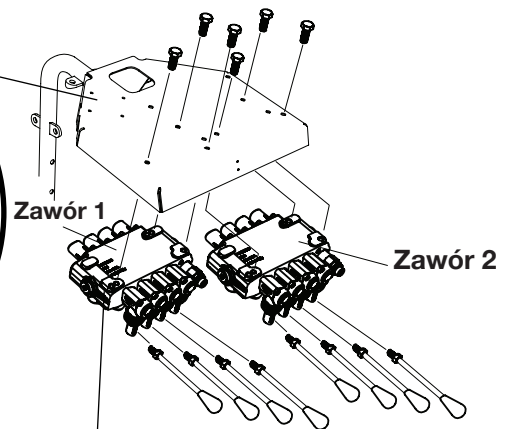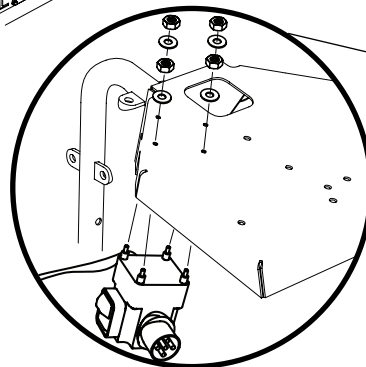


Zaślepki w portach

W celu połączenia zaworów w parę, na zaworze 1 należy usunąć plastikową zaślepkę w porcie T:2. Odkręć ją (1) i odkręć korek carryover (2), odkręć zaślepkę stalową (3) znajdującą się w porcie T:1 i zamontuj ją w porcie T:2. Przed dokręceniem sprawdź, czy wszystkie powierzchnie uszczelniające są czyste.

Powtórz czynność 1 i 3 na zaworze 2.


Zdejmij z dźwigni plastikowe osłony lakieru.

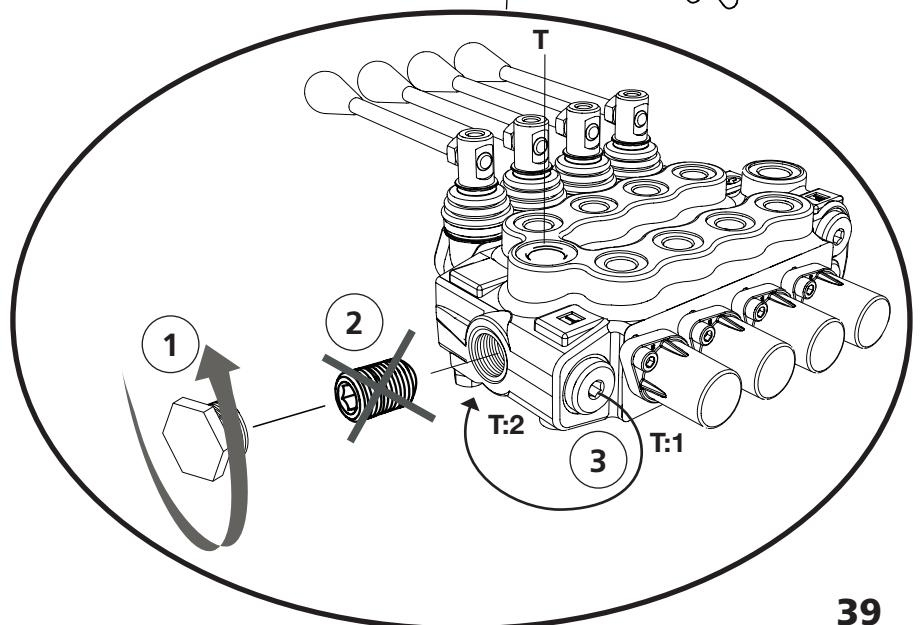

PODŁĄCZENIE AGREGATU I PODŁĄCZENIE PODWÓJNE ZAWORU

Usuń plastikową zaślepkę na pompie, zbiorniku i portach roboczych, gdziekolwiek zainstalujesz przewód.




Rozmieszczenie funkcji na zaworze

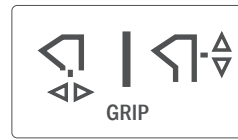

01-00584

01-00627

01-00556

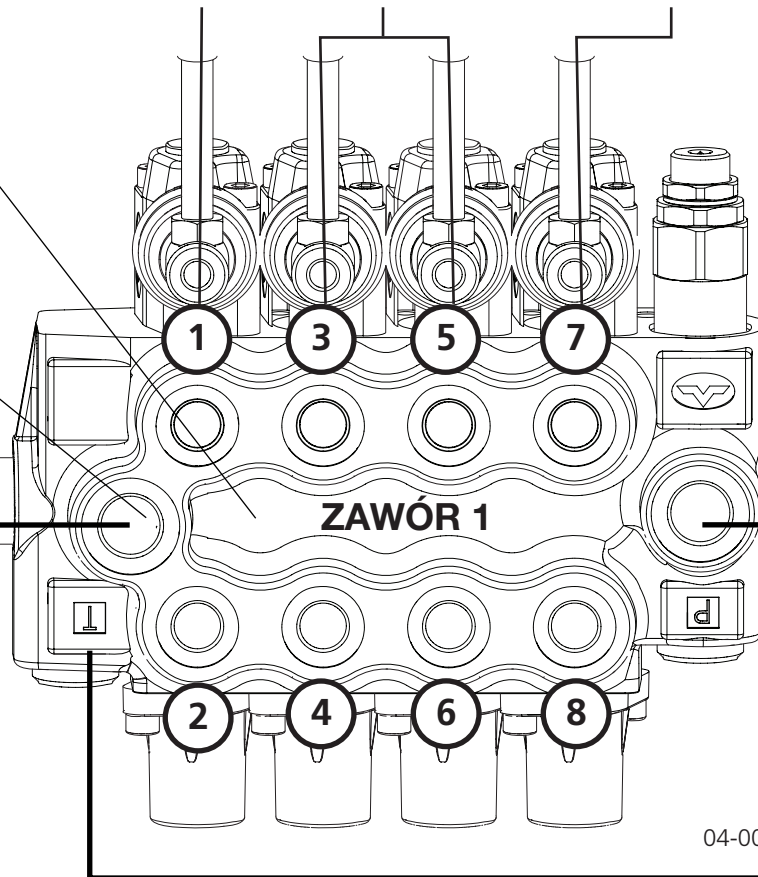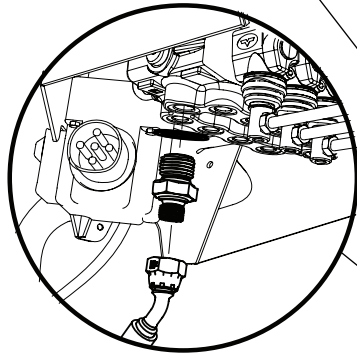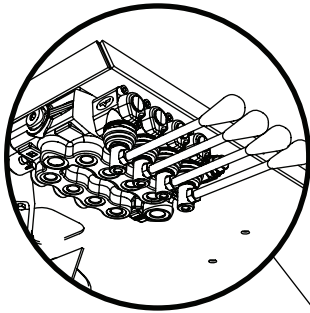



04-00530 (el)

04-00575 (bensin)



Agregat prądowórczy 01-00560


1x - 04-00439 (04-00530 w zestawie)

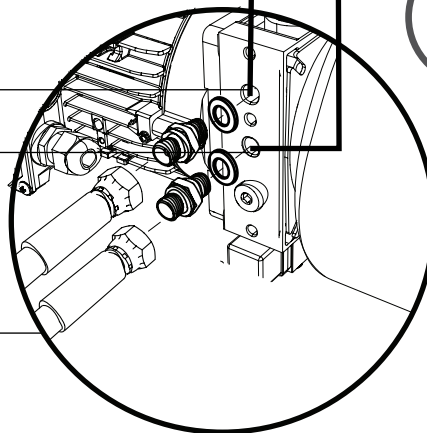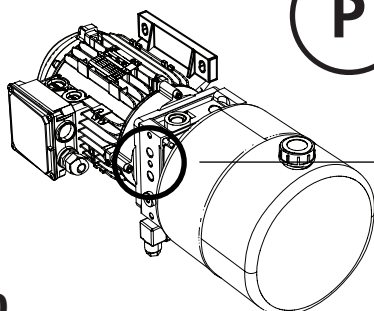

Podłączenie zaworów w parę


1x - 04-00444

(04-00483,
04-00482 w zestawie)

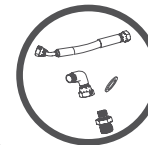

UWAGA! Jeżeli ładowarka kłód (8310-001-0205) nie jest używana, porty 7 i 8 na zaworze 2 należy zatkać zaślepką stalową 1/4".





Rozmieszczenie funkcji na zaworze

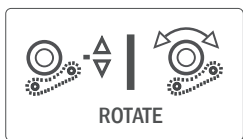

01-00102

01-00584

8310-001-0205

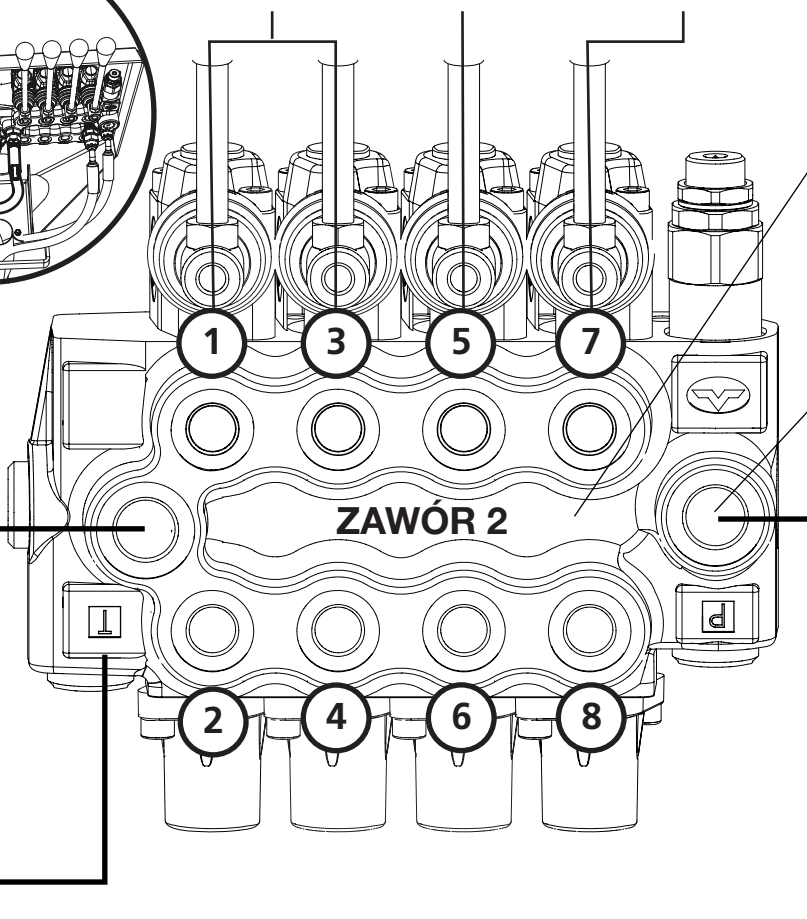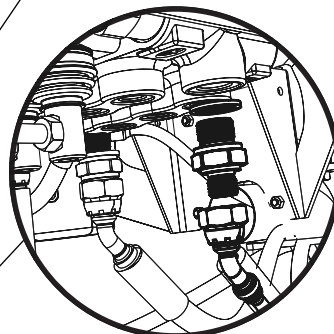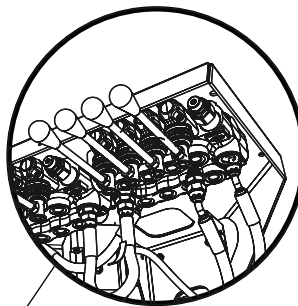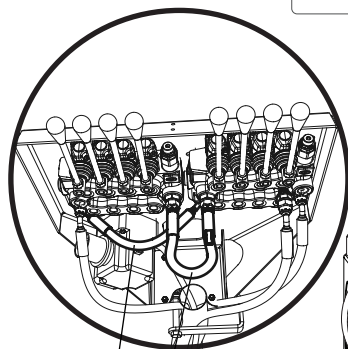

04-00530 (el)



04-00575 (bensin)



Agregat spalinowy 01-00718

1x - 04-00574

(04-00575
w zestawie)

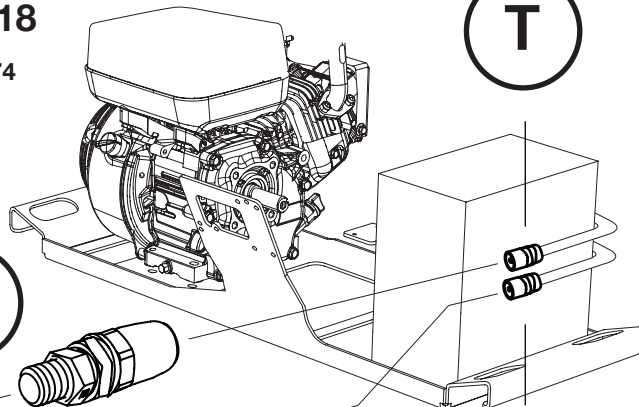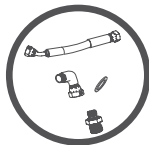

PODŁĄCZENIE PRZEWODU


Podłączenie T/P agregatu spalinowego

Agregat spalinowy posiada szybkozłącza na P/T, zamontuj szybkozłącza do przewodów pompy i zbiornika i podłącz do agregatu spalinowego. Podłączenie do zaworów jest takie samo dla obu agregatów.




Naklejki

Umieść naklejki funkcji w odpowiednich miejscach na panelu sterowania.




1x – 080-828-021-0070

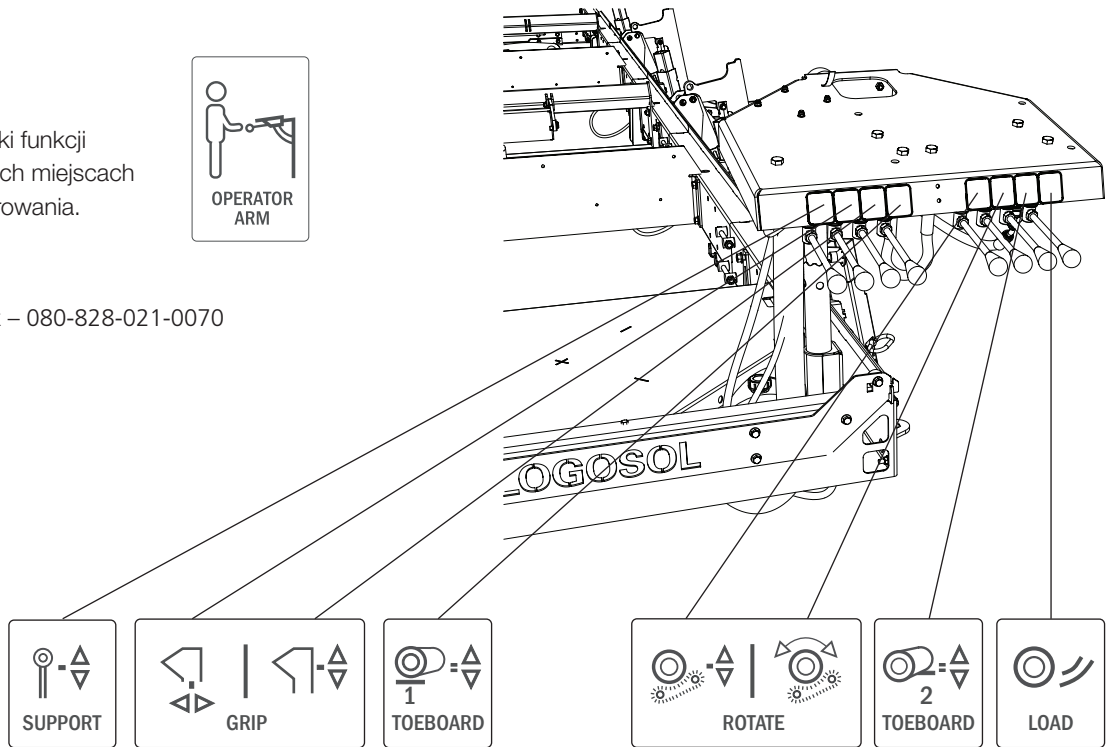

PAKIET ZAWORÓW


Siłowniki hydrauliczne

W celu ułatwienia podłączenia siłowników hydraulicznych określamy połączenia jako strona tłoka i strona drążka.

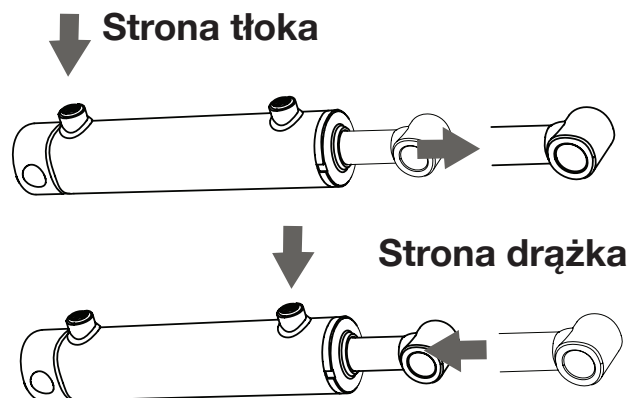


Podłączenie siłownika hydraulicznego

Logosol zaleca, aby przyłącza tłoków z siłowników hydraulicznych były podłączone po stronie tłoka pakietu zaworów.

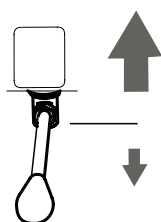

Strona tłoka

Strona drążka

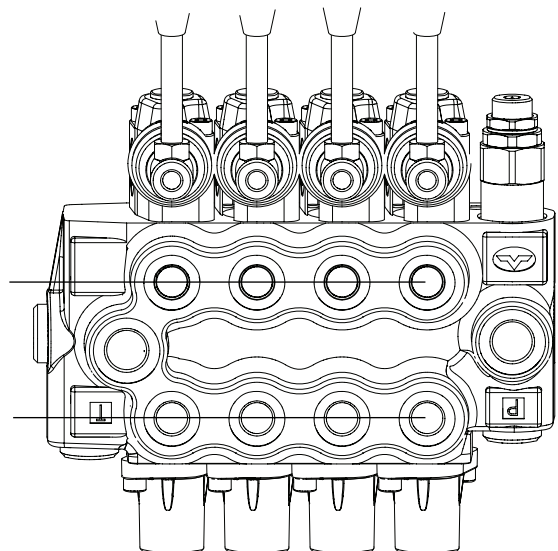

Podłączenie siłowników hydraulicznych

Zainstaluj przewody na cylindrze hydraulicznym. Zwrócić uwagę na położenie każdego przewodu na siłowniku i zaworze. Przewody podłączone do strony tłokowej siłownika powinny być podłączone do strony tłokowej zaworu. Zwróć uwagę na ilustrację pokazującą, z której strony traka należy poprowadzić przewody dla poszczególnych funkcji.

Następnie wykonaj procedurę na pozostałych funkcjach zgodnie z ich odpowiednimi instrukcjami.

Przed rozpoczęciem pracy przy pierwszym uruchomieniu maszyny należy dwukrotnie sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo dokręcone.



Ostrzeżenie! Ryzyko ran ciętych. Nigdy nie dotykać przewodów hydraulicznych znajdujących się pod ciśnieniem, olej z przewodu ciśnieniowego może przeniknąć przez skórę i spowodować poważne obrażenia ciała.




Nie wolno podnosić ani nie obsługiwać urządzeń hydraulicznych podłączonych do przewodów lub złączy.




Podczas prac montażowych i konserwacyjnych należy ostrożnie obchodzić się z przewodami hydraulicznymi i złączami. Unikaj ostrych zagięć przewodów hydraulicznych. Ostre zagięcia spowodują uszkodzenie przewodów i zwiększą ryzyko wystąpienia awarii. Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość przewodu dla ruchu funkcji.

Kąt podłączenia





Ilustracja pokazuje kąt podłączenia przewodów dla każdej funkcji w widoku z góry.

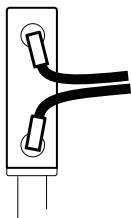

01-00584

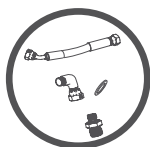


1x - 04-00539

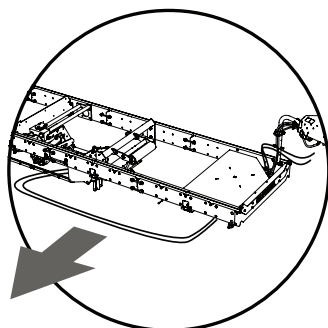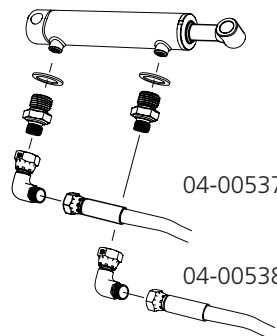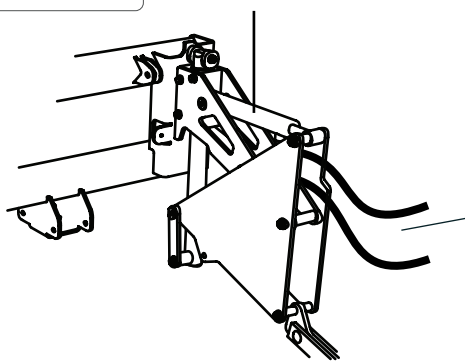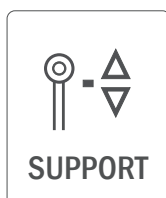


Rozmieszczenie przewodu hydraulicznego

Ilustracja pokazuje, z której strony torowiska należy poprowadzić przewody dla poszczególnych funkcji.

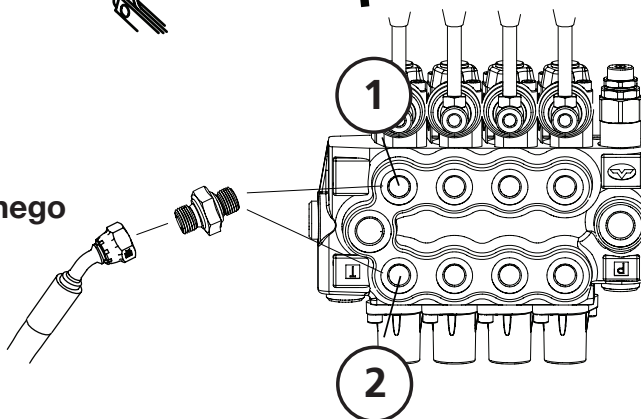











01-00627

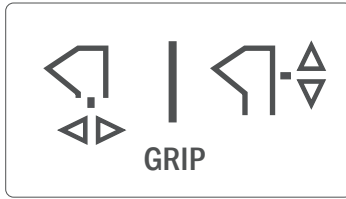

1x - 04-00441
1x - 04-00442


04-00535

04-00536

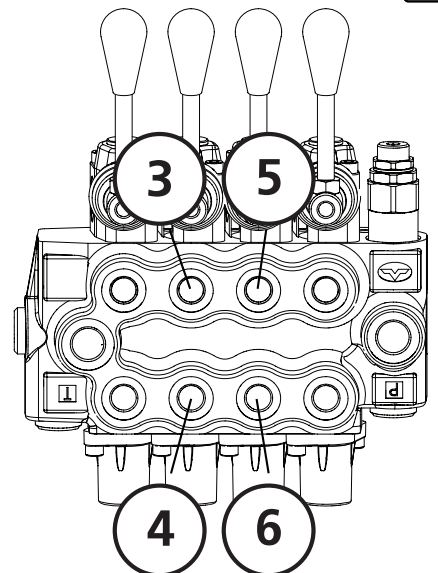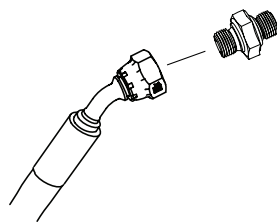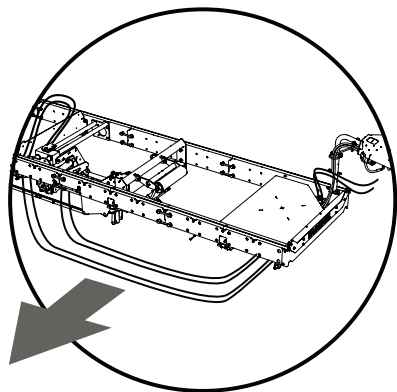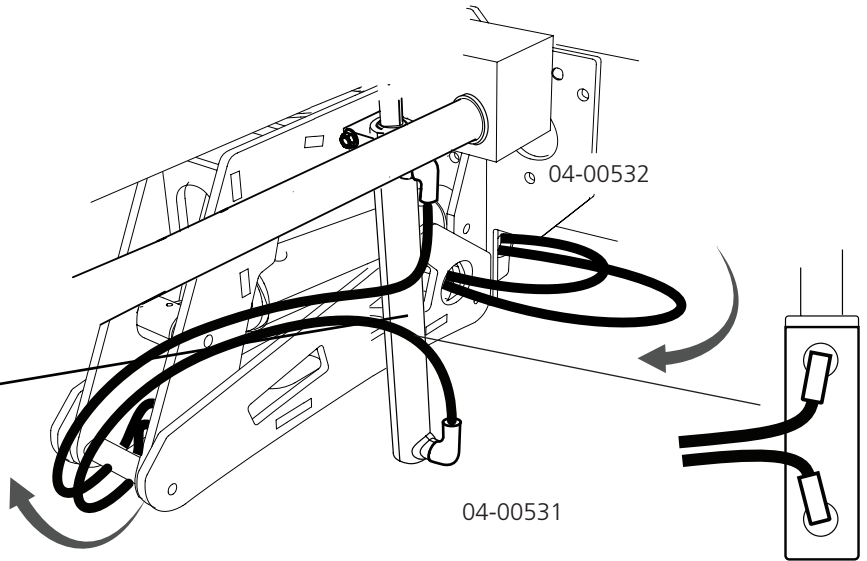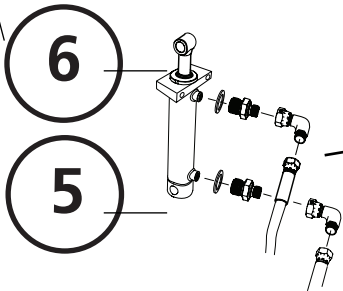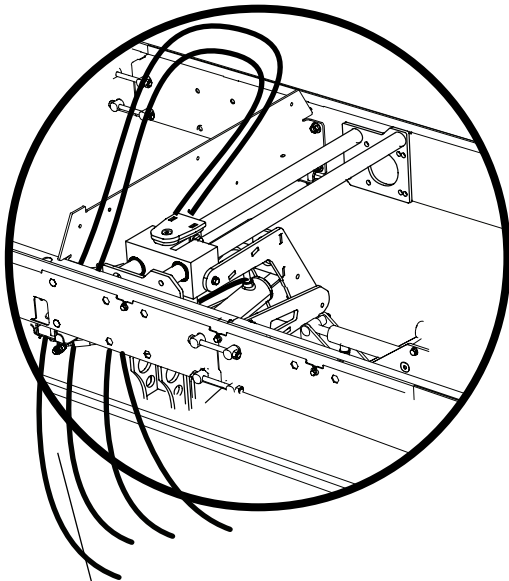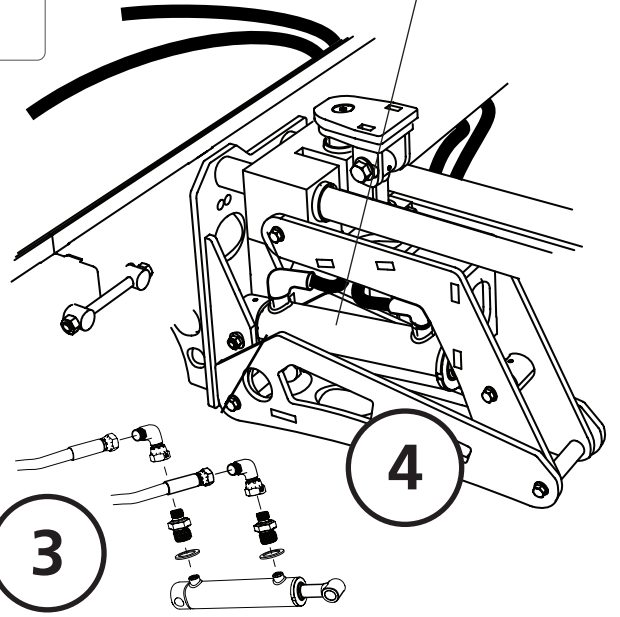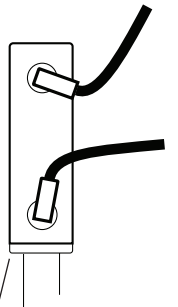





01-00584

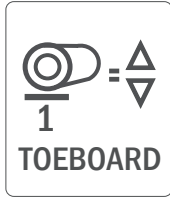


TOEBOARD



04-00440

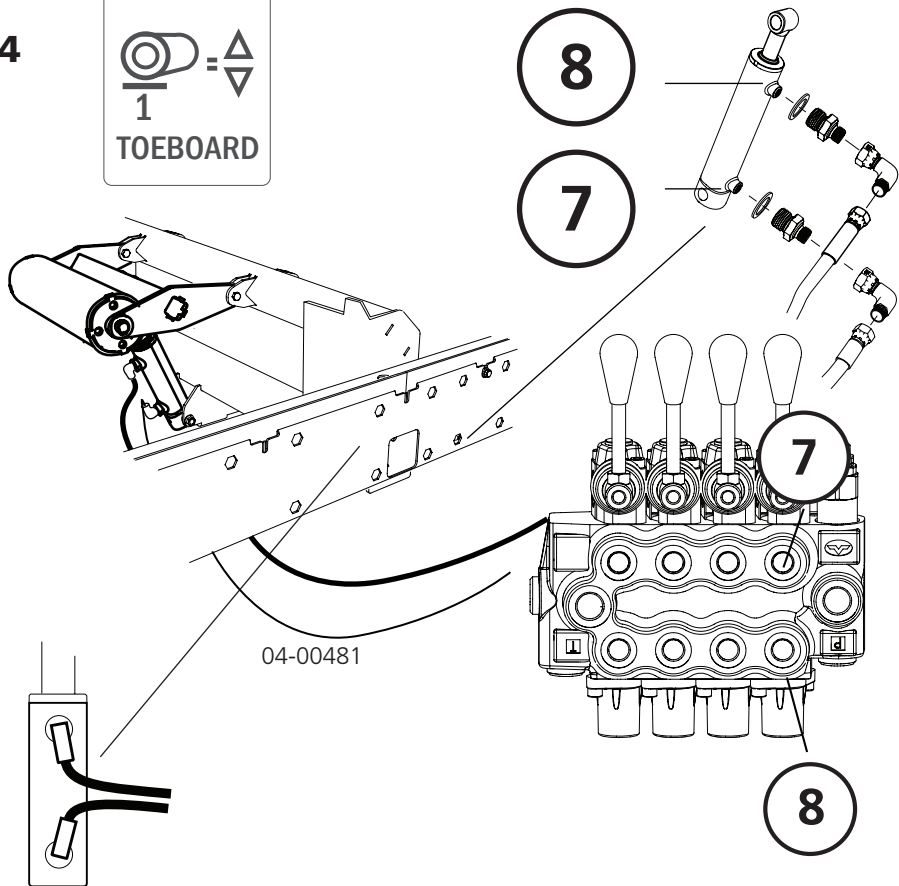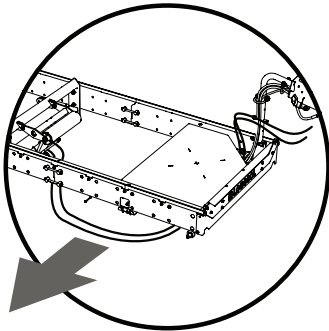





01-00102

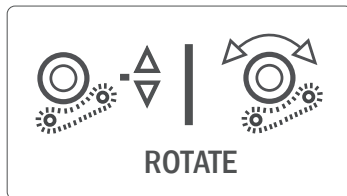

ROTATE



04-00474
04-00477

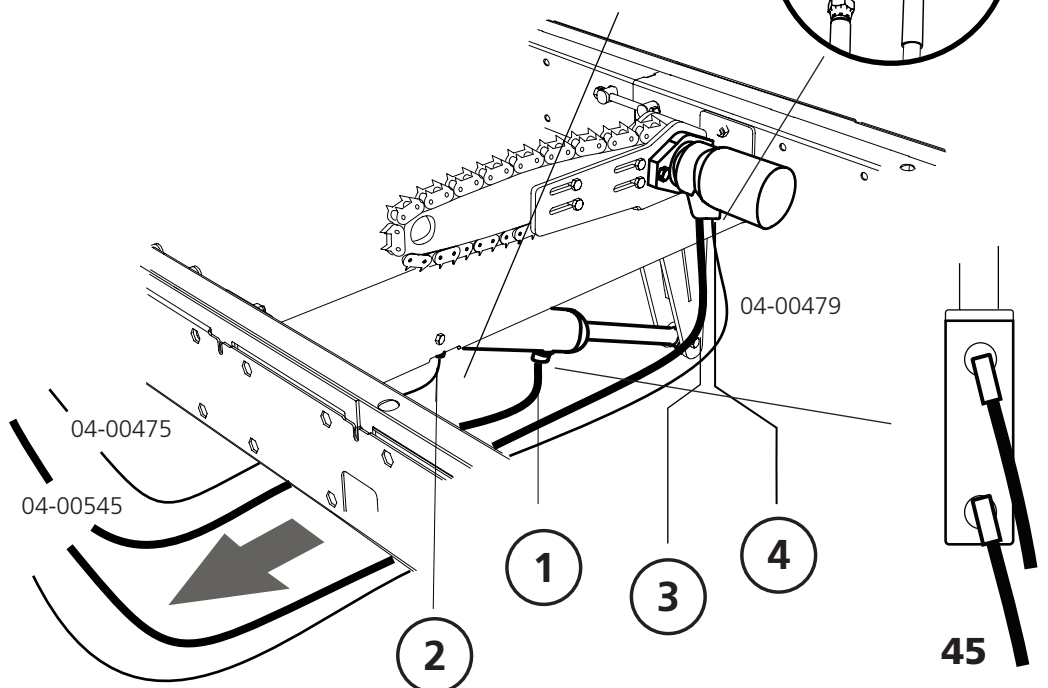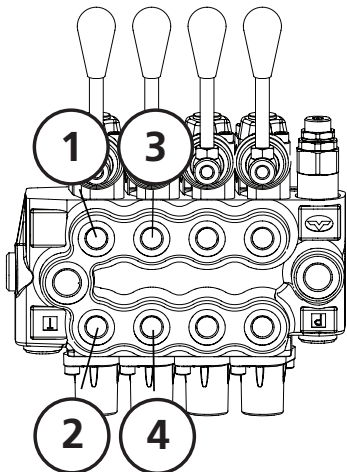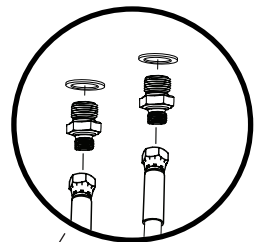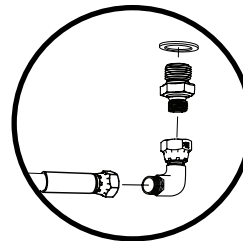







01-00584




04-00478

6




5

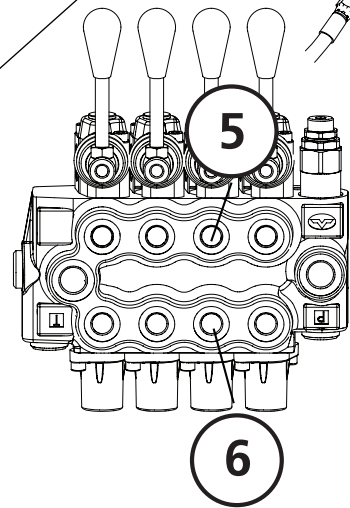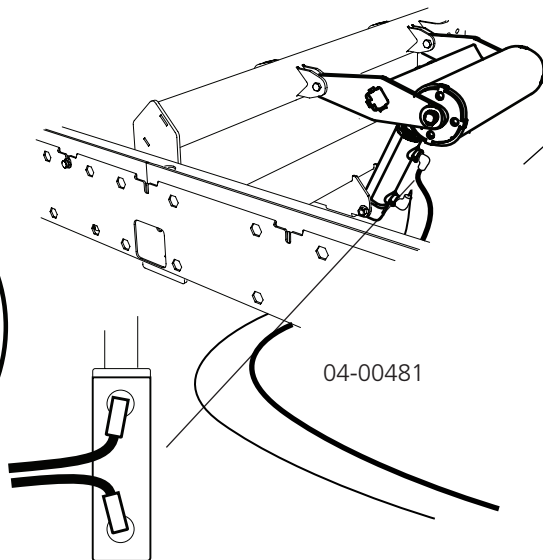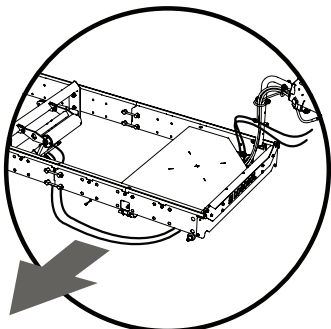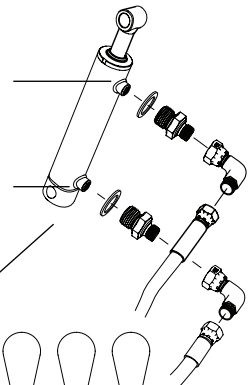

01-00604

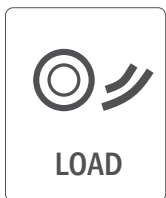

04-00468

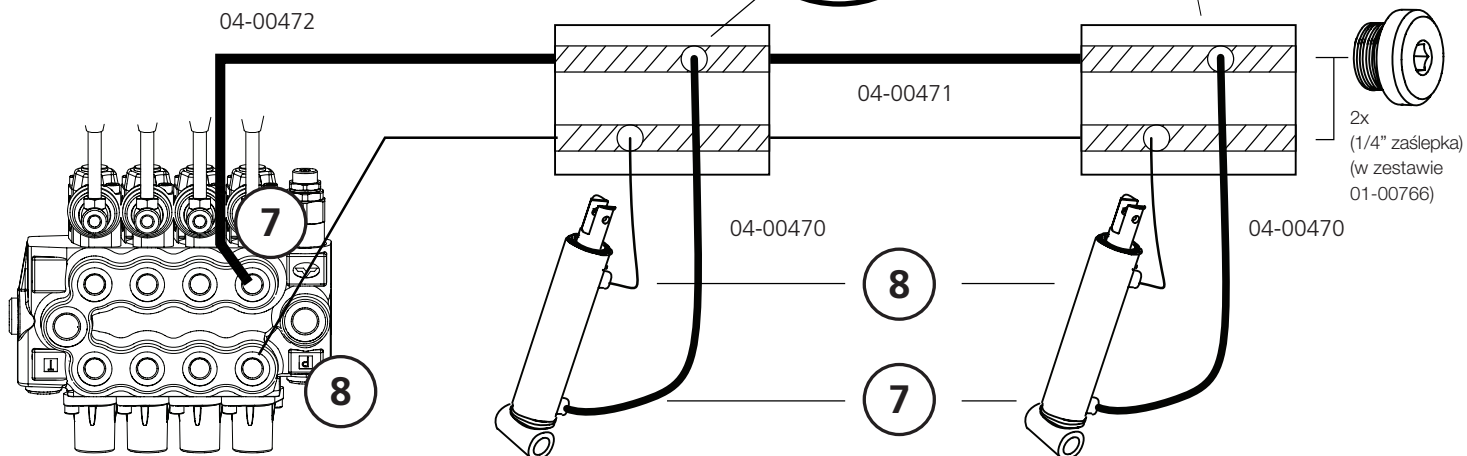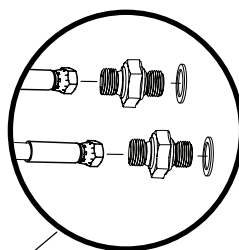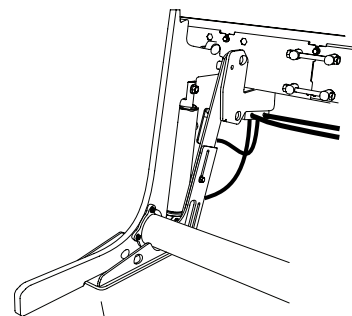

PRZEWÓD HYDRAULICZNY


Mocowanie przewodu hydraulicznego

Przewody hydrauliczne powinny być zamocowane pod łożem kłód na ich drodze między funkcjami a miejscem manewrowania. Zabezpiecz przewody za pomocą dostarczonych taśm napinających. Zachowaj staranność przy naciąganiu przewodów, staraj się zminimalizować zwis przewodów pomiędzy mocowaniami i upewnij się, że nie są one ściśnięte tak, że mocowania powodują zużycie przewodów.

Zawieś i zamocuj nadwyżkę przewodu pod platformą roboczą za pomocą taśm napinających. (uwaga! dotyczy tylko agregatu prądotwórczego). Montaż platformy znajduje się na następnej stronie.


W przypadku agregatów spalinowych przewody są zabezpieczone pasami wzdłuż platformy agregatu.

Zamontuj osłonę kabli na przewodach w części znajdującej się poniżej zaworów.



8 x – 04-00526



Przewody hydrauliczne powinny być zamocowane pod łożem kłód na ich drodze między funkcjami a miejscem manewrowania. Używając dostarczonych mocowań, pamiętaj o rozciągnięciu przewodów, aby nie zwisały w dół pomiędzy mocowaniami i upewnij się, że nie są ściśnięte tak, że mocowania powodują zużycie przewodów.




10x – M10x80





10 x – M10

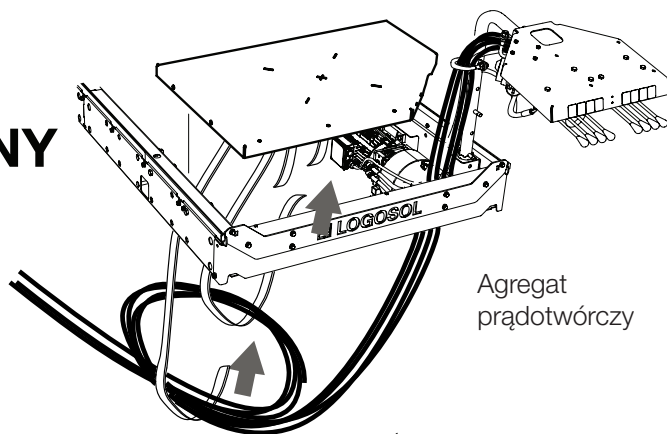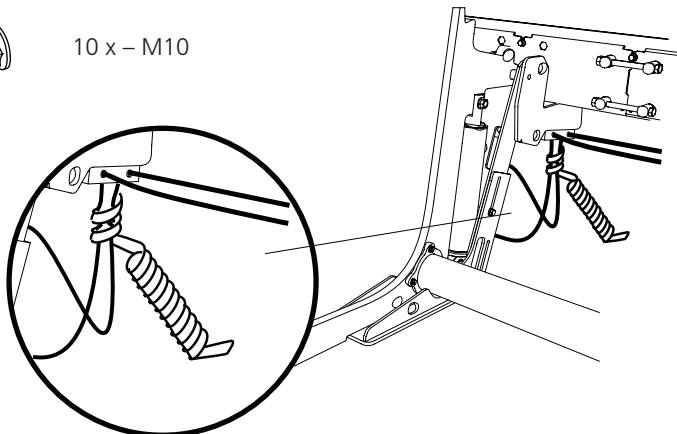

Agregat prądotwórczy


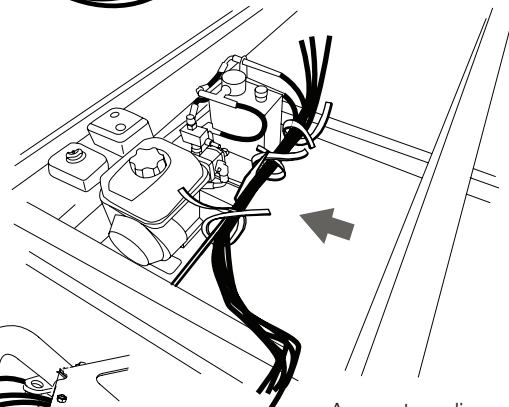

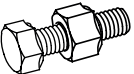



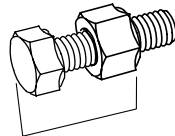
Agregat spalinowy

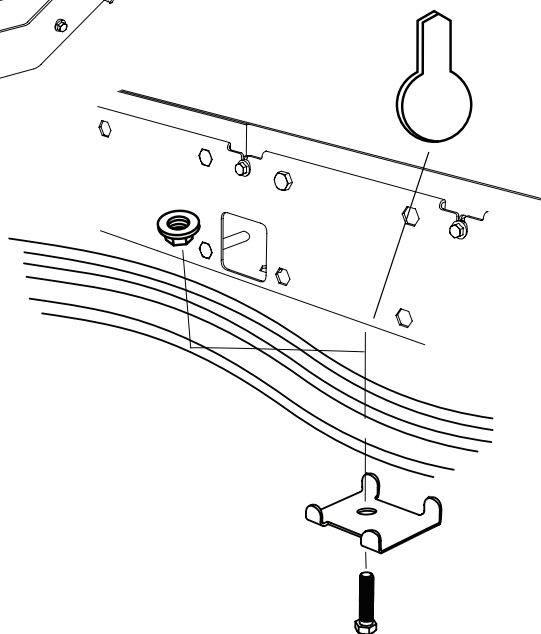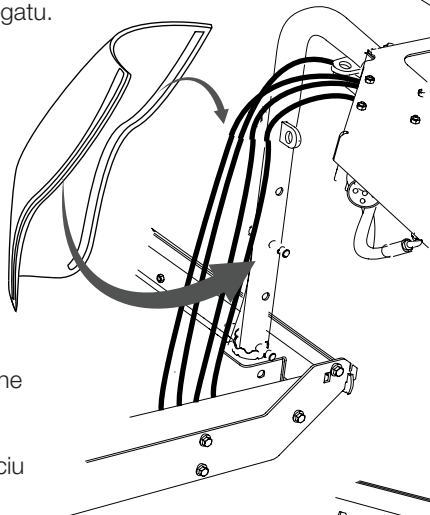


Miejsce manewrowania

Przewody hydrauliczne należy zabezpieczyć w drodze na miejsce manewrowania. Użyj dostarczonych mocowań, zwracając uwagę na zebranie przewodów w zgrabną wiązkę i upewniając się, że nie są one ściśnięte tak, że mocowania powodują zużycie przewodów. Po zamontowaniu mocowań przewodów elastycznych przystąpić do montażu podłogi nad agregatem hydraulicznym. (Uwaga! Dotyczy tylko agregatu prądotwórczego).

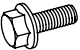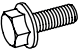-  2 x – M12x25
-  2 x – M12x90
-  4 x – M2
-  4 x – M12x90 + M12
-  4 x – M12





78,5mm

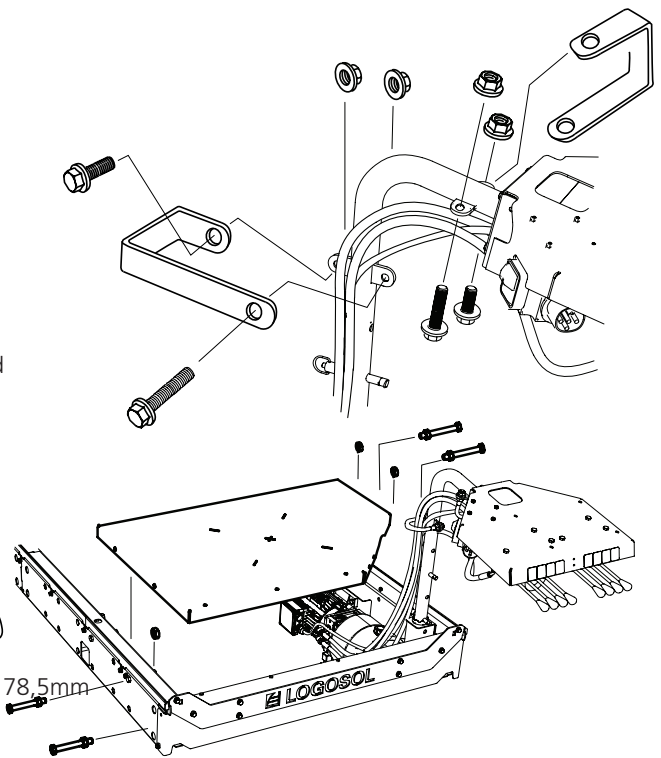


Taśma chwytana

Aby uzyskać dobrą przyczepność w miejscu manewrowania, taśmę chwytaną należy zamontować zgodnie z ilustracją. Przytnij paski i użyj rękawic ochronnych podczas mocowania pasków, aby uniknąć zadrapań.

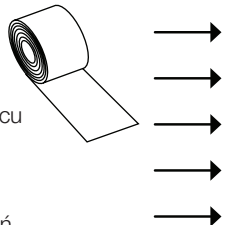


-  1 x – 04-00528

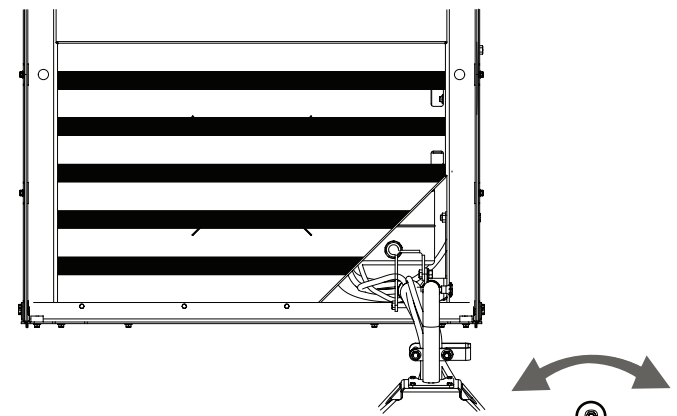



Regulacja wspornika kłody

Kąt nachylenia wsporników kłody jest regulowany. Celem jest ustawienie kąta 90 stopni w stosunku do łącznika poprzecznego. Poluzuj śruby mocujące wsporniki kłód do łącznika. Należy zwrócić uwagę, że górna śruba w kierunku środka szyny powinna być poluzowana tylko bardzo niewiele. Następnie wyreguluj kąt za pomocą pokrętła. Gdy uzyskany kąt wynosi 90 stopni, dokręć śruby mocujące i pokrętło.

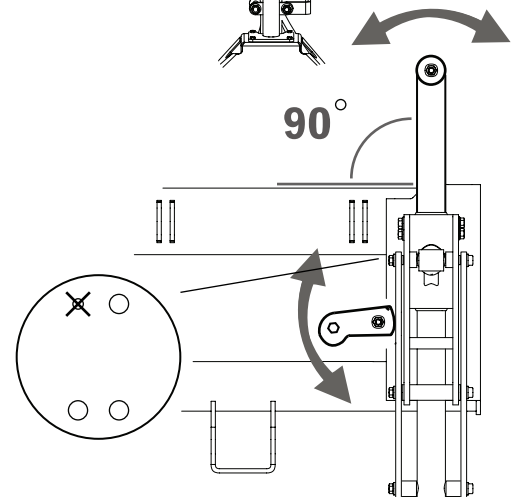


Regulacja łącznika poprzecznego

Jeśli wsporniki kłód po instalacji znajdują się na różnych wysokościach względem siebie, należy wyregulować łączniki poprzeczne kłód. To właśnie długość układu zawieszenia decyduje o wysokości wsporników kłód. Aby wyregulować, należy poluzować połączenia śrubowe łączników poprzecznych kłód i wyregulować te połączenia w podłużnych szczelinach tak, by wsporniki kłód były na tym samym poziomie. Następnie dokręć połączenia śrubowe.

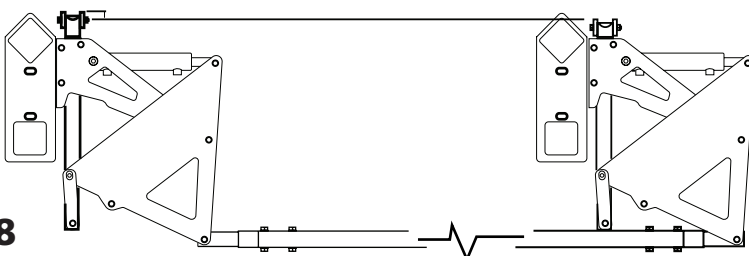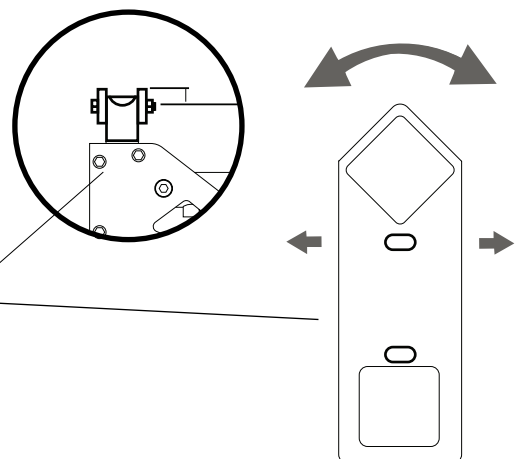


REGULACJA

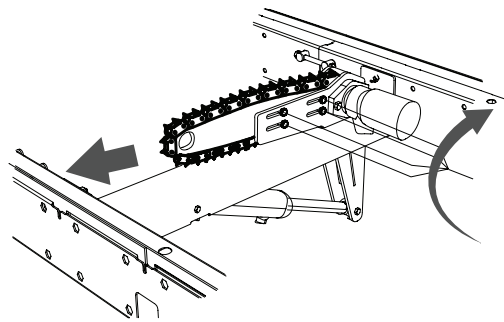


Regulacja naciągu łańcucha

Wyreguluj naciąg łańcucha poprzez poluzowanie śrub mocujących prowadnicę, a następnie naciągnij łańcuch za pomocą łomu. Dokręć następnie śruby.

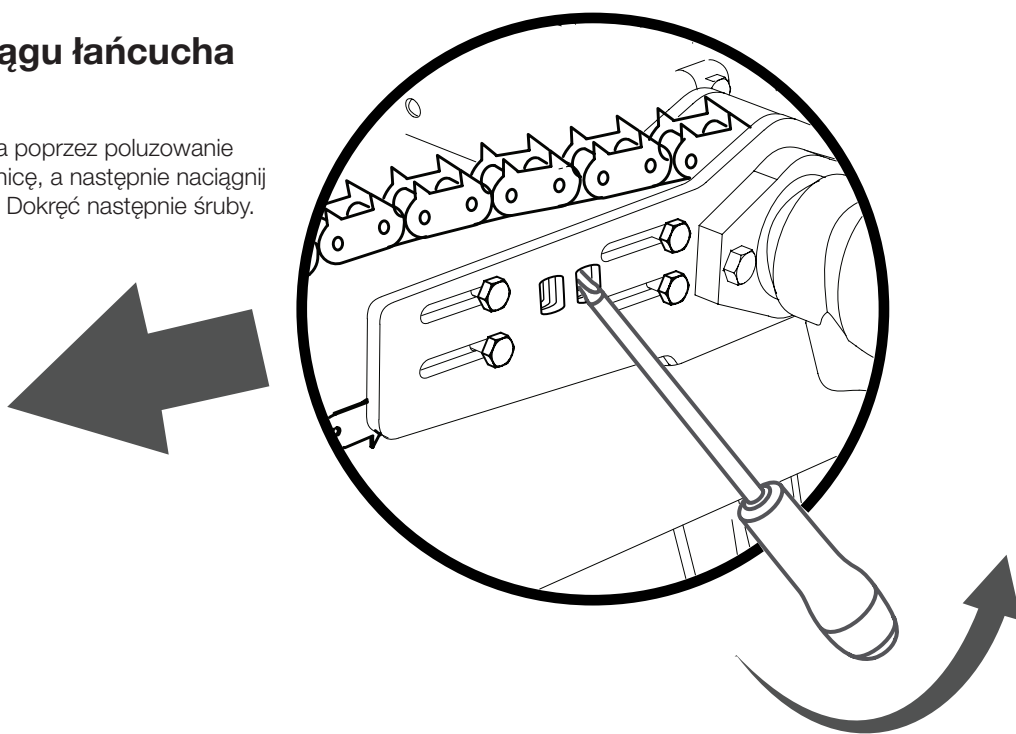


Regulacja stopy ładowarki do kłód


Aby ładowarka do kłód mogła pracować, stopa musi być tak ustawiona, aby opierała się na podłożu. Poluzuj śruby i opuść stopę w dół, sprawdź kąt nogi względem oznaczenia, następnie zamocuj stopę.

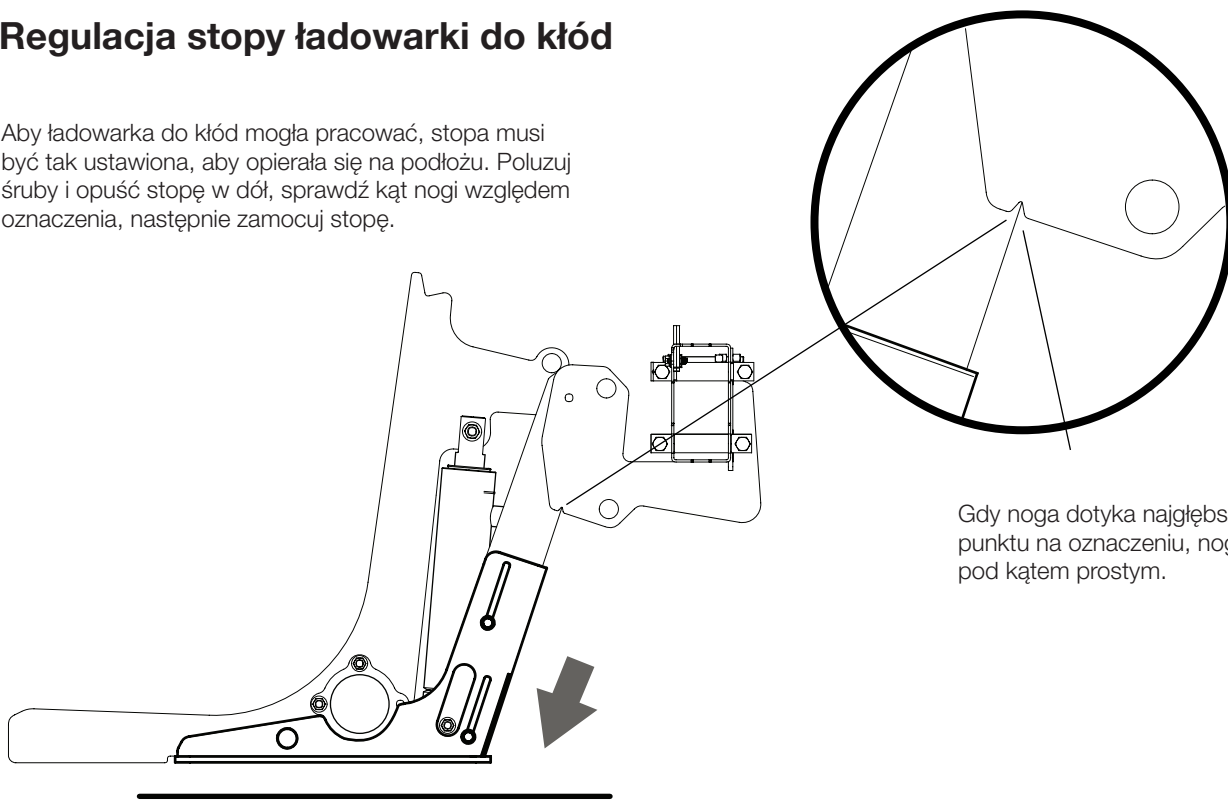



Gdy noga dotyka najgłębszego punktu na oznaczeniu, noga jest pod kątem prostym.


PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU


-  **Ostrzeżenie! Ryzyko pożaru. Olej hydrauliczny jest łatwopalny, nie należy wykonywać prac o podwyższonej temperaturze w pobliżu elementów i urządzeń hydraulicznych.**


 **Ostrzeżenie! Ryzyko przygniecenia. Nie wolno przebywać w obszarze roboczym, gdy siłowniki hydrauliczne są obciążone.**


 **Ostrzeżenie! Ryzyko ran ciętych. Nigdy nie dotykać przewodów hydraulicznych znajdujących się pod ciśnieniem, olej z przewodu ciśnieniowego może przeniknąć przez skórę i spowodować poważne obrażenia ciała.**


 **Ostrzeżenie! Ryzyko poparzeń. Przed przystąpieniem do pracy z agregatem i przewodami hydraulicznymi należy odczekać, aż sprzęt ostygnie. Podczas pracy z olejem hydraulicznym może dojść do powstania wysokiej temperatury.**

 Podczas prac montażowych i konserwacyjnych należy ostrożnie obchodzić się z przewodami hydraulicznymi i złączami. Unikaj ostrych zagięć przewodów hydraulicznych. Ostre zagięcia spowodują uszkodzenie przewodów i zwiększą ryzyko wystąpienia awarii. Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość przewodu dla ruchu funkcji.

 Nie wolno podnosić ani obsługiwać urządzeń hydraulicznych podłączonych do przewodów lub złączy.

 Podczas pracy ze sprzętem należy zawsze używać oleju hydraulicznego zalecanego przez firmę Logosol.

 Zawsze wycieraj rozlany olej hydrauliczny z produktu i miejsca pracy. Resztki oleju hydraulicznego stwarzają zagrożenie poślizgnięcia się dla użytkowników.

 Podczas pracy z maszyną należy zawsze używać pod sprzętem absorbujących ścierek.


Pierwsze uruchomienie

Po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu podłączeń sprawdź, czy wszystkie złącza w maszynie są prawidłowo dokręcone. Następnie wlej olej do zbiornika.

Następnie uruchom pompę hydrauliczną i uruchom jedną funkcję na raz, może to zająć trochę czasu, aby olej wypełnił układ i wydalil powietrze. Umieść ścięgę absorbującą pod przyłączami każdej uruchamianej funkcji. Sprawdź szczelność złączy.


Może być konieczne kilkukrotne napełnianie, zanim w całym układzie pojawi się olej. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie poziomu oleju w zbiorniku pomiędzy każdą wykonywaną czynnością. Należy uważać, aby podczas napełniania przewodów hydraulicznych nie uruchomić pustego zbiornika oleju. Jeśli zbiornik jest pusty, w układzie będzie dużo powietrza, a jego wydalenie zajmie więcej czasu niż to konieczne.

Jeśli przy rozruchu nic się nie dzieje z pompą, należy sprawdzić, czy kołnierz pompy nie ma odwróconej fazy.

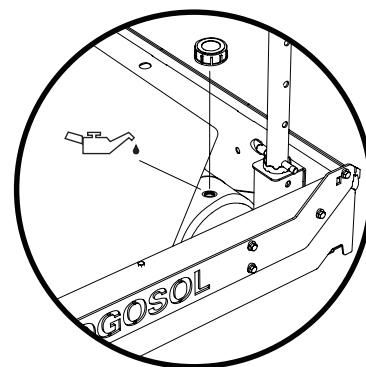






Olej hydrauliczny

Olej hydrauliczny:
(ISO VG 32)









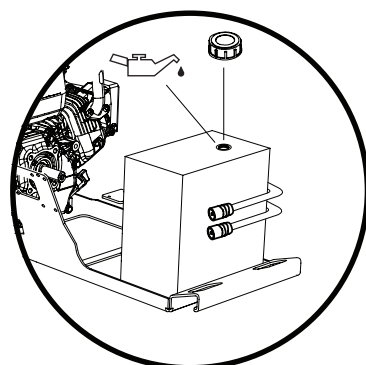


UŻYTKOWANIE

Jeśli funkcje są podłączone zgodnie z opisem, to funkcja będzie taka, jak na ilustracji poniżej.

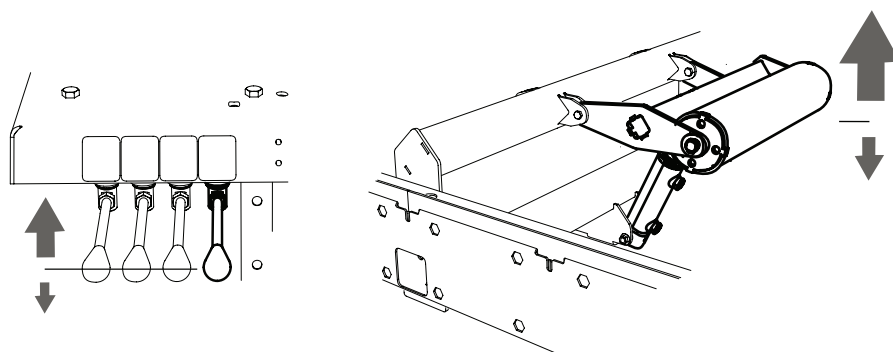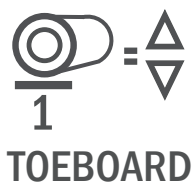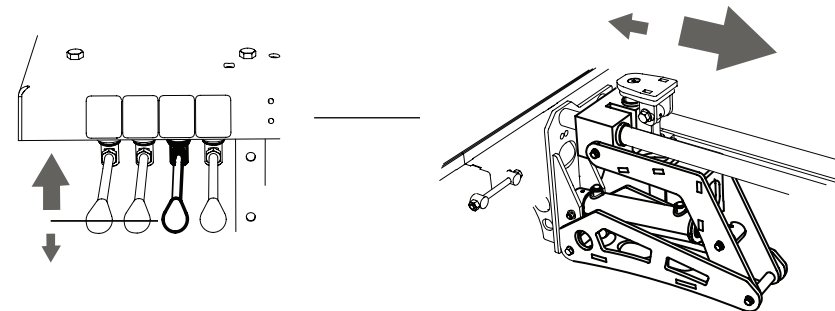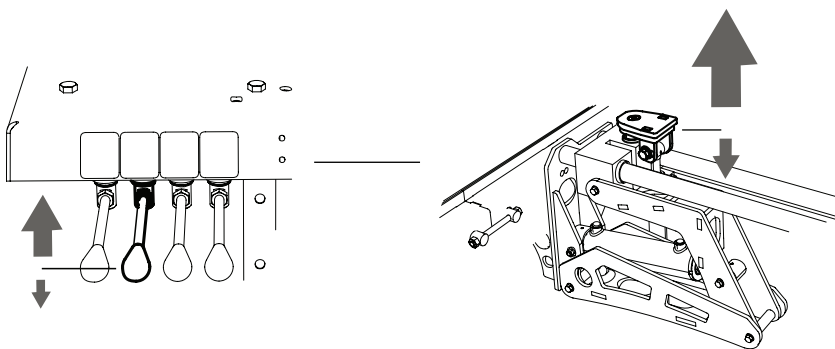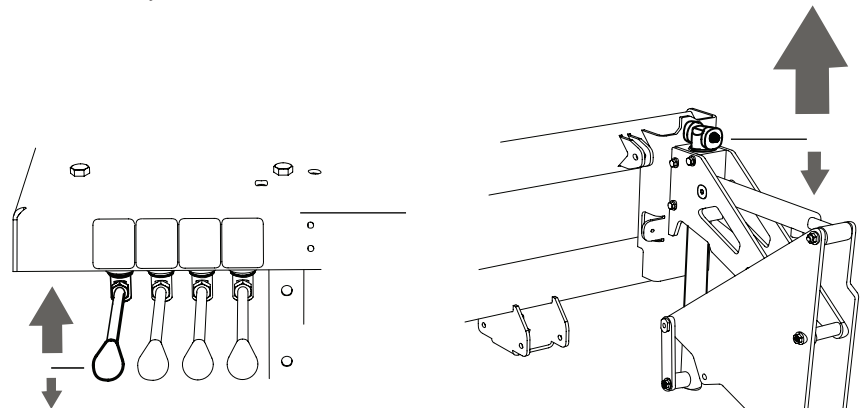

UŻYTKOWANIE

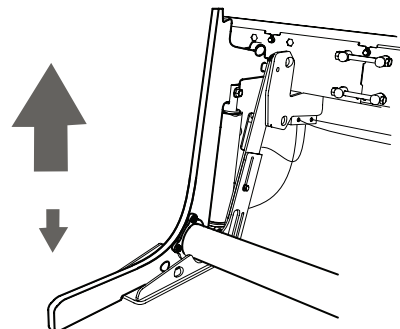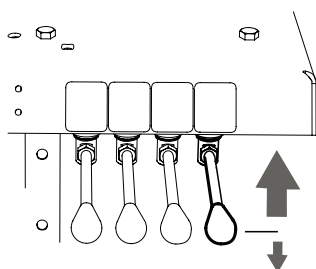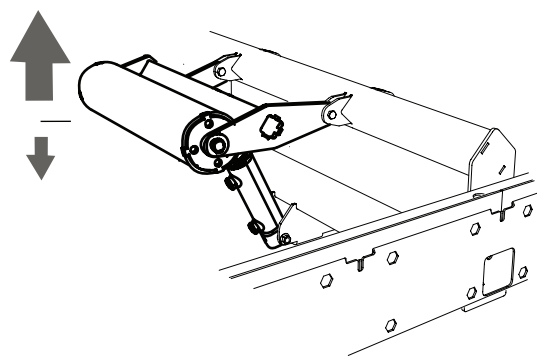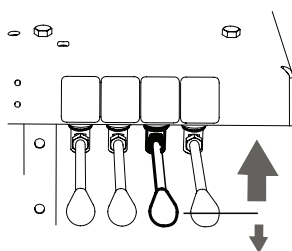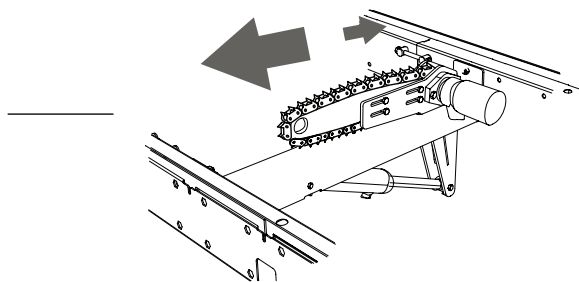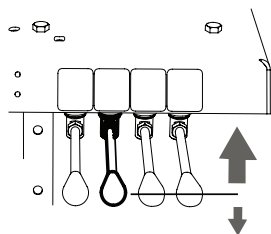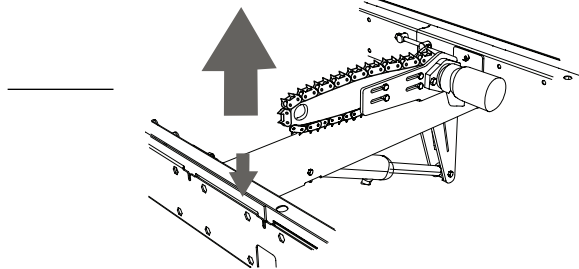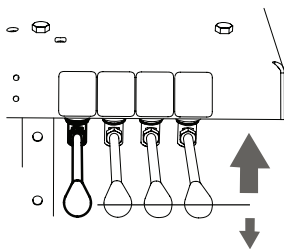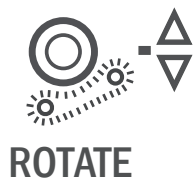

TRANSPORT


Transport maszyny

Jeżeli maszyna jest wyposażona w zestaw przyczepy i ma być przewożona, należy sprawdzić, czy wszystko na maszynie jest odpowiednio zamocowane. Przed rozpoczęciem transportu następujące funkcje hydrauliczne muszą być ustawione w położeniu transportowym. Przed transportem należy dokładnie sprawdzić, czy nie ma kolizji między funkcjami.

Pozycja transportowa ładowarki kłód


Ładowarki kłód muszą być ustawione w położeniu transportowym, zanim trak będzie mógł być transportowany. Zaczniij od uruchomienia ładowarek w ich górnej pozycji, wyjmij zawleczkę ramion podnoszących (1). Następnie podnieś stopę ładowarki kłód za pomocą dźwigni hydraulicznej. Następnie zamocuj stopę zawleczką w ramieniu podnoszącym kłody (2). Zwróć uwagę, że stopa musi znajdować się w najwyższym położeniu w rowku regulacyjnym.

! Należy pamiętać, że ramię napinające brzeszczot w głowicy tnącej musi być ustawione tak, aby uchwyt T był równoległy do szyn, aby uniknąć kolizji z ładowarką kłód w pozycji transportowej.

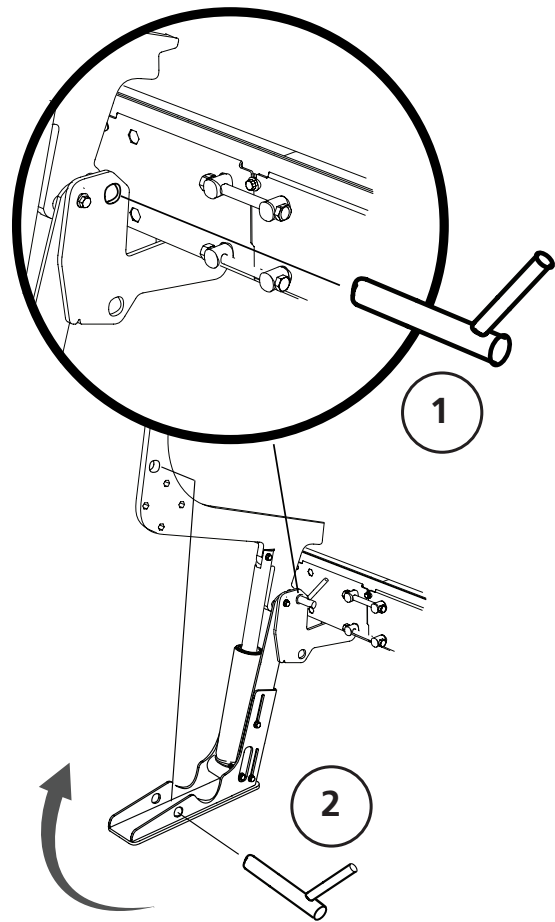


Pozycja transportowa wsporników kłód

Wsporniki kłód muszą podczas transportu znajdować się w najwyższym położeniu, w przeciwnym razie prześwit będzie zbyt mały i maszyna może ulec uszkodzeniu.

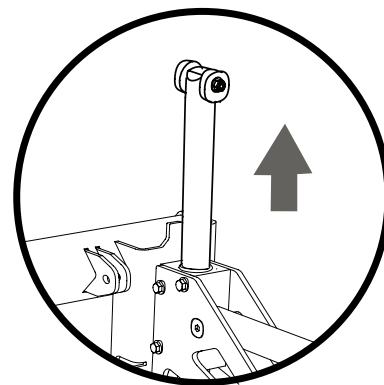


Położenie transportowe zacisku kłody

Zacisk kłody przed transportem musi zostać umieszczony w swoim najbardziej wewnętrznym położeniu, aby zmaksymalizować prześwit.

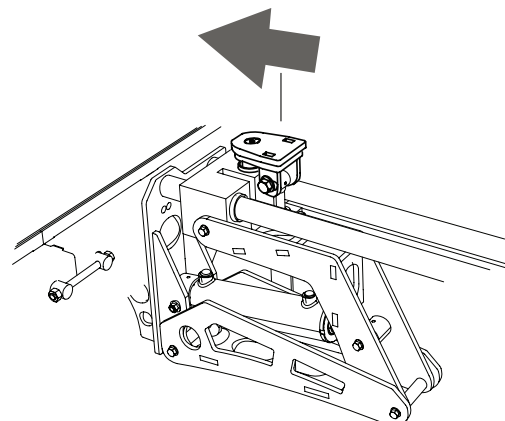



01-00627

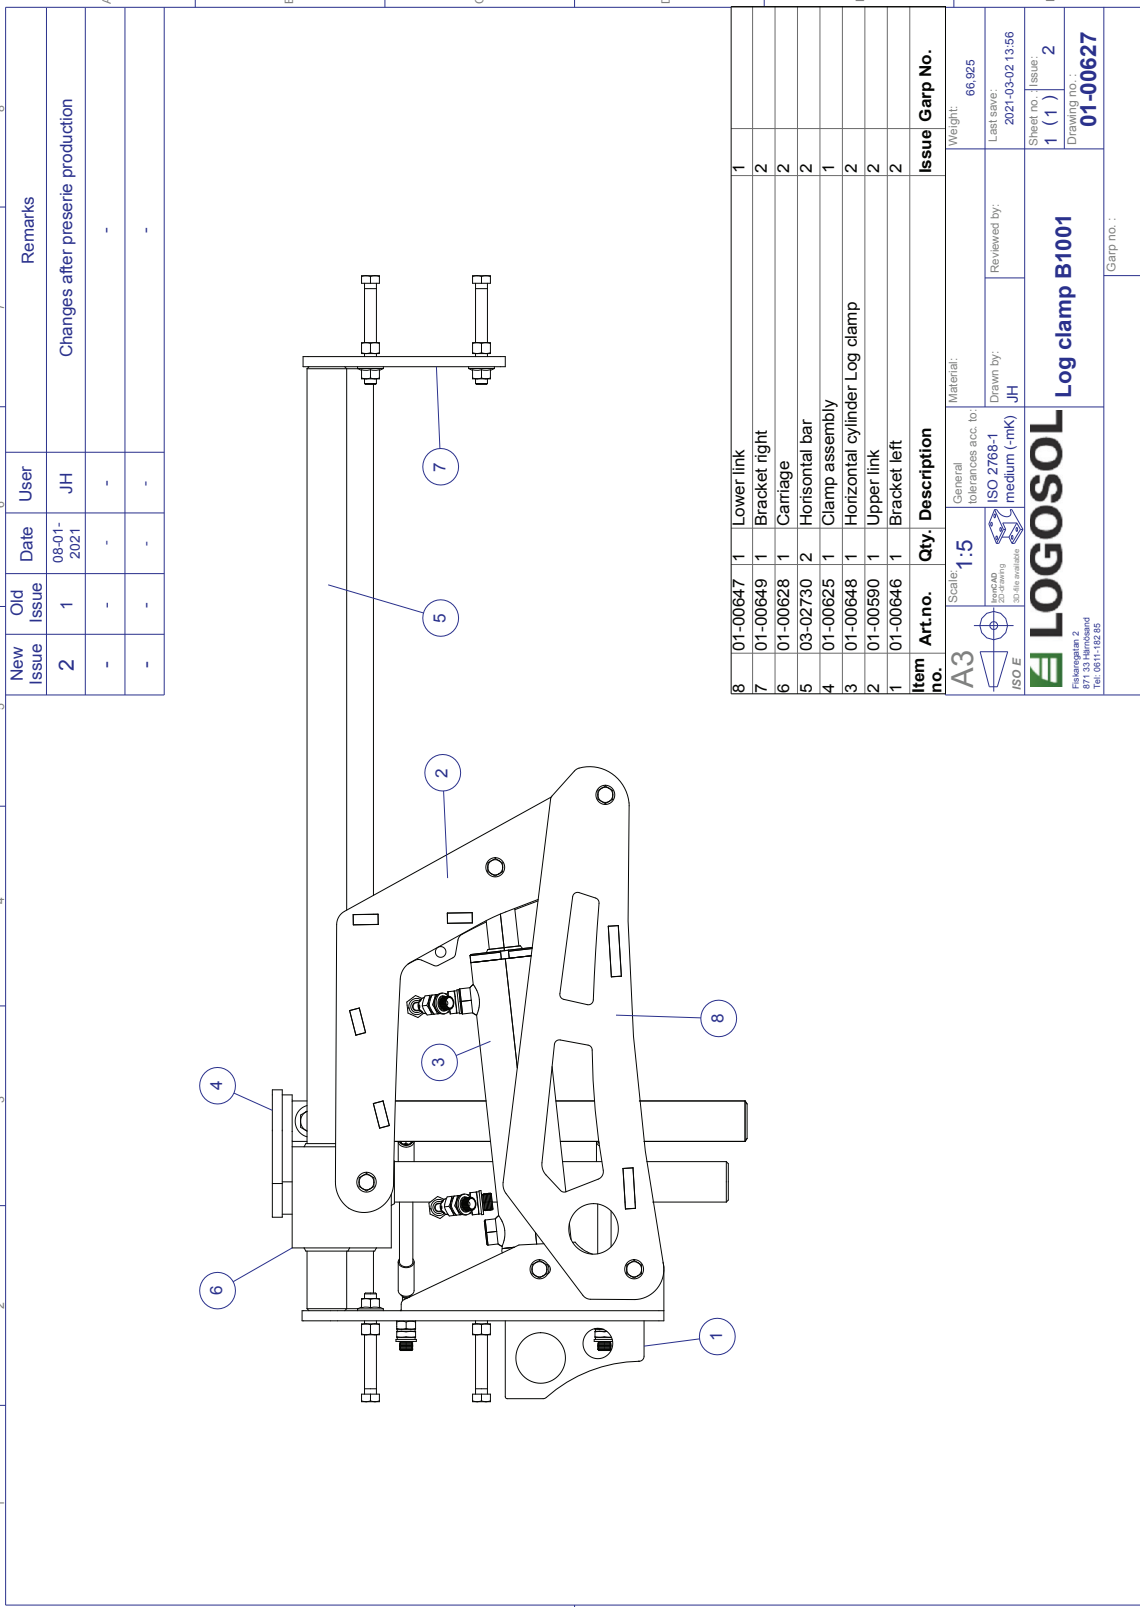

New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
2	1	08-01-2021	JH	Changes after preserie production
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-


Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue	Garp No.
8	01-00647	1	Lower link	1	
7	01-00649	1	Bracket right	2	
6	01-00628	1	Carriage	2	
5	03-02730	2	Horizontal bar	2	
4	01-00625	1	Clamp assembly	1	
3	01-00648	1	Horizontal cylinder Log clamp	2	
2	01-00590	1	Upper link	2	
1	01-00646	1	Bracket left	2	

	Scale: 1:5	Material: 66.925
	General tolerances acc. to: ISO 2768-1 medium (-mk)	Weight: 66.925
	Drawn by: JH	Reviewed by:
	Sheet no.: 1 (1) Issue: 2 Drawing no.: 01-00627 Garp no.:	

This document and its contents are the exclusive property of Logosol AS and may not be copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party or used for any purpose without written permission.



01-00560

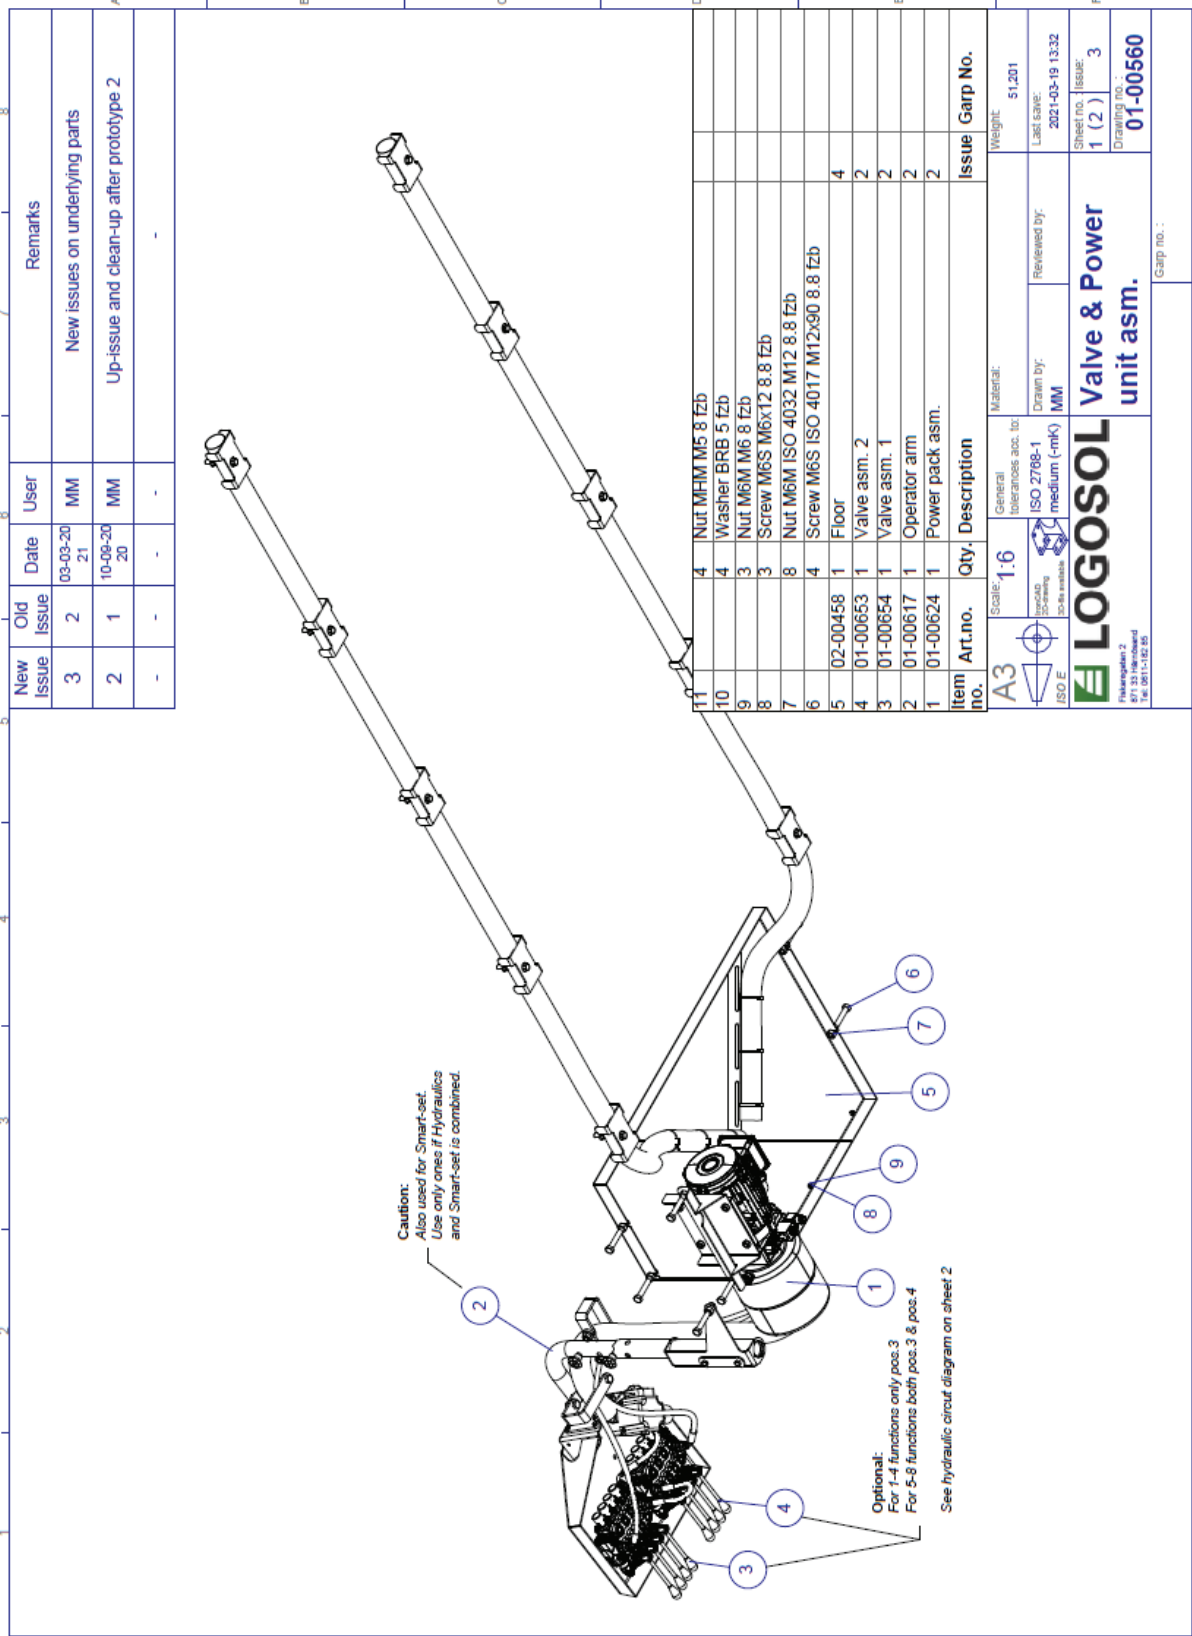

New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
3	2	03-03-20 21	MM	New issues on underlying parts
2	1	10-06-20 20	MM	Up-issue and clean-up after prototype 2
-	-	-	-	-

Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue	Garp No.
11		4	Nut M6M M5 8 Tzb		
10		4	Washer BRB 5 Tzb		
9		3	Nut M6M M6 8 Tzb		
8		3	Screw M6S M6x12 8.8 Tzb		
7		8	Nut M6M ISO 4032 M12 8.8 Tzb		
6		4	Screw M6S ISO 4017 M12x90 8.8 Tzb		
5	02-00458	1	Floor		4
4	01-00653	1	Valve asm. 2		2
3	01-00654	1	Valve asm. 1		2
2	01-00617	1	Operator arm		2
1	01-00624	1	Power pack asm.		2

A3 Scale: 1:6 General tolerances acc. to: ISO 2768-1 medium (-mk) ISO E 	Material: MM	Weight: 51,201
	Drawn by: MM	Reviewed by: Valve & Power unit asm.
LOGOSOL 471 33 33 33 33 Tel: 081-1 82 85		Label size: 2021-03-19 13:32 Sheet no. Issue: 1 (2) 3 Drawing no.: 01-00560 Garp no.:


This document and its contents are the exclusive property of Logosol and may not be copied, reproduced, transmitted or communicated in any form or by any means without written permission.

This part, when installed, shall be used in accordance with the instructions in the user manual.



01-00556

New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

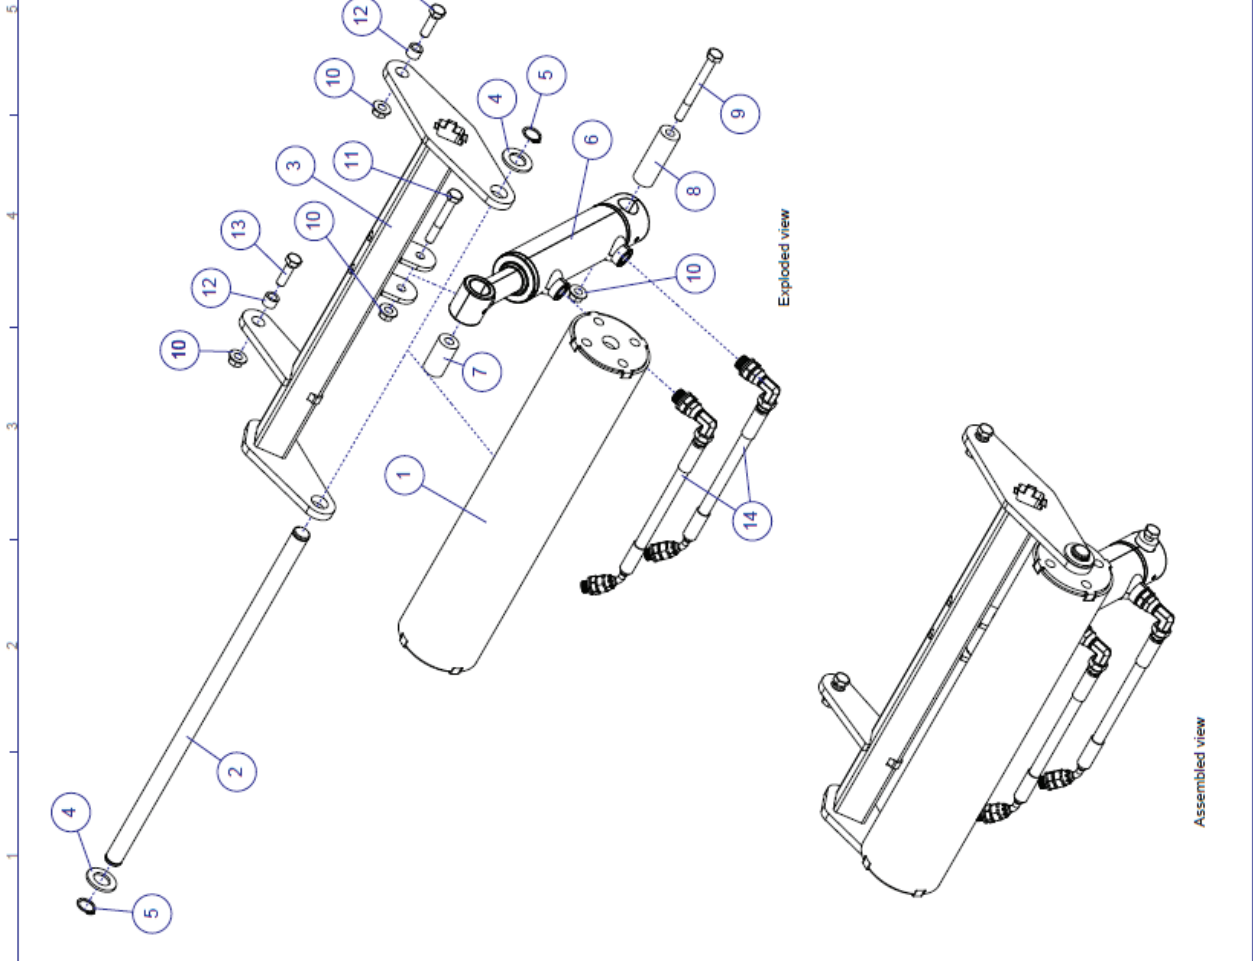

Art.no.	Qty.	Description	Issue
04-00440	1	Toe board	2
M6S M10x35	2	Sexkantsskruv	
03-02926	2	Spacer 16x2 8	1
M6S M10x70	1	Sexkantsskruv	
M6MF M10	4	Flänsmutter	
M6S M10x100	1	Sexkantsskruv	2
03-02878	1	Ø25x7	2
03-02898	1	Ø25x7	2
04-00428	1	Jötek 702/1 HYDRAULCYLINDER DUBBELVERKANDE 21	
	2	Retaining ring SGA 20	
BRB 20	2	Planbricka	
02-00483	1	Toeboard arm	1
03-03041	1	Axle Ø20x540	2
02-00485	1	Log roller	1

Scale: 1:5
Material: General tolerances acc. to ISO 2768-1 medium (-mK) MM
Weight: 12,296
Last save: 2021-03-22 13:22
Drawn by: MM
Reviewed by:
Sheet no. / Issue: 1 (1) / 1
Drawing no.: 01-00673
Gap no.:


LOGOSOL
 Piharsvägen 2
 871 33 Hälmsjö
 Tel: 0811-182 88

Hydraulic toeboard 1



01-00584

New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
3	2	09-03-2021	ES	01-00641, 01-00643 & 01-00644 updated. 01-00642 replaced by 01-00672.
2	1	22-05-2020	ES	Optimized design for pre-series order.
-	-	-	-	-

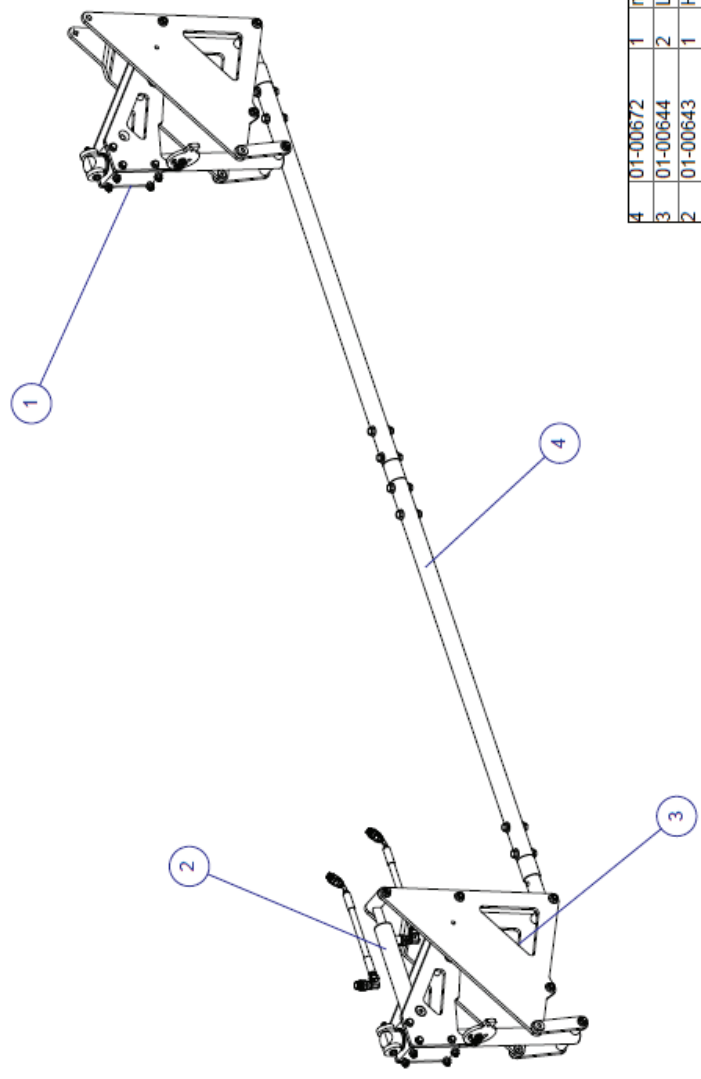

4	01-00672	1	motion transfer link	2
3	01-00644	2	Log support asm	2
2	01-00643	1	Hydraulic cylinder asm	2
1	01-00641	2	Log support guide asm	3
Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue
A3	Scale: 1:10	General tolerances acc. to ISO 2768-1 medium (-mK)	Material: 64.479	Weight: 54.479
ISO E	LOGOSOL	Drawn by: ES	Reviewed by:	Last Issue: 2021-03-09 11:29
Hydraulic log support v2			Sheet no. Issue: 1 (1) 3	Drawing no.: 01-00584
			Stamp no.:	

The document and its contents are the exclusive property of Logosol AS and may not be copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party, or used for any purpose without written permission.

Denne dokument er eksklusivt for Logosol AS. Kopiering, reproduksjon, offentliggjøring eller annen form for videreformidling er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Logosol AS.



01-00644

New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
2	1	15-01-2021	ES	03-02815, 03-02816 and 03-02838 updated.
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue
17	LM6M M8 Lock1	1	LM6M M8 Lock nut with nylon ring, class 8, fzB	
16	M6MF M10, 8	3	Nut with flange, M6MF M10, 8 FzB	
15	BRB M8 Plain	2	BRB M8 Plain washer, fzB	
14	M6S M8x75 Hel1	1	M6S M8x75 Hex bolt, 8.8, FzB	
13	MVBF M10x11	2	MVBF M10x11 Carriage bolt, 8.8 FZB	
12	MVBF M10x13	1	MVBF M10x13 Carriage bolt, 8.8 FZB	
11	MF6S M10x20	2	Countersunk socket screw, MF6S M10x20 10.9 FzB	
10	DR-01467	2	Spacer, Ø12 mm, L=11 mm, ØI=8 mm	2
9	03-02842	2	Log support bottom spacer	1
8	03-02822	2	Ø16x2.8x83 reinforcement spacer	1
7	03-02843	1	Bottom link shaft	1
6	03-02830	2	Pivot link fastener	2
5	03-02814	2	Linkage plate	3
4	03-02815	1	Left triangle plate	5
3	03-02816	1	Right triangle plate	5
2	03-02839	2	Log support roller	1
1	03-02838	1	Log support rod	3

Scale: 1:4 General tolerances acc. to: ISO 2768-1 ISO E medium (-mk) ISO E	Material: ISO 2768-1 medium (-mk)	Weight: 17,068
		Reviewed by: Drawn by: ES
Last date: 2021-03-09 10:56		Sheet no. Issue: 1 (1) 2
Drawing no.: 01-00644		Drawing no.: 01-00644

Scale: 1:4 General tolerances acc. to: ISO 2768-1 ISO E medium (-mk) ISO E	Material: ISO 2768-1 medium (-mk)	Weight: 17,068
Reviewed by: Drawn by: ES		Last date: 2021-03-09 10:56
Sheet no. Issue: 1 (1) 2		Drawing no.: 01-00644
Drawing no.: 01-00644		Drawing no.: 01-00644

This document contains the exclusive property of Logosol AB and may be copied, reproduced, transferred or communicated in any form or by any means without written permission.

Detta dokument och dess innehåll är Logosol AB:s exklusiva egendom och får inte kopieras, reproduceras, överföras eller kommuniceras på något sätt, eller på något sätt, utan skriftligt godkännande från Logosol AB.

This document contains the exclusive property of Logosol AB and may be copied, reproduced, transferred or communicated in any form or by any means without written permission.

Detta dokument och dess innehåll är Logosol AB:s exklusiva egendom och får inte kopieras, reproduceras, överföras eller kommuniceras på något sätt, eller på något sätt, utan skriftligt godkännande från Logosol AB.



01-00642

New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
4	3	11-11-20 21	MM	Made a new part nr. for what we assemble in production
3	2	09-03-20 21	ES	02-00445 updated to issue 4. Added 03-02970.
2	1	15-01-2 021	ES	02-00445 updated.

Exploded view

Assembled view

Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issu e
9	03-03293	1	Excenter	1
8		1	Washer BRB M8 fzb	
7		5	Screw MF6M M8 8 Fzb	
6		2	Screw MF6S M12x25 10.9 Fzb	
5		2	Screw M6SF M8x16 8.8 fzb	
4		5	Screw M6SF M8x20 8.8 fzb	
3	03-02820	1	Threaded spacer	1
2	01-00769	1	Log support guide asm.	1
1	02-00445	1	Main frame weld asm	4


A3 General tolerances acc. to: ISO 2768-1 medium (-mk)	Scale: 1:4 3D file available	Material: Drawn by: MM	Reviewed by:	Weight: 7,688	Last save: 2021-12-02 12:56
 LOGOSOL Fläkaregatan 2 871 33 Hälsoand Tel: 0811-182 85			Log support guide asm Drawing no.: 01-00641 Sheet no.: 1 (1) Issue: 4		Garp. no.:

This document and its contents are the exclusive property of Logosol AB and may not be copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party, or used for any purpose without written permission.

Detta dokument och dess innehåll är Logosol AB:s exklusiva egendom och får inte kopieras, reproduceras, överföras eller spridas till tredje part, eller användas för syften som ej skriftligen godkänns.



01-00644

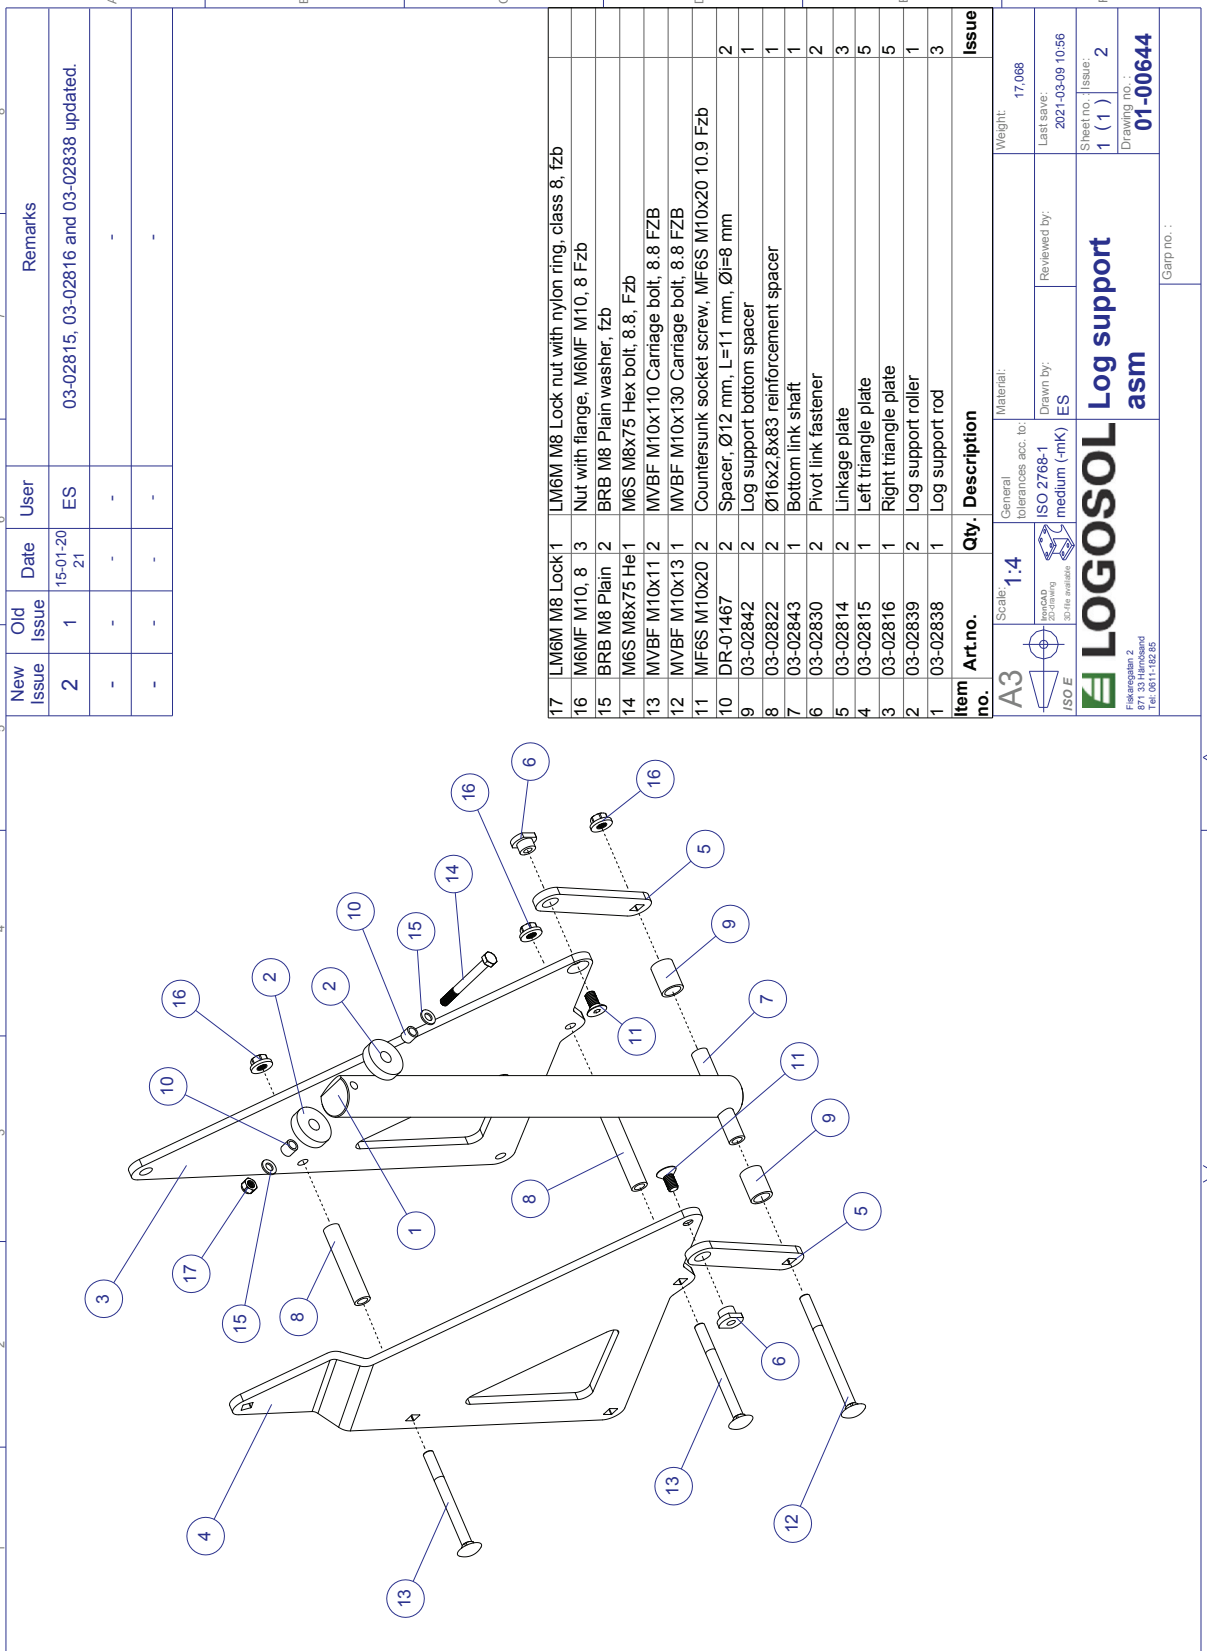

New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
2	1	15-01-20 21	ES	03-02815, 03-02816 and 03-02838 updated.
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue
17	LM6M M8 Lock 1	1	LM6M M8 Lock nut with nylon ring, class 8, fzb	
16	M6MF M10, 8	3	Nut with flange, M6MF M10, 8 Fzb	
15	BRB M8 Plain	2	BRB M8 Plain washer, fzb	
14	M6S M8x75 He1	1	M6S M8x75 Hex bolt, 8.8, Fzb	
13	MVBF M10x11	2	MVBF M10x11 Carriage bolt, 8.8 FZB	
12	MVBF M10x13	1	MVBF M10x13 Carriage bolt, 8.8 FZB	
11	MF6S M10x20	2	Countersunk socket screw, MF6S M10x20 10.9 Fzb	
10	DR-01467	2	Spacer, Ø12 mm, L=11 mm, Øj=8 mm	2
9	03-02842	2	Log support bottom spacer	1
8	03-02822	2	Ø16x2.8x83 reinforcement spacer	1
7	03-02843	1	Bottom link shaft	1
6	03-02830	2	Pivot link fastener	2
5	03-02814	2	Linkage plate	3
4	03-02815	1	Left triangle plate	5
3	03-02816	1	Right triangle plate	5
2	03-02839	2	Log support roller	1
1	03-02838	1	Log support rod	3

 Scale: 1:4 General tolerances acc. to: ISO 2768-1 30-Hu available	Material:	Weight:
	ES	17,068
 Drawn by: ES Reviewed by:	Last save: 2021-03-08 10:56 Sheet no.: 1 (1) Issue: 2	Drawing no.: 01-00644 Gap no.:
 Filakirregulär 2 871 33 Hilmoland Tel: 0811 182 88	Log support asm	

Detta dokument och dess innehåll är Logosols exklusiva egendom. Innehåll får inte kopieras, reproduceras, överföras eller spridas utan tillstånd från Logosol AB. Detta dokument och dess innehåll är Logosols exklusiva egendom. Innehåll får inte kopieras, reproduceras, överföras eller spridas utan tillstånd från Logosol AB.



01-00672

New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
2	1	08-03-2021	ES	03-03036 and 03-03038 updated. More screws added.
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Material	Weight
7	MVBF M10x112		MVBF M10x110 Carriage bolt, 8.8 Fzb		10,688
6	MF6M M10 Nut10		MF6M M10 Nut with flange, class 8, fzb		
5	M6SF M10x50 8		M6SF M10x50 Hex bolt with flange, 8.8 fzb		
4	03-02834	4	Cylinder top spacer		1
3	03-02822	2	Ø16x2,8x83 reinforcement spacer		1
2	03-03036	2	Motion link pipe		2
1	03-03038	3	Motion link joint		2

Scale: 1:10	General tolerances acc. to: ISO 2768-1	Material: 10.688
ISO E	ISO 2768-1 medium (m/k)	Weight: 10,688
ISO E	medium (m/k)	Last date: 2021-03-09 08:28
		Reviewed by:
Frankfurter 2 69133 Heidelberg Tel. 06221-121230		Drawn by: ES Sheet no. 1 (1) Issue: 2 Drawing no. 01-00672

Note:
Sharp edges broken

Surface treatment:
No surface treatment

This document is the property of Logosol AG. It is not to be copied, reproduced, distributed or otherwise used in any way without written permission.



01-00634

New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
4	2	06-05-20 21	MS	New rev before serial production
2	1	19-03-20 21	MS	Prototyp 3
-	-	-	-	-

Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue
18	03-02878	1	Ø25x7	3
17	04-00477	1	Log rotator (rotate) asm.	2
16	BRB 10	2	Washer	
15	M6S M10x110	2	Hexscrew	
14	M6MF M12	2	Flangenuit	
13	M6S M12x30	2	Hexscrew	
12	M6SF M10x70	4	Flangescrew M6SF DIN 6921	
11	M6MF M10	6	Flangenuit	
10	04-00437	1	Sprocket-116-12-S_Ramstrom	1
9	04-00436	1	Pmc hydraulics MP315CDP art.nr 1028864	1
8	03-02898	1	Ø25x7	4
7	03-02894	1	Spacer 16x2,8	4
6	03-02893	2	Cylinder spacer	4
5	04-00438	1	löttek HFR 60/30-200	1
4	03-02895	2	Sword shim 15mm	5
3	02-00463	1	Rotator arm	4
2	Lock nut M10	1	Lock nut M10	
1	M6S M10x75	1	Hex screw M10x75	

A3 Scale: 1:5 General tolerances acc. to: ISO 2768-1 Drawing: medium (mK) MS ISO E	Material:	Weight:
	42.714	
Reviewed by: 2021-05-10 14:48 Sheet no.: 1 (1) 4 Drawing no.: 01-00634	Rotating arm assembly Gaarp no.:	

This document contains model data for Logosol AS.
 Invalider for all systems, reproduction, distribution, or use without
 the prior written consent of Logosol AS.
 All parts, other services or systems are shown in different positions.
 The document and its contents are the sole property of Logosol AS
 and may not be copied, reproduced, transferred or communicated to a
 third party, or used for any purpose without written permission.



01-00692

New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue
4	04-00554	1	Ramströms Rak kopplingslänk nr 30, 1", 16B-1-TZ9-30	1
3	01-00652	1	Hydraulic rotator cassette assembly B1001	1
2	03-02896	1	Guidebar-B1001	3
1	04-00435	1	Ramströms- 16B-1-TZ9 (Chain length, 53 links for B1001)	1

A3	Scale: 1:5	Material: General tolerances acc. to ISO 2768-1 medium (mK)	Material: 16,085	Weight: 16,085	Reviewed by:
ISO E	ISO CAD	ISO 2768-1 medium (mK)	Drawn by: MS	Last save: 2021-05-10 14:36	Sheet no. / Issue: 1 (1) / 1
			B1001 (Cassette+Sword+Chain)		
Från teknisk 2 871 33 Hånsbo Tel. 0811112 20			Drawing no.: 01-00692 Stamp no.:		

Note:
 Sharp edges broken
 Surface treatment:
 No surface treatment

Detta dokument och dess inre delar är skyddade av Logosol AB. Innehåll får ej kopieras, reproduceras, överföras eller spridas. Innehåll får ej användas för andra ändamål utan tillstånd från Logosol AB.



01-00604

New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
5	4	06-05-2021	MS	New rev before release to serial production.
4	3	16-03-2021	MS	Changed thickness of 02-00471
3	2	09-12-2020	MS	Prototyp 3

Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue
22	04-00553	2	Kramp (Z525130KR) Pin with handle 25 x130mm (Pin lengt	6
21	03-02902	1	Log-turmer (turner case)	
20	M6S M12x110	1	Hexscrew	
19	BRB 12	2	Washer	
18	BRB 10	4	Washer	
17	M6SF M10x25	2	Flangescrew M6SF DIN 6921	
16	M6SF M10x30	4	Flangescrew M6SF DIN 6921	
15	Hexscrew M12	2	Hexscrew M12x90 ISO 4017 (NV18)	
14	Hexnut M12 IS	4	Hexnut M12 ISO 4017 (NV18)	
13	M6S M10x20	4	Hexscrew	
12	M6S M12x130	1	Hexscrew	
11	M6MF M10	10	Flangenut	
10	M6SF M12x55	1	Flangescrew M6SF DIN 6921	
9	M6MF M12	3	Flangenut	
8	04-00552	1	TUBEX, (Logosol, 0665769601, BM 63/40-200S)	1
7	03-03105	1	Spacer (25x12)	2
6	03-03102	1	Spacer (27x7)	2
5	03-03094	1	Spacer (20x4)	3
4	02-00472	1	Log loading (rail attachment)	4
3	02-00481	1	Log loading fot assembly	3
2	02-00482	1	Torsion beam (weld assembly)	2
1	02-00470	1	Log loading arm weld assembly	5


A3	Scale: 1:10	Material: General tolerances acc. to ISO 2788-1 medium (-mk)	Weight: 55.299
ISO E	ISO 9001	Drawn by: MS	Last save: 2021-05-07 15:27
		Reviewed by:	Sheet no. Issue: 1 (1) 5
Filialepart 2 871 33 Heimbach Tel. 0811-182 85		Log-loading arm Drawing no.: 01-00604 Clamp no.:	

Note:
Sharp edges broken

Surface treatment:
No surface treatment

This document and its contents are the exclusive property of Logosol AG. Any reproduction, distribution, or use without written permission is prohibited. The user is responsible for any damage caused by the use of the information provided in this document. The user is responsible for any damage caused by the use of the information provided in this document. The user is responsible for any damage caused by the use of the information provided in this document.

SCHEMAT HYDRAULICZNY

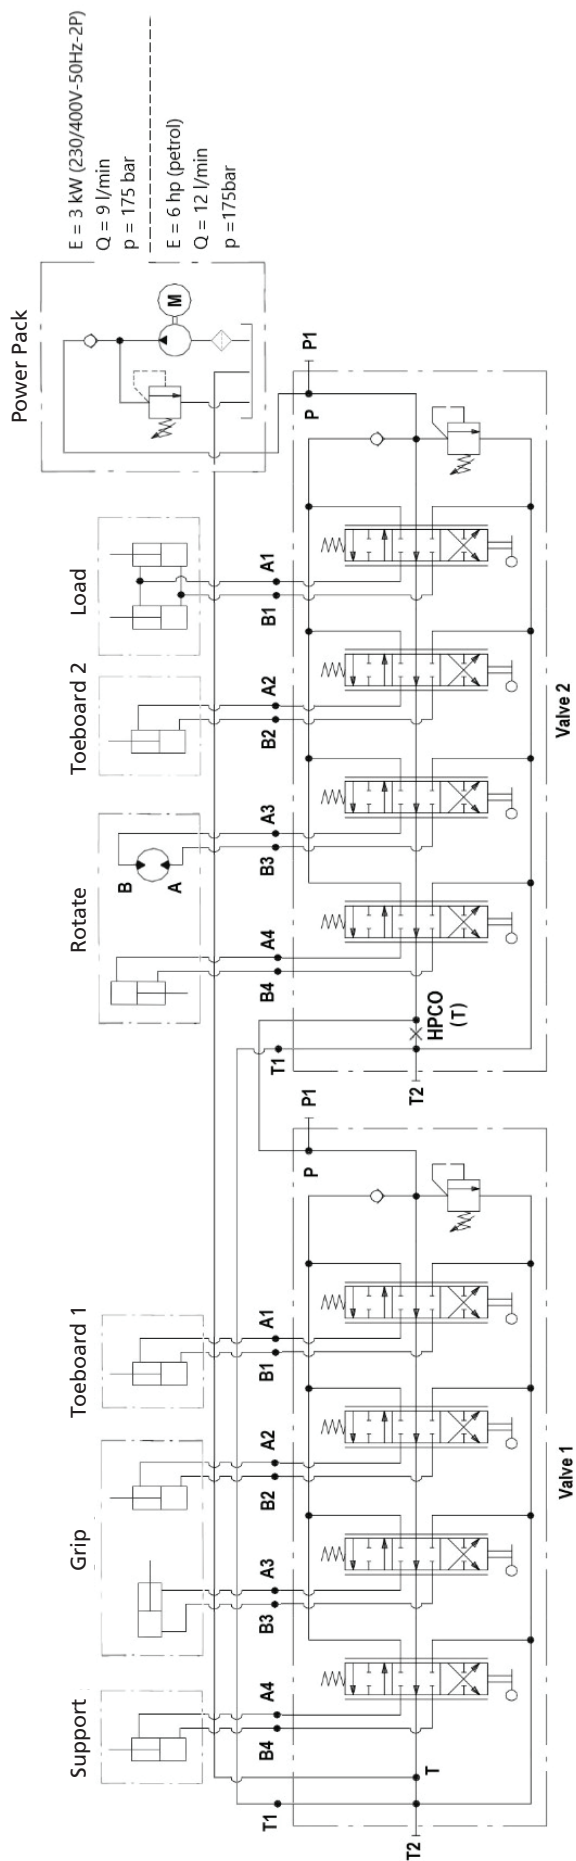

DIAGNOSTYKA PROBLEMÓW

PROBLEM/OBJAW	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nic się nie dzieje po włączeniu dźwigni	Niski poziom oleju w zbiorniku Przepalił się bezpiecznik Nieprawidłowe podłączenie przewodu do zaworu Silnik pompy pracuje w złym kierunku (silnik odwracający fazę)	Sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij olej Sprawdź bezpieczniki w skrzynce bezpiecznikowej Sprawdź, czy wykonane podłączenie jest zgodne z instrukcją. Odwróć fazę silnika w głowicy sprzęgu.
Pompa nie uruchamia się po włączeniu zasilania	Przepaliły się bezpieczniki Złącze nie jest zamontowane prawidłowo	Sprawdź bezpieczniki sprawdź złącze
Wyciek oleju z maszyny	Sprawdź, czy nieszczelny połączenie jest dokręcone Sprawdź przewody pod kątem wycieków	Dokręć luźne złącza Wymień uszkodzone przewody
Jedna lub więcej funkcji jest postrzegana jako osłabiona.	Niski poziom oleju w zbiorniku Wyciek w układzie Powietrze w układzie Uszkodzony siłownik hydrauliczny	Sprawdź poziom oleju w zbiorniku Dokręć luźne złącza Wymień uszkodzone przewody Uruchamiaj kolejno funkcje, aż powietrze zostanie wypchnięte z układu do zbiornika Wysuń tłoczysko do położenia końcowego, wyłącz maszynę. Jeśli tłok bardzo się ślizga, uszczelka i prowadnica tłoka mogą być uszkodzone.
Funkcje poruszają się w sposób szarpany	Niski poziom oleju w zbiorniku Wyciek w układzie Powietrze w układzie	Sprawdź poziom oleju w zbiorniku Dokręć luźne złącza Wymień uszkodzone przewody Uruchamiaj kolejno funkcje, aż powietrze zostanie wypchnięte z układu do zbiornika
Przecięte bloki nie są o właściwym kącie	Niewyregulowane wsporniki kłody Trak nie jest wyregulowany	Wyreguluj wsporniki kłody prostopadle do torowiska Sprawdź, czy kolejność regulacji jest zgodna z instrukcją obsługi traku



Deklaracja zgodności

Zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE, załącznik 2A

Logosol AB
Fiskaregatan 2
871 33 Härnösand

niniejszym oświadczam, że maszyna **Logosol B1001 Hydraulic**

jest wyprodukowana zgodnie z:
dyrektywą maszynową 2006/42/WE,
dyrektywą EMC 2014/30/UE

i jest wyprodukowana zgodnie z następującymi
normami zharmonizowanymi:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018,
EN 50370-1:2005, EN 50370-2:2003.

Härnösand, 29.11.2022 r.

Fredrik Forsberg, dyrektor generalny

LOGOSOL

LOGOSOL SZWECJA

Fiskaregatan 2, S-871 33 Härnösand
Tel. 0611-182 85 | info@logosol.se | www.logosol.se